

Dave
10-11-11

#

Carlyle

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960



انجیری کارخانہ کے عملی چائرس



سلسلہ درسیہ کامیاب شاہانہ
نشان ۵۱

انجینیئری کارخانے کے

ST 01
Ro

چالیس عملی سبق

Forty Lessons in Engineering
Workshop practice

مصنفہ
سی۔ ایف۔ مچل اور ای۔ جی۔ ویلوی

مترجمہ
مولوی سید ولد ار حسین صاحب
بی۔ ای۔ ایم۔ آر۔ ایس۔ آئی

سابق چیف انجینیئر محکمہ تعمیرات سرکار عالی

۱۳۶۷ھ م ۱۳۵۷ھ م ۱۳۴۸ھ م
مطبوعہ

طبع ملکہ شاہانہ کامیاب شاہانہ
دارالاشرف عثمانیہ

624
9117



ST/82

یہ کتاب میسرز کیسل اینڈ کمپنی (لندن) کی اجازت سے
جن کو حق اشاعت حاصل ہے اردو میں ترجمہ کر کے
طبع و شائع کی گئی ہے۔

(۵۰۰)

طبع دوم

فہرست مضامین

انجینیئری کارخانے کے چالیس عملی سبق


صفحہ	مضمون
۱	تہذیب
۲	سبق ۱ اوزار
۳	سبق ۲ سان چڑھائی
۴	سبق ۳ تیار کرنا
۵	سبق ۴ جھیلنا
۶	سبق ۵ ریتنا
۸	سبق ۶ نشان کش سے مرکز اندازی
۱۱	سبق ۷ دستخردی اوزار
۱۳	سبق ۸ خرا دنا
۱۵	سبق ۹ استوانہ نما کام کو ریت کر مربع کرنا
۱۷	سبق ۱۰ مرکز سنبہ
۱۸	سبق ۱۱ برے
۲۱	سبق ۱۲ برمانا
۲۲	سبق ۱۳ سندس گھنڈی کار ریتنا
۲۳	سبق ۱۴ ڈھیری اور برما بیما
۲۵	سبق ۱۵ گھڑ چینی
۲۶	سبق ۱۶ ہتھوڑی کے سر کی گھڑائی

صفحہ	مضمون
۲۸	سبق ۱۷ — پانہ
۳۰	سبق ۱۸ — بیرونی طول پیمائی کی ساخت
۳۳	سبق ۱۹ — جانچ یا پٹ گنیا
۳۵	سبق ۲۰ — تسطیح و
۳۶	سبق ۲۱ — سیدھ گنیے یا راست دم
۳۷	سبق ۲۲ — ہتھوڑی خرا دنا
۳۸	سبق ۲۳ — خرا و بردار
۴۰	سبق ۲۴ — شاقول کا لٹویا لنگر
۴۱	سبق ۲۵ — برما گیر اور ٹھپہ سے پیچ تراشی
۴۲	سبق ۲۶ — دستی اوزار سے خرا و پر پیچ تراشی
۴۳	سبق ۲۷ — پھسلنی ٹیکن کے اوزار
۴۶	سبق ۲۸ — پیچ تراشی کے لیے بدل پیسے
۵۰	سبق ۲۹ — پیچ کی چوڑیوں کی فہرست
۵۳	سبق ۳۰ — پھسلنی ٹیکن اوزاروں سے پیچ تراشی
۵۵	سبق ۳۱ — پیچ تراشی کا پیمانہ اور اس کا استعمال
۵۷	سبق ۳۲ — سختانہ
۵۸	سبق ۳۳ — آب دینا
۵۹	سبق ۳۴ — خرا دے ہوئے کام کی مربع مرکز اندازی یا مکرر مرکز اندازی
۶۰	سبق ۳۵ — سپرٹ لیول یا الکھلی افق نما
۶۲	سبق ۳۶ — مرکزی گنیا
۶۴	سبق ۳۷ — نشان کش
۶۶	سبق ۳۸ — چکر یا چرخ برما
۷۲	سبق ۳۹ — طانکا لگانا
۷۸	سبق ۴۰ — پگ چرخ یا پاؤں کی خرا د

انجینیئر کارخانہ کے چار عملی سبق

تھیں


کارخانہ جانے سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ اس کتاب کی اعدادی تصویروں میں سے جس اوزار کو بنانا چاہیے اس کی پوری جسامت کا عملی نقشہ تیار کرے۔ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہر تصویر کے مکمل ابعاد پڑھنے کی سہولت کی غرض سے انتصاباً درج کیے گئے ہیں اور سب تراشیں منقوش کر دی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اوزار کس شے سے بنائے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل تراشیں بتائی گئی ہیں :-

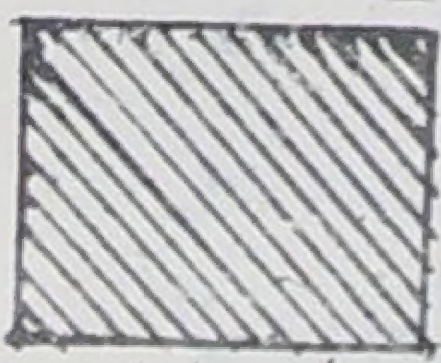


ڈھلا لونا




پٹواں لونا

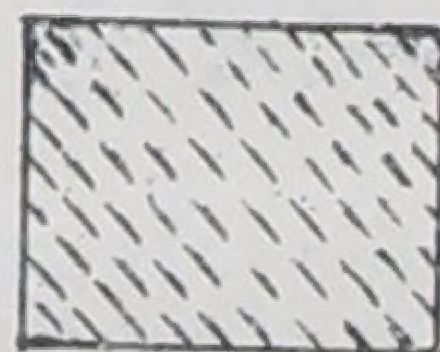

فولاد

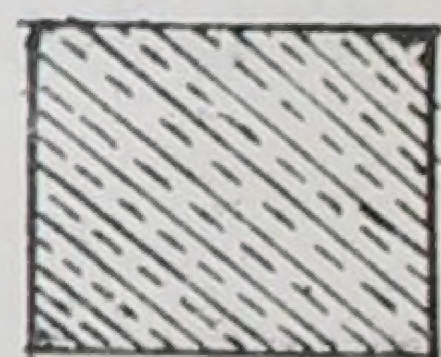

پیتل

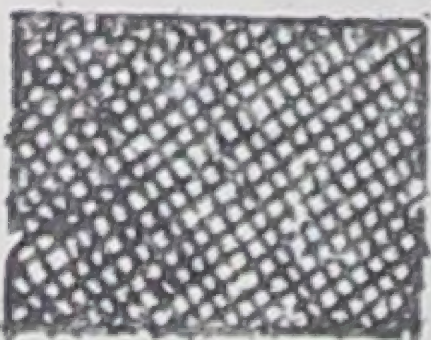

سیسہ



لکڑی
آڑی تراش



لکڑی
طولی تراش

بہتر ہوگا کہ طالب علم نقشوں پر سے ہر چیز کی مقدار کو گن کر فہرست بنالے اور آسانی کے خیال سے ان مقادیر کو نقشے پر درج کر دے۔

سبق (۱)

یہ ضروری ہے کہ طالب علم کو مندرجہ ذیل اوزاروں اور اشیاء کے
نام اور استعمال سکھائے جائیں :-
دستی اور پنچی واٹس - واٹس شکنجہ - سلاخ گندہ شکنجہ تختیاں -
سان - ریزہ دار پتھر - تیل سلی - سلی -

دستی اور رپی سٹوڑی -
چھیلن چھینی - صلیبی چھینی - ہیرکنی چھینی - گول سری چھینی -
مرکزی سنبہ - نقطہ سنبہ - گول سنبہ - پھن سنبہ - سینچہ اور کریدنی -
پٹ گنیا - T گنیا - مرکزی گنیا -
مائل گنیا -

الکولی افق نما (سپرٹ لیول) - شاقولی لنگر اور ڈوری -
اندرونی اور بیرونی طول پیماء اور تقسیمی پرکار یا مقسّم -
راست دم - مسطر اور سطح تختی -

برمانے، خراونے پیچ تراشی، ڈھیریوں، مرکزوں، اور ہرہوں کے
پیمانے -

نشان کش، فولاد اور برنج نگار -
ٹھپہ گیر اور ٹھپہ پیچ تختی - بولٹوں کے سنبے - گیس اور برنجی چوڑیاں -
نقش تراش یا پیچ تراش -

پیچ برما اور پرونی - نیم دوری سنبہ یا D نما چوبی بھرت -

سوہن :-

گاؤ دم - چپٹا - نیم دوری - گول - مربع مثلث - دستی یا محفوظ کنارے کا
آری دار شکاف ساز اور مخصوص شکلوں کے مختلف سوہن جیسے اک رُخا،

شمانوی، صاف، نہایت صاف اور لہریا۔ ریتی۔

سوہن برش یا سوہن مال۔

برے:-

چپٹا برما، سوئی برما، بکدار برما، چابی راما، برما، اور برما گیر یعنی دستہ۔

آنکھ تراش، چپٹا یا کنولی۔

چوکھٹے دار آری اور بچھل آری۔

دست خراوی اوزار:-

کند آلہ۔ فاصل رکھانی۔ بنلی اوزار۔ کھرچنی۔ برمانے، تیج تراشنے اور

مہین کاری کے اوزار۔

پھسلنی ٹیکن پر خراونے کے اوزار:

مولے کام کی رکھانی۔ برمانے کے اوزار، کارو آلہ، بنلی اوزار، فاصل رکھا

کمانی اور کھرچنی۔ کاٹنے کے اوزار اور گیسرندے۔ فائدہ درزا اور

مربع چوڑی کے تیج تراش اوزار۔

خراومع، ہتھ ٹیکن۔ پلاؤ چاک اور دیگر اقسام کے چک۔

خراومع پھسلنی ٹیکن۔ خراوشکنجہ۔ معکوس گیرائی۔ تقسیم تختی۔ منج تختی۔

زاویہ تختی۔ مخروط تختی اور مختلف چاک۔

خراومع کاٹھی اور رہنما تیج۔ بدل پٹے۔ گل منج اور ربع دائرہ تختی۔

تسطیع اور مال کے لیے خود کار خراومع۔ آڑی پھسلواں اور شکنجہ ڈھیری۔

دستی اور طاقتی برما کلیں۔ دست گردی اور چکر برے۔

کمان برما۔ صدی برے کا دستہ۔

کرنڈ پیہے۔ کرنڈ کاغذ و پارچہ۔ کرنڈ سفوف۔ کروکس (مانج گینی)۔ تریپولی

(Tripoli) اور دیگر اقسام کے پالش کرنے والے سفوف۔ سان چکر۔

چمک چکی۔ پالش یا جلا دینے کی قلمیں۔

بھٹی جس میں دھونکنی یا پنکھا لگا ہو۔ نہانی۔ چمٹا۔ جوڑک حلقے۔ بالائی

اور زیریں محور اور محوری اوزار۔ گل سانچہ۔ چپٹیا۔ گدی۔ خراوشکنجہ۔

بیچ یعنی سنبہ یا چھیدنی ہمہ قسم کی۔
 بولٹ اوزار۔ گرم و سرد چھینی۔ پانی کا کوٹھا۔ جھونکنی۔ ٹھونسنی۔ کریدنی۔
 چونا۔ ریتی۔ چھیلن یا کوک کے صندوق۔
 گتیس اور دھاتی دھونکنی یا پھکنی۔ کائیا۔ ٹانگا تپانی۔ پکا اور کچا ٹانگا۔
 سہاگا۔ رُوح نمک۔ تیل۔ بیروزہ۔ جست مرکب۔ دیگر اوزار و اشیاء
 جو کچے اور کپے ٹانگوں کے کام آتے ہیں۔

سبق (۲)

سان چڑھائی

دھاتوں کا کام کرنے کے لیے اگر اوزاروں کو تیز کرنا ہو تو سان کو کارگیر
 کی طرف گھمانا چاہیے تاکہ دندانے نہ بنیں۔ لیکن نو آموز اور نا تجربہ کار کام کرنے
 والوں کے لیے مناسب ہو گا کہ سان کو مخالف رخ میں گھمائیں۔ اوزاروں کو تیز
 کرتے وقت بہتر ہے کہ سان کے پتھر پر تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا اور صاف پانی ڈالتے
 رہیں تاکہ اوزار ٹھنڈا رہے اور اس کی آب کم نہ ہوئے پائے۔ یہ ضروری ہے کہ
 پتھر پانی میں سے ہو کر نہ گھومے کیونکہ وہ اس سے نرم ہو جائیگا اور اچھی طرح رگڑ نہیں دے گا۔
 یہ مناسب ہے کہ جہاں تک ہو سکے سان چڑھاتے وقت اوزار کو پتھر
 کے مُنہ پر بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت دیتے رہیں، تاکہ پتھر میں نالیوں
 نہ بن جائیں اور اس کی لگن نہ ہموار نہ ہو جائے۔
 فلز کاری اوزاروں کو سان چڑھاتے وقت کسی ٹکین پر مضبوطی سے
 پکڑنا چاہیے۔

سبق (۳)

تپا نرمانا

تپا نرمانا ایک عمل ہے جس سے کسی دھات کے ذرات ترکیبی

جن میں حرارت سے فساد پیدا ہوا ہو اپنے معمولی اور اصلی محل پروا میں آجائیں۔
 فولاد کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو دھوی سرخ کیا جاتا ہے۔
 اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی ڈھکنے دار
 صندوق میں جس میں ان بجھے چوٹے کی مچنی بھری ہو اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ کیونکہ
 اس میں گرمی دیر تک باقی رہتی ہے۔

لوہا اگر کوٹنے یا دیکھنے سے پھوٹک ہو گیا ہو تو اس کو بھی دھوی سرخ کر کے
 آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے نرما سکتے ہیں۔

پیتل، تانبا، اور توپ و صحت کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو
 صرف اتنا تپاتے ہیں کہ دھات دیکھنے نہ لگے۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈے
 پانی میں بجھاتے ہیں۔


تانے یا پیتل کی تارکشی کے عمل میں جبکہ تار جنتری میں سے دب کر نکلتا ہے
 تو سخت اور پھوٹک ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر تیار نرما دیا جائے تو
 ملائم ہو جاتا ہے اور آسانی سے کھینچ سکتا ہے اور بہت مہین بن سکتا ہے۔

سبق (۴)


چھیلنا

فرض کرو کہ شکل ۱ میں بتائے ہوئے ٹکڑے کی بالائی سطح کو چھیلنا ہے
 جس طرح کہ بتایا گیا ہے پیتل کے خط نگار سے خط اندازی کرو۔ اس کے بعد
 ٹکڑے کو اس میں اس طرح سے بٹھاؤ کہ خطوط ا ب ج د افقی رہیں اور
 واس کے جھڑوں سے ایک انچ اونچے رہیں۔

ایک صلیبی چھینی ۱/۴ انچ چوڑی منتخب کرو اور اطمینان کرو کہ ہتھوڑی کے
 منہ پر چھینی کے سر پر کوئی دھنیت نہیں ہے۔ چھینی کو بائیں ہاتھ سے مستحکم
 پکڑو مگر سختی کے ساتھ نہیں۔ چھینی کی دھار کو کام پر ۳۵ یا ۴۰ کے میلان پر رکھو
 اور کسی چھوٹی ہتھوڑی سے ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتے ہوئے چھینی کو بڑھاتے چلے جاؤ۔

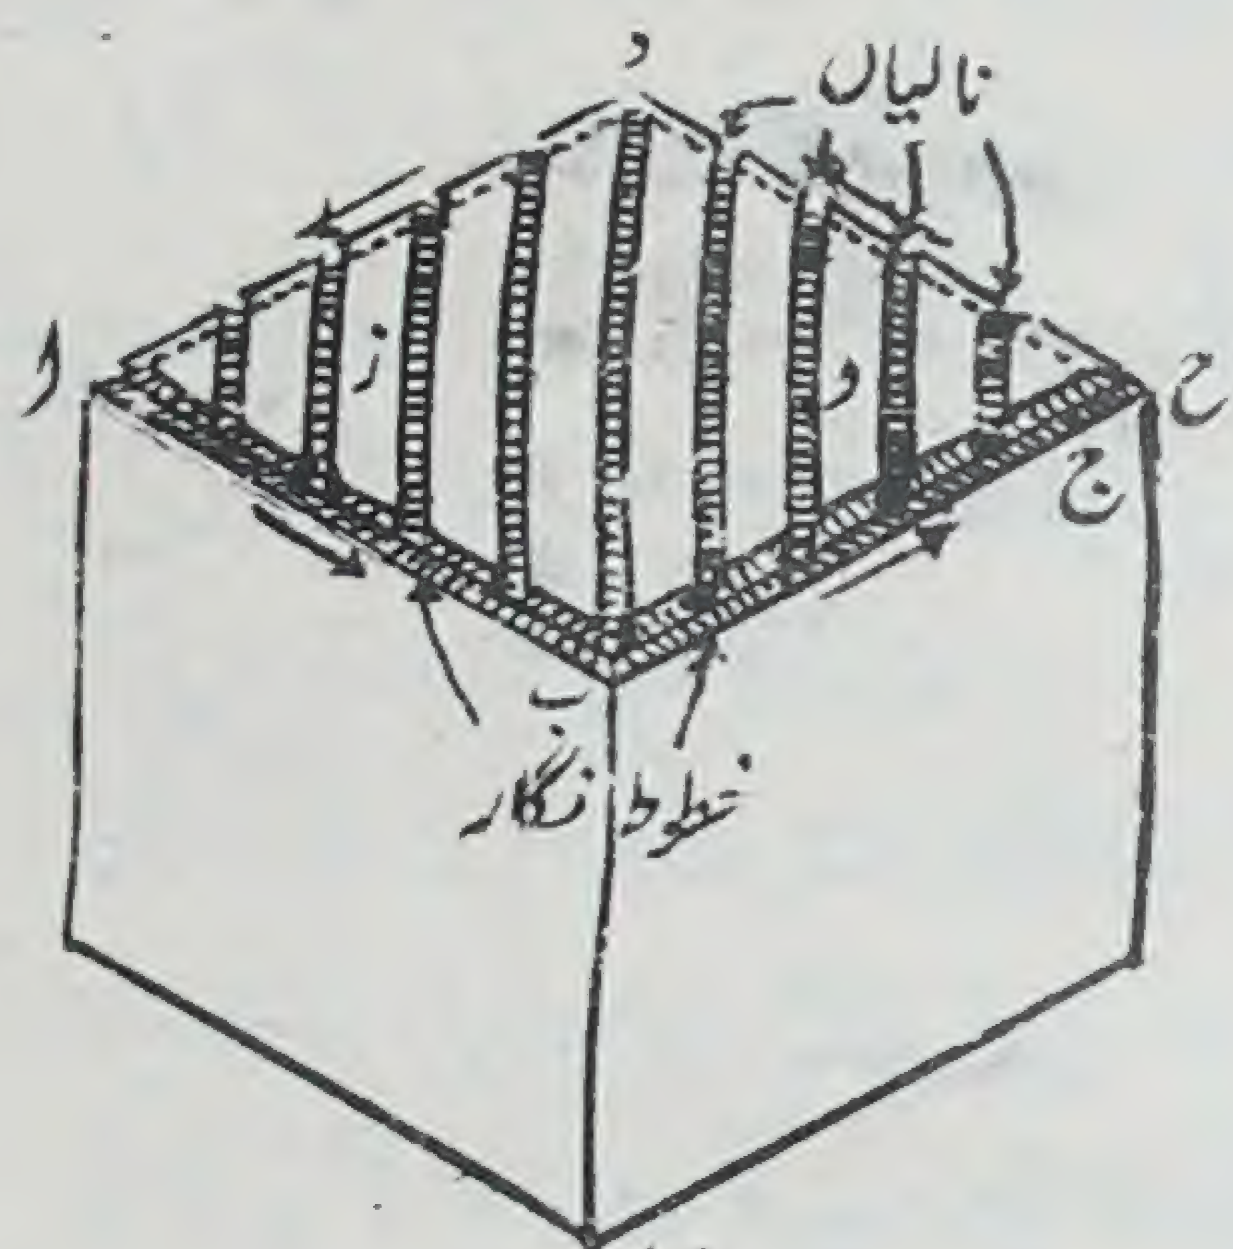

شکل ۱
روکار

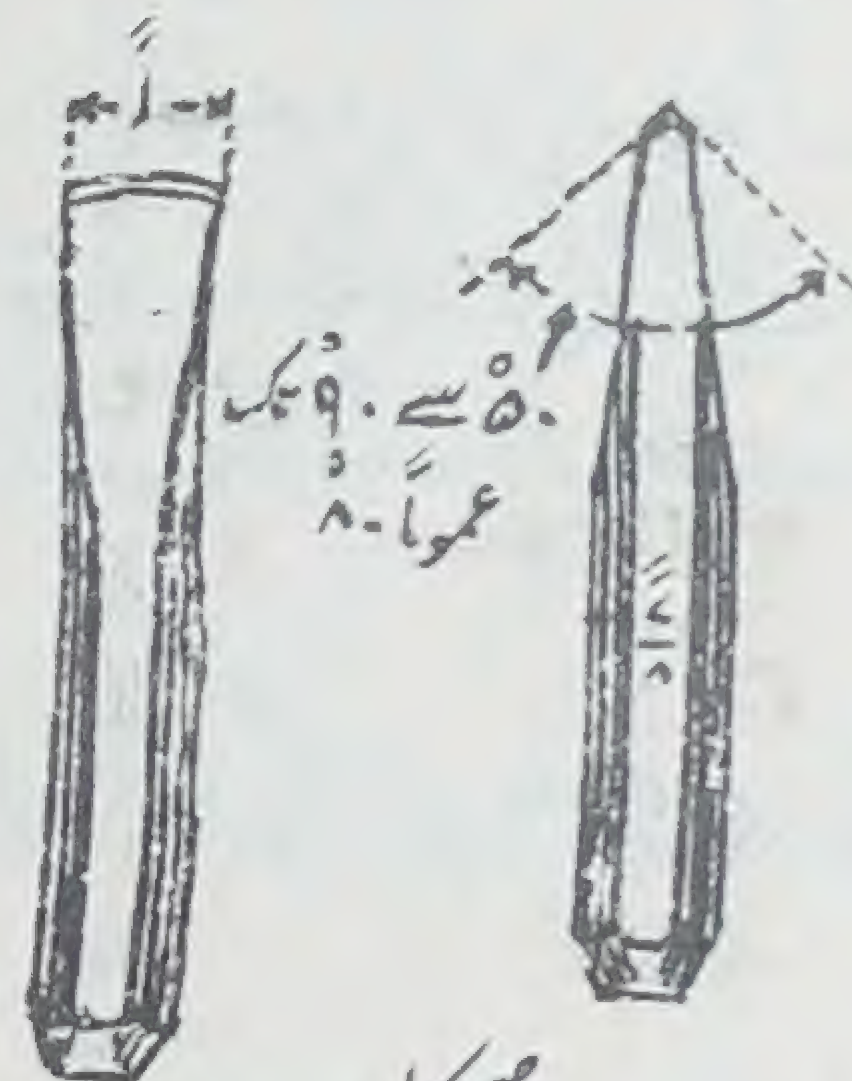

شکل ۲

شکل ۳

دو تین چوٹوں میں معلوم ہو جائیگا کہ چھینی کا زاویہ میلان اور استعمال کردہ قوت ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اگر چھینی کام میں گہری دستبندی جا رہی ہے تو اس کے سر کو نیچا کر دو اور قوت کو کم کر دو اور اگر چھینی گہری نہ اتر رہی ہو تو اس کے سر کو اٹھاؤ اور زیادہ قوت استعمال کرو۔

ایک معین زاویے پر بمقابلہ ملکی چوٹ کے کڑی چوٹ لگانے سے چھینی زیادہ گہری اترے گی۔ اس کے ثبوت کے لیے تجربہ بہترین رہتا ہے۔

دھات کے ٹکڑے کو اسے خط کی سیدھ میں اس طرح سے کاٹنا شروع کرو کہ خط پر کاٹ کا نشان صاف نمایاں ہو جائے اور اس کو بعد میں سوئین سے ریت کر برابر کروایا جاسکے۔ اس طرح کاٹتے ہوئے ب تک بڑھ جاؤ۔ اس کے بعد دو کی طرف اس کے بعد ب سے ج اور ج سے د اور د سے ا کی طرف۔ جب یہ سب نقطے ایک سطح پر ہو جائیں تو درمیانی حصے و اور ز کو جس طرح کہ بتایا گیا ہے نالیاں بنا کر کاٹ دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ وسطی حصہ کسی قدر اونچا رہے اور نالیوں کے مابین دھات کی چوڑائی تراشنے کی دستی چھینی سے کسی قدر کم رکھی جائے۔ یہ بالعموم ۳/۴ انچ سے لے کر ایک انچ تک ہونی چاہیے۔ سطحات کے تراشنے میں خصوصاً ڈھلی ہوئی صاف

کے لیے اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے کہ تراش، ٹکڑے کے کونوں سے وسط کی طرف
 ہونی چاہیے تاکہ کوئے ٹوٹ نہ جائیں۔ جیسا کہ شکل ۷ میں ح پر بتایا گیا ہے۔
 تھوڑا سا ردی سوت تیل میں بھگو کر پاں رکھ لینا چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً چھینی کی دھار
 اس میں تر کر کے بھنڈی کی جائے اور چلنا ہٹ تراشنے میں مدد دے۔
 اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ دھار خود چھینی سے کسی قدر چوڑی رہے
 اور تقریباً ۸ کے دور میں کسی قدر گولائی لیے ہوئے ہو اور بھوری زردی مائل
 آب لیے ہوئے ہو۔ دیکھو شکل ۷ اور ۸۔


سبق (۵)

ریتنا

بعض دفعہ ڈھلائی گھریا بھٹی کے تیار شدہ کاموں کو ریتنے کے واسطے
 اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس پر کی ریت یا چھلکوں کو کسی پرانے سوہن سے
 جھاڑ دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ چھیلنے کے بعد اس کو سان چڑھایا جاتا ہے یا تیزاب
 چٹایا جاتا ہے تاکہ سوہن خراب نہ ہو۔
 ریتنے میں وائس کے جڑے یا تو کہنی کی سطح میں ہوں یا یہ کہ چالیں
 چوالیس اینچ تک اونچے ہوں۔ بھاری کام جس پر نسبتاً زیادہ قوت کی
 ضرورت ہوتی ہے وائس میں نیچے کے رخ پر رکھا جاتا ہے۔ چاہیے کہ کام
 کے لحاظ سے پاؤں زمین پر مضبوط رہیں اور بیچ میں دس سے بیس اینچ تک
 فصل ہو اور گھٹنے سخت نہ ہوں۔

معمولی کام کے لیے سوہن کو سیدھے ہاتھ میں اس طرح پکڑو کہ انگوٹھا
 دستے پر سیدھا رہے اور انگشت شہادت سوہن کے رخ پر ہو۔ سوہن کا
 سرا یا نوک بائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے اس طرح کہ انگوٹھے کی گدی اوپر کی
 طرف ہو اور باقی چار انگلیاں نیچے کی طرف سے سوہن کو پکڑیں۔
 سوہن کو مضبوط پکڑنا چاہیے اور اگلے رگڑے میں مصنوع پر سے زبا کر

نکالنا چاہیے اور پھلے رگڑے میں اس کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ سوہن خراب نہ ہو۔
 بازوؤں کے جھولنے کی حرکت کی وجہ سے اگر خط مستقیم سے کسی قسم کا تغیر
 ہو جائے تو اس کی تلافی کلائی یا کہنی کو اونچا نیچا کر کے کر دینی چاہیے۔
 جب کام کا ایک رخ مکمل طور سے ریتا جا چکا ہو تو اس کے عمودی یا
 وتری پہلو کو ریتنا چاہیے (دیکھو شکل ۲)۔ یا یہ کہ ہر رگڑے میں سوہن کو بائیں

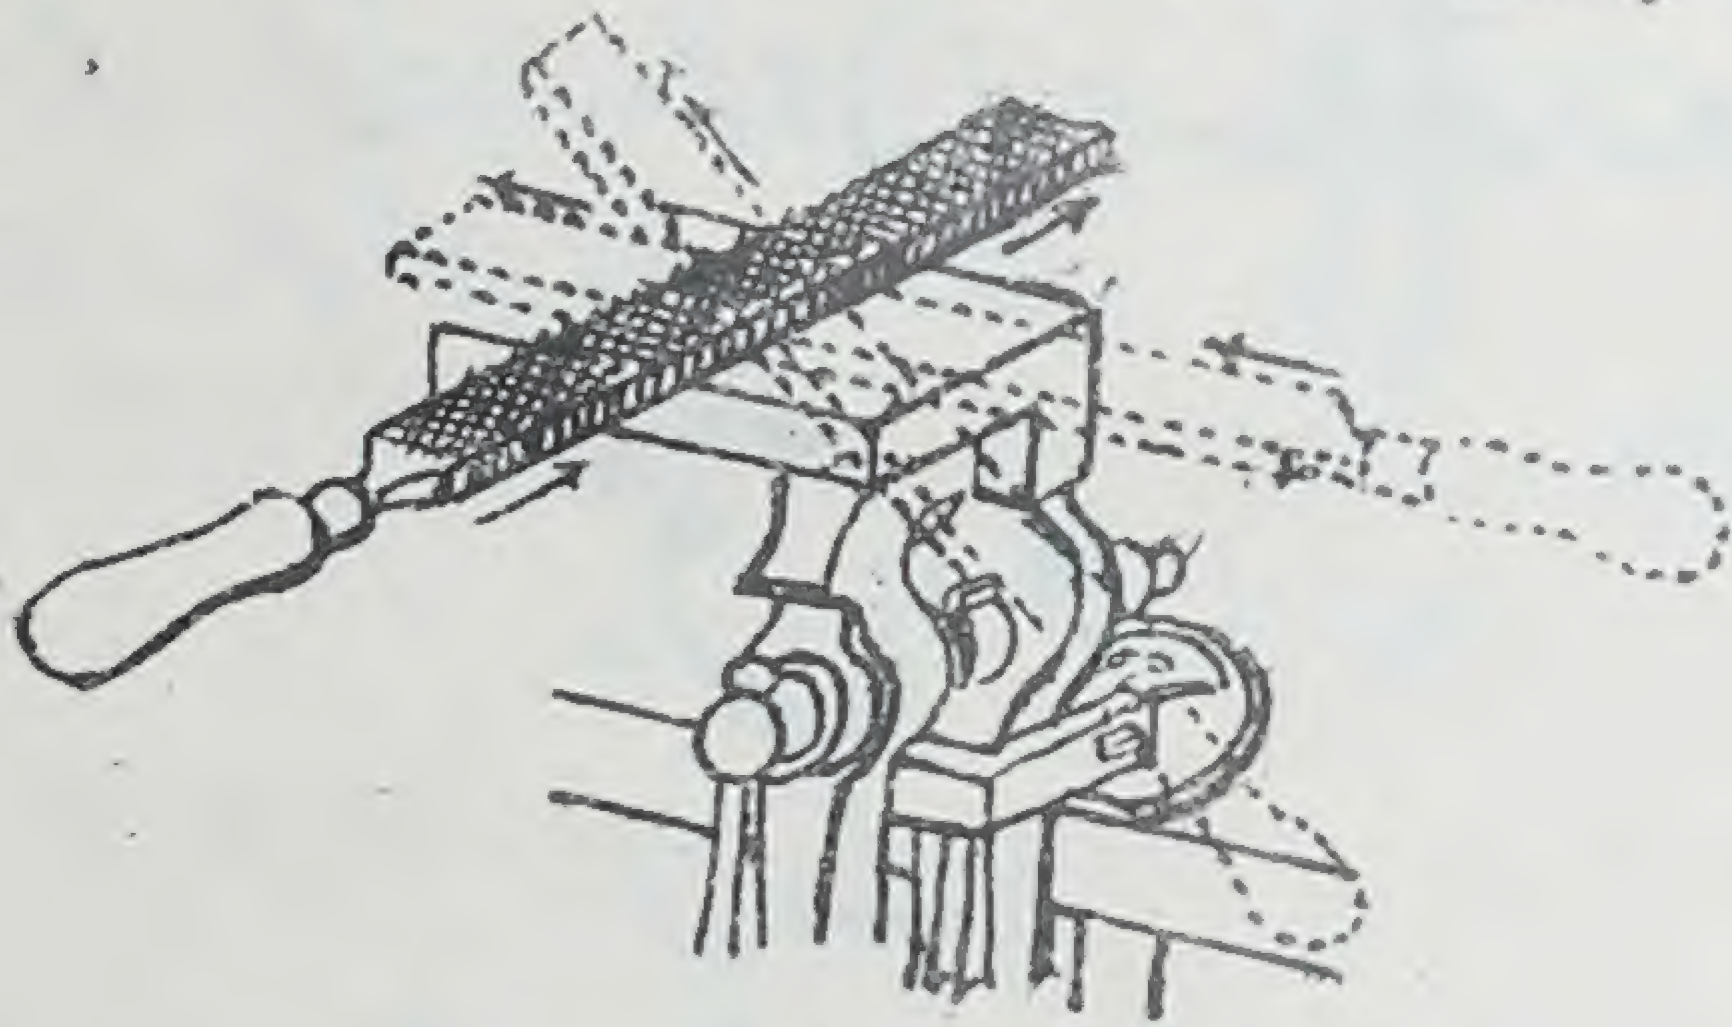

شکل ۲

جانب سے دائیں جانب تھوڑی سی حرکت دینی چاہیے تاکہ سوہن کا ری برابر
 ہوتی رہے اور نالیاں بنتی نہ جائیں۔
 کام کے رنوں کو اس عمل کے دوران میں راست دم کے ذریعہ سے متواتر
 جانچتے رہو۔ اس کی لکڑی سینڈور اور تیل ملا کر لگا دینا چاہیے تاکہ ریتی سے بچے ہوئے اونچے
 حصے اس کے لگنے سے نظر آجائیں۔ ان حصوں کو ہوشیاری سے ریتنا چاہیے
 یہاں تک کہ پوری سطح حسب خواہش ہموار ہو جائے۔


سبق (۶)

(۱۶)

نشان کش سے مرکز اندازی

۳/۴ انچ قطر اور ۱/۲ انچ لمبا فولاد کا ایک ٹکڑا لیا اور تیسرے سبق کے
 بتائے ہوئے طریقے پر اس کو تیار کیا۔
 ہر ایک سرے کو چپٹا کر تینوں طرح کے ہر سراسر طول کا عمود ہو۔

پٹ گنیے سے جانچو۔
دونوں سروں پر تھوڑی سی کھریاں دو اور اس ٹکڑے کو فائدہ ورز کندے کی
درز میں رکھو۔ کندا ہموار سطح پر رکھا جانا چاہیے جیسا کہ شکل ۵ میں دکھایا گیا ہے۔

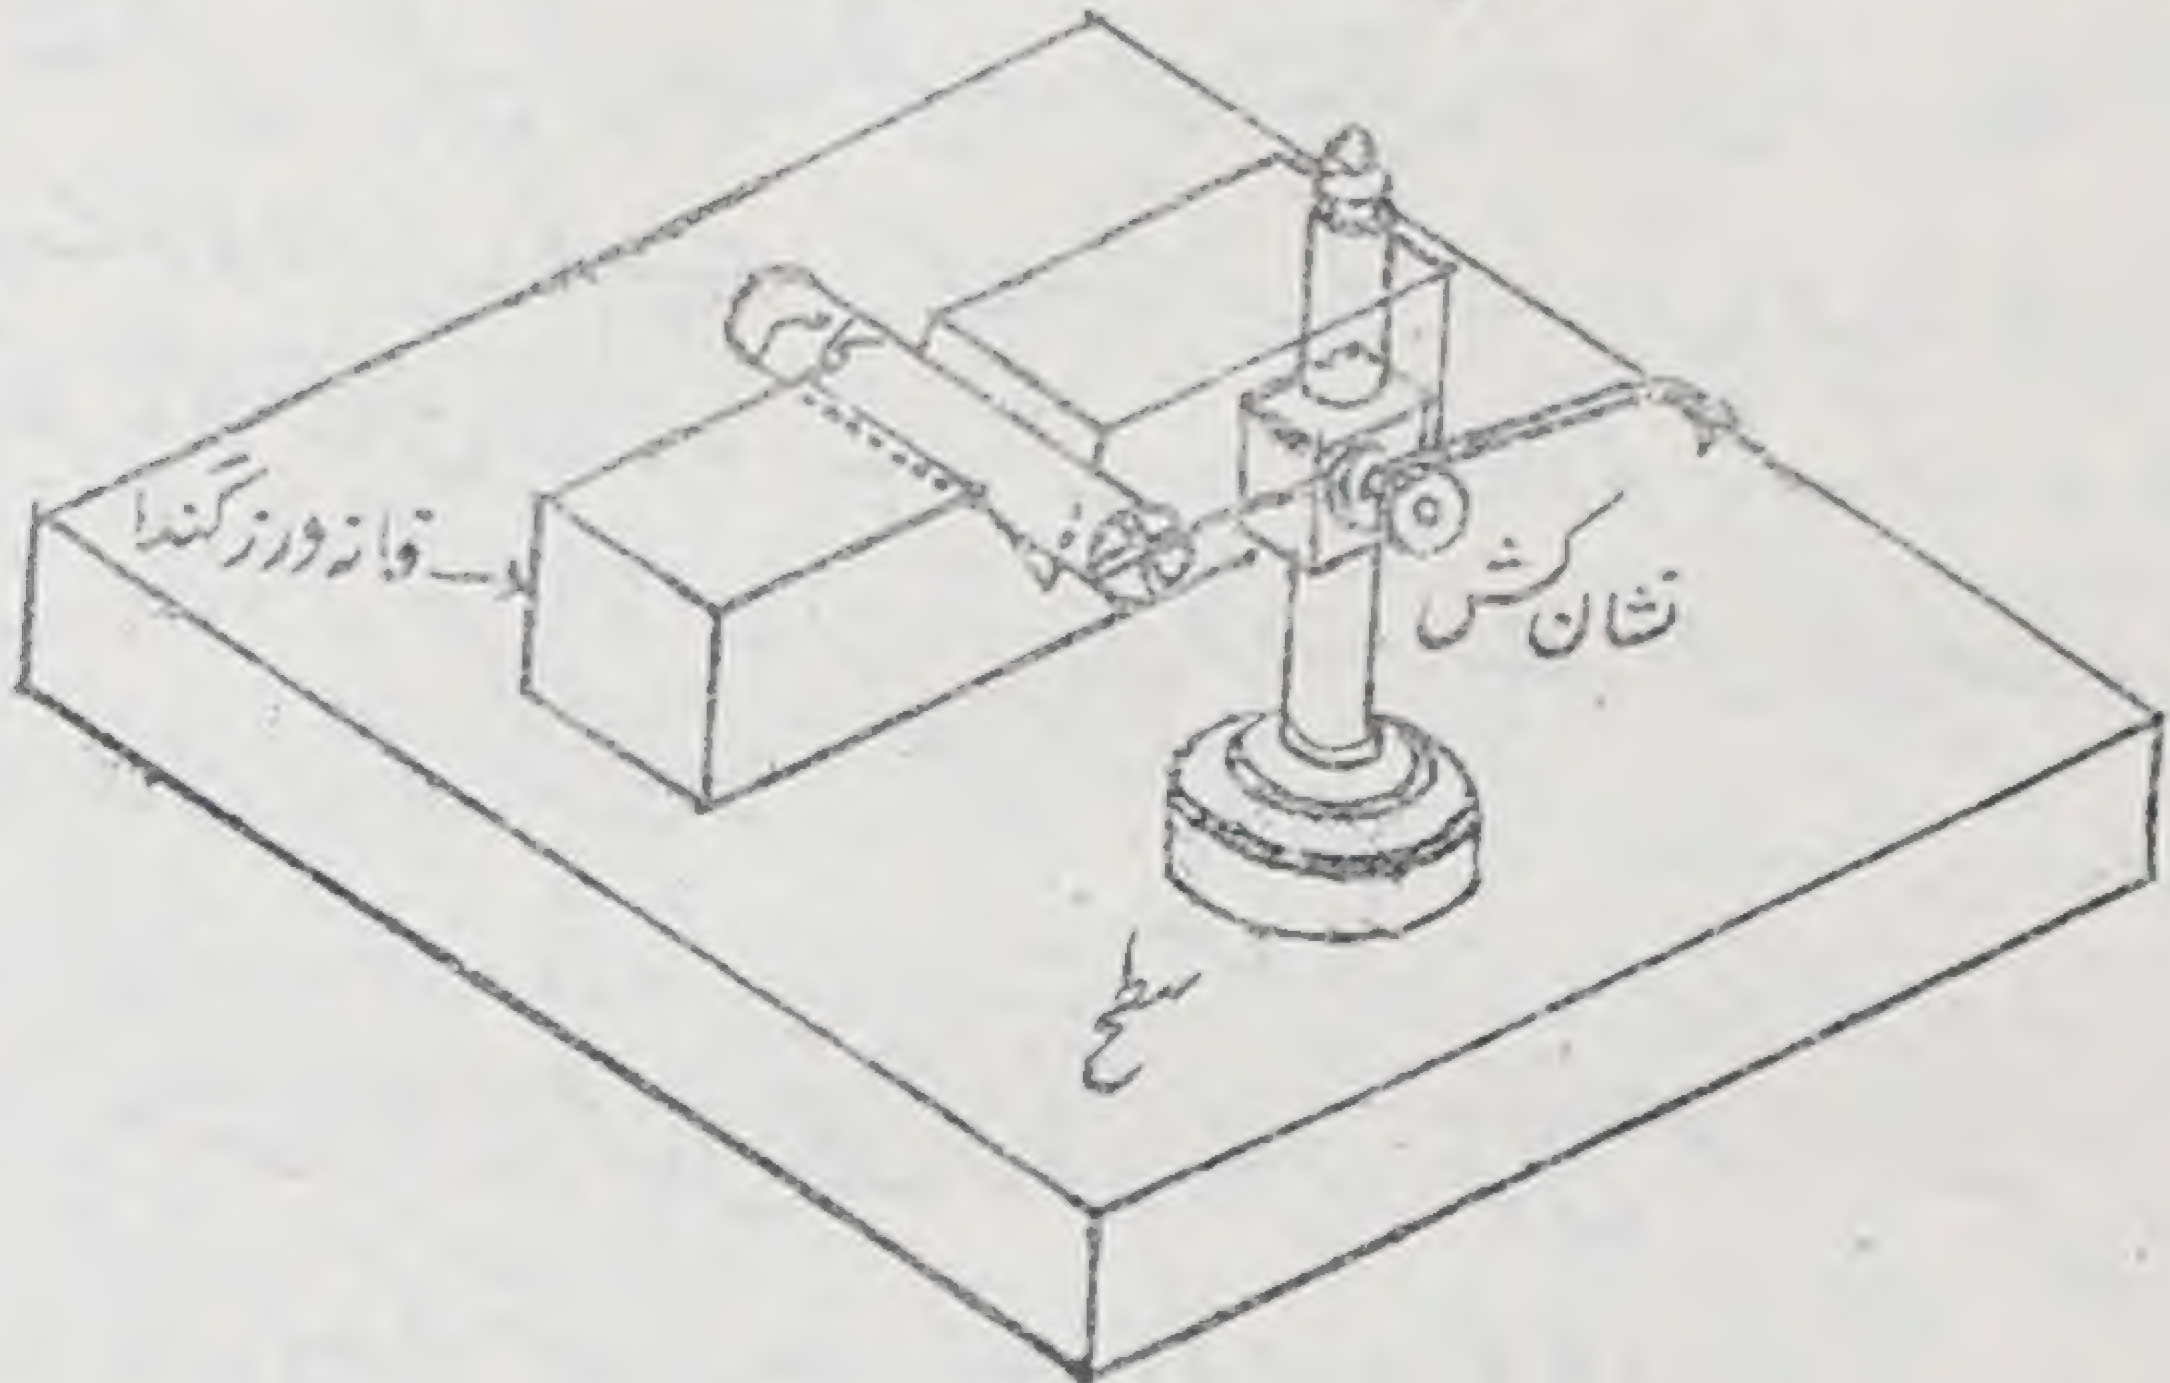

شکل ۵

ایک نشان کش کو لے کر نمایندہ کو فولاد کے مفروضہ مرکز سے ذرا اوپر جماؤ۔ بائیں
ہاتھ سے فولاد کو فائدہ ورز کے اندر رکھ کر ہوا اور واسے ہاتھ سے نشان کش کی
نوک کو فولاد کے کھریاں لگے ہوئے سرے پر سے اڑاؤ۔ اس طرح کہ ایک افقی خط
بن جائے۔ فولاد کو نالی میں تقریباً ایک چوتھائی دور تک کھائو یہاں تک کہ ابتدائی
خط انتصابی ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا افقی خط کھینچو۔ فولاد کو اور ایک چوتھائی
گردش دو اور تیسرا خط کھینچو اور اسی طرح چوتھا خط کھینچو۔ اس طرح سے سرے پر چار
خط بن جائیں گے۔ ان چاروں خطوط کا نقطہ تقاطع مطلوبہ مرکز ہے اور اس پر
نقطہ سُنبی سے ہلکا سا نشان بنا لو۔


اسی طرح دوسرے سرے پر بھی خط لگاؤ اور نقطہ سُنبی سے نشان کرو۔
فولاد کو خراہ کے مرکزون پر ٹکاؤ اور نقطہ سُنبی سے بنائے ہوئے سوراخوں
رکھ کر بائیں ہاتھ سے گردش دو۔ اگر فولاد کے مرکز ٹھیک لگے ہیں تو وہ صحیح اور
مشترک مرکز گردش کریگا لیکن اگر وہ خارج مرکز گھومے یا غیر صحیح چال چلے تو
سیدھے ہاتھ میں کھریا کا ٹکڑا لیا اور ہتھ ٹکیں پر ہاتھ رکھ کر کھریا کے ٹکڑے کو آہستہ آہستہ

فولاد کی طرف بڑھاؤ۔ یہاں تک کہ مرکز سے دور حصے پر کھریا کا نشان بن جائے۔
 فولاد کو خراہ سے نکال لو اور اس میں لگاؤ اور مرکز کے نقطے کو مرکز سنبہ سے
 کھریا کے نشان کی طرف ہٹاؤ۔ یہی عمل کئی دفعہ کرو یہاں تک کہ فولاد کے سرے
 ٹھیک گھومنے لگیں۔ لیکن اگر سرے ٹھیک گھومتے ہیں اور اس ٹکڑے کا وسطی حصہ
 بے ڈھنگا گھومتا تو فولاد میں خم ہے۔ اس لیے اس کو اور گردش دینا چاہیے اور
 جب سابق کھریا کا نشان لگانا چاہیے۔ اس کے بعد فولاد کو ٹیک کندے کے جوف
 میں اس طرح بٹھاؤ کہ کھریا کا نشان اوپر کی طرف رہے۔ اس کے بعد دستی تھوڑی
 لے کر کھریا کے نشان پر ایک چست ضرب لگاؤ۔ فولاد کی جسامت اور اس کے خم کے
 لحاظ سے ضرب کی قوت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اس ضرب سے فولاد بیدھا ہو جائیگا۔
 اس کو پھر خراہ پر چڑھا کر آزماؤ یہاں تک کہ فولاد کا پورا طول صحیح گردش کرنے
 لگے۔ اب مرکڑوں کو مرکز سنبہ کی مدد سے بڑا کرو اور فولاد کے ٹکڑے کے ایک
 سرے پر بردار کو چڑھا کر اس کو پھر خراہ میں بٹھاؤ اور دوسرے سرے کو بغلی اوزار
 یا کار دالہ سے مربع رُخ تراش لو۔ اس کے بعد بردار کو مربع منہ سرے پر
 لے جاؤ اور باقی طول کو بھی مربع بنا ڈالو۔ رواں مرکز کو برما چک سے
 بدل لو۔ جس میں $\frac{3}{4}$ اینچ قطر کا معمولی کام کا برما لگا ہوا اور پچھلے مرکز اور تھوڑے
 تیل کی مدد سے فولاد کے دونوں سروں میں $\frac{1}{4}$ اینچ گہرا گڑھا کرو اور دونوں پر
 آنکھ تراش لو یا اس کے لیے چوپھلے کو استعمال کرو۔ ان سوراخوں کا
 زاویہ میلان خراہ کے مرکڑوں کا سا ہونا چاہیے۔ عام طور سے ۶۰ کا قاعدہ
 ہے۔ فولاد اب خراہ نے کے لیے تیار ہو گیا۔
 کام میں سوراخ اس لیے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا مرکز محفوظ رہے اور
 آئندہ چل کر کبھی خراہ نے یا سیدھا رنے کی ضرورت ہو تو کام دے سکے اور
 خراہ کے مرکز خراب نہ ہو جائیں۔

سبق (۷)

دستخرا دی اوزار

شکل ۱ تا ۲۰ میں دستخرا دی کے وہ معمولی اوزار دکھائے گئے ہیں جو فولاد پٹواں لوہے اور ڈھلے لوہے کے خراونے کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے ان کو اوزاری فولاد کی مربع سلاخ سے بنایا جاتا ہے جس کا ایک ضلع $\frac{1}{4}$ سے لے کر $\frac{3}{4}$ انچ تک ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو گھڑا جاتا ہے، پھر ریتا جاتا ہے، یا مطلوبہ شکل بننے تک گھسا جاتا ہے اور سخت کیا جاتا ہے اور گہرے کاہی رنگ کی آب دی جاتی ہے۔ اوزار کا ایک سرا لکڑی کے دستے میں بٹھانے کے لیے نوکدار کروایا جاتا ہے۔

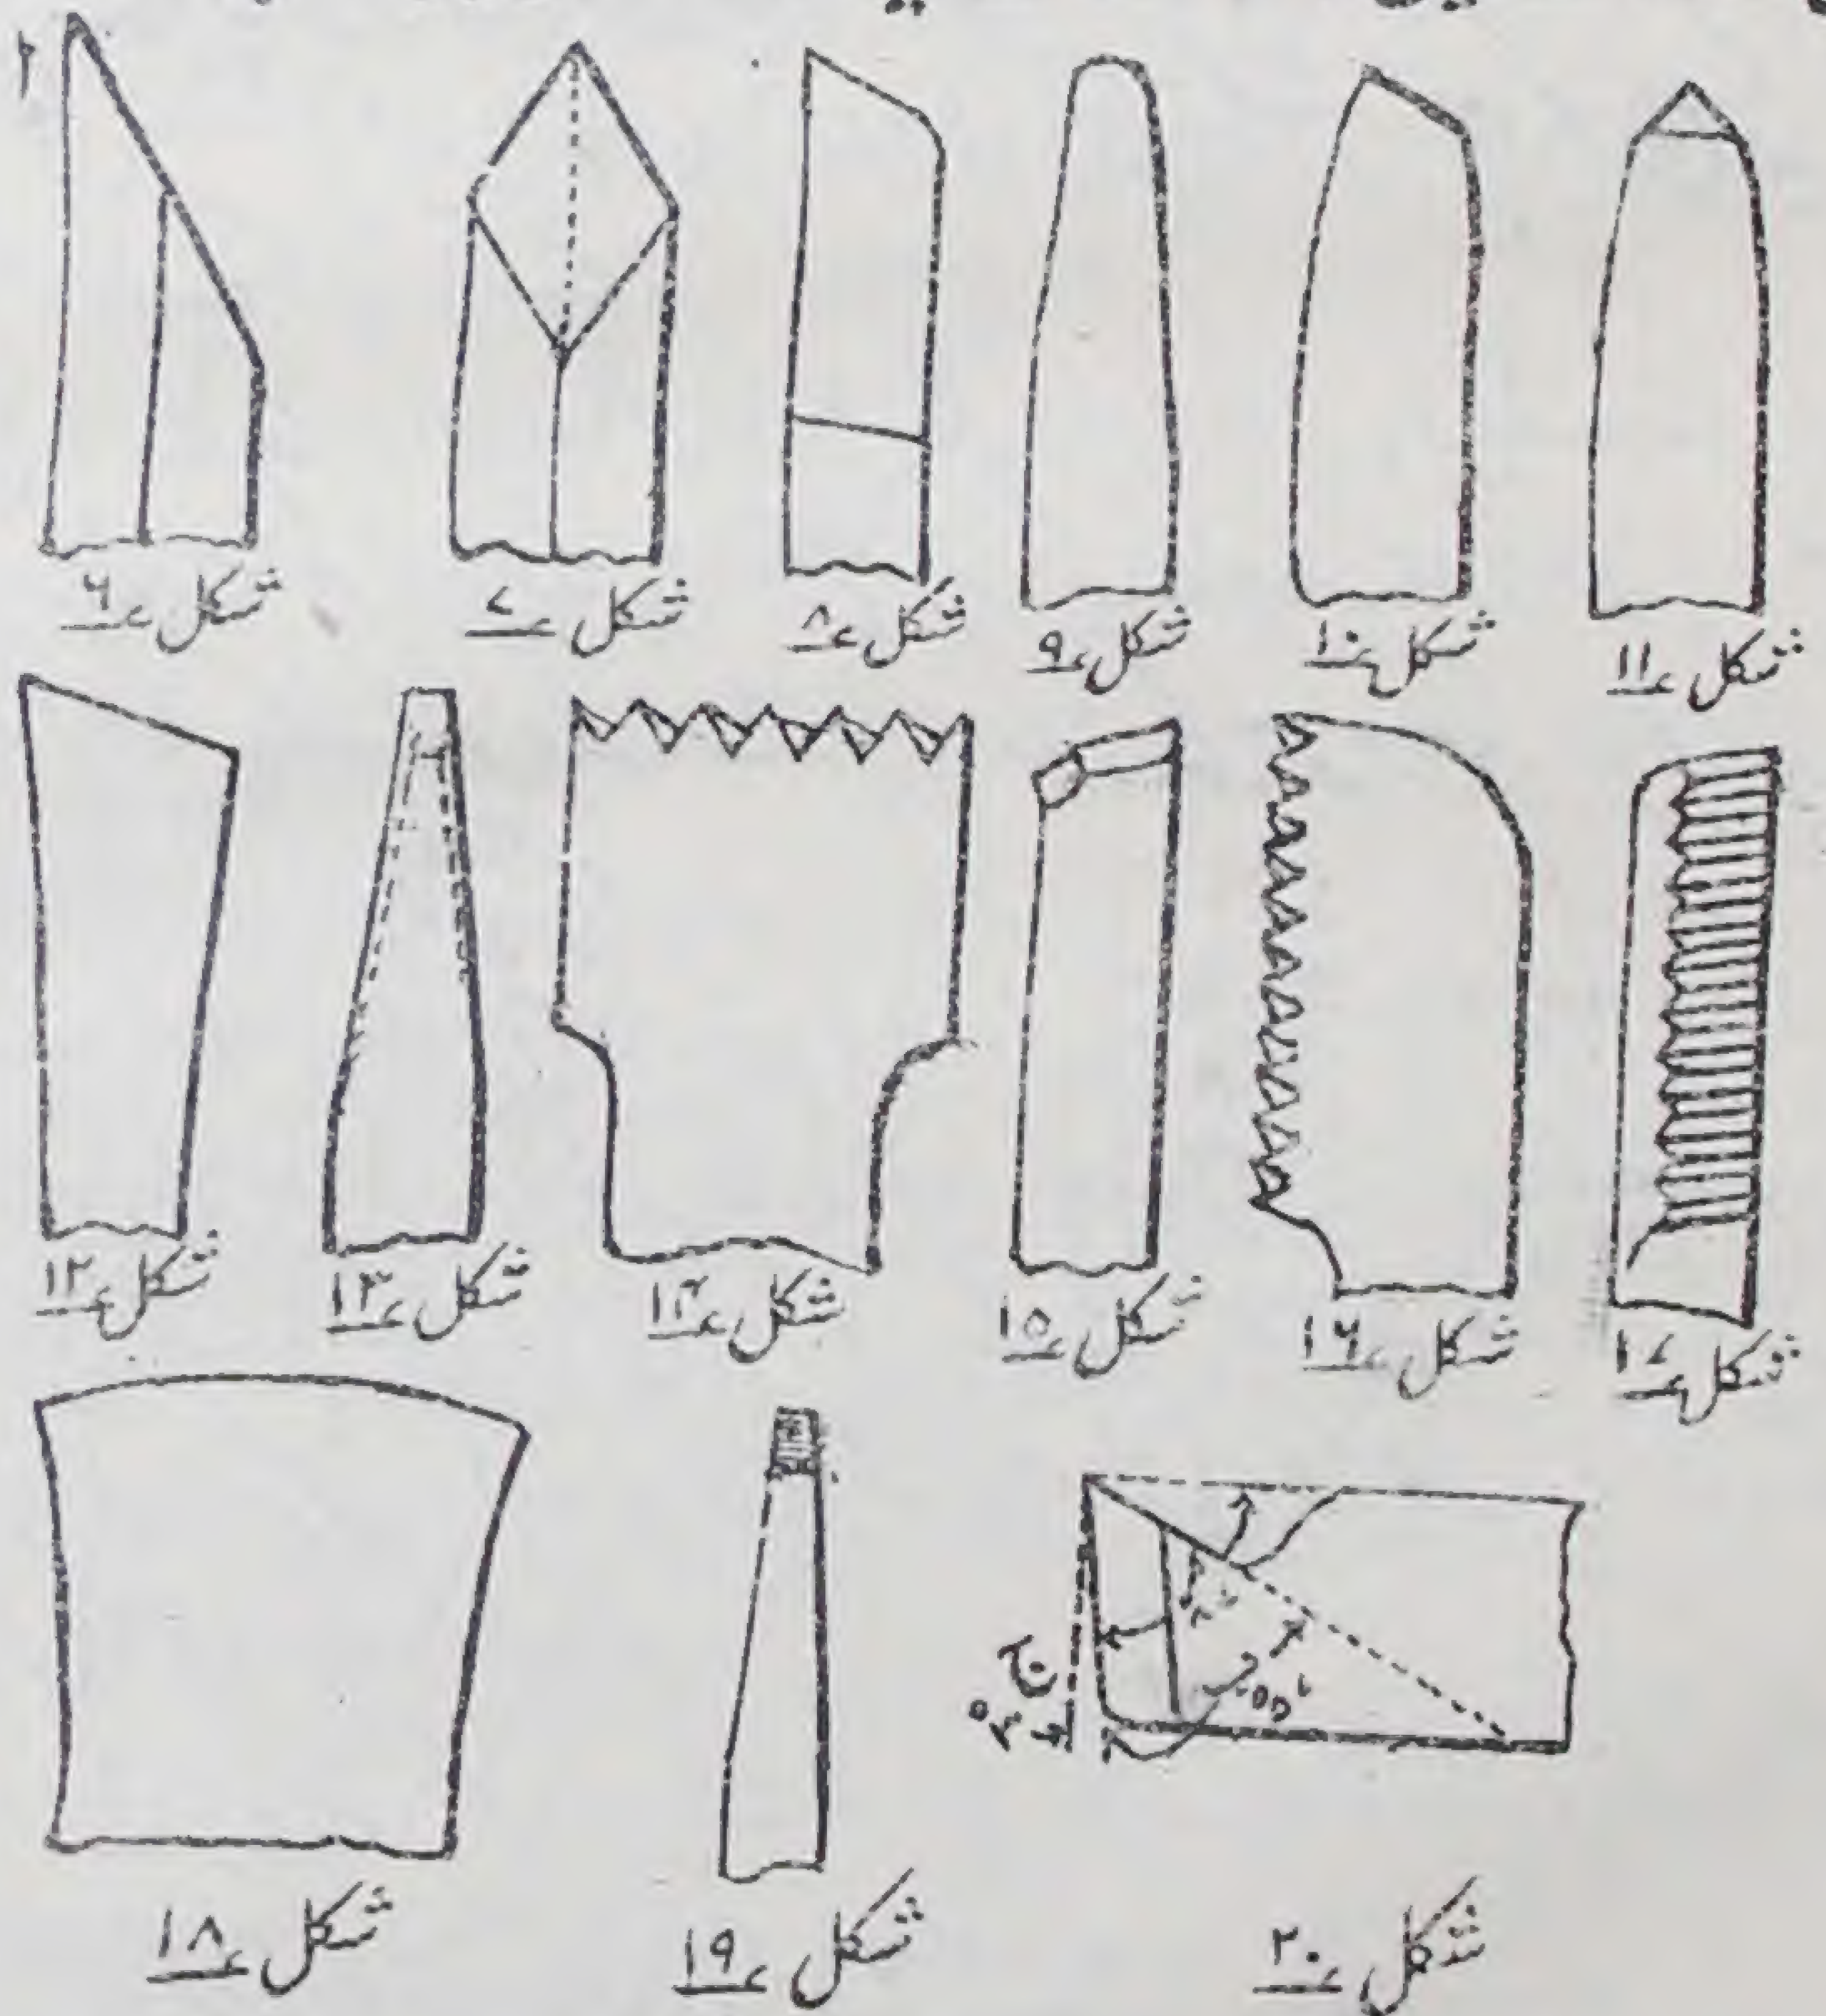

۱۔ ڈھلے لوہے اور پیتل کے لیے زاویہ۔ ب۔ پٹواں لوہے اور فولاد کے لیے زاویہ۔ ج۔ فصل کے لیے زاویہ۔

شکل ۶۔ اور ۷ میں کندالہ دکھایا گیا ہے۔ یہ اوزار کام کو کھدرا کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نوک کو ا کے مقام پر دبا دیا جاتا ہے تاکہ کاٹنے کا کنارہ زیادہ مضبوط ہو جائے۔

شکل ۸۔ اور ۹۔ یہ گول سرے اوزار ہیں جو کام کو کھدرا کرنے اور اس میں جوف بنانے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۱۰۔ اور ۱۱۔ یہ بغلی اوزار ہیں جو ہنسی، شانے اور سرے بنانے کے کام آتے ہیں۔ پرانے مثلثی سو من سے بنتا ہے۔

شکل ۱۲۔ اور ۱۳۔ یہ فاصل رکھانی ہے جو کام کے تقسیم کرنے میں کام آتی ہے جبکہ وہ خرا دی پر گھومتا ہو۔

شکل ۱۴۔ اور ۱۵۔ یہ بیرونی پیچ تراش یا نقش تراش یا لنگھ پیچ اوزار ہے جو پیچ کی بیرونی چوڑیاں بنانے کے کام آتا ہے۔

شکل ۱۶۔ اور ۱۷۔ یہ اندرونی پیچ تراش ہے جو پیچ کی اندرونی چوڑیاں بنانے کے کام آتا ہے۔

(۱۹)

پیچ کاٹنے کے یہ اوزار اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ایک سادے فولاد کے ٹکڑے کو جو پہلے سے گھڑا جا چکا ہے اور تپا کر نرم کیا جا چکا ہے اور مطلوبہ وضع کے مطابق ریتا جا چکا ہے لے کر ایک شہ پیچ ساز کے منہ پر جبکہ وہ خرا دیں گھومتا ہو روغن سے چکنا کر کے جاتے ہیں۔

آب دیا ہوا شہ پیچ ساز نرم فولاد میں آہستہ آہستہ متوازی نالیاں کاٹ دیتا ہے جو شہ پیچ ساز کی چوڑیوں کا جواب ہوتی ہیں۔ جب ایک پوری چوڑی بن جاتی ہے تو پیچ تراش کو فصل کے لیے پیچھے کھسکاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آب دیتے ہیں۔ اب یہ اوزار شہ پیچ ساز کی چوڑیوں کے مشابہ گھائی کے پیچ کاٹنے میں کام دے سکتا ہے۔

(۲۰)

اندرونی پیچ تراش پر پہلے شہ پیچ ساز سے نالیاں بنائی جاتی ہیں اور آب دینے سے قبل مطلوبہ وضع پر خرا دیا جاتا ہے۔

گھدرا دی گھائی کے نقش تراش کو پہلے تقریباً پیچ کی گھائی کے برابر

ایک مثلث سوہن سے جھیل لیتے ہیں تاکہ جہاں تک ہو سکے شہ تیج ساز کی چوڑیاں قائم رہیں۔

شکل ۱۸ اور ۱۹۔ یہ کھڑ چنی ہے جو ڈھلے لوہے اور دوسری دھاتوں کو جبکہ وہ خراد میں گھومتی ہوں پالش کرنے کے کام آتی ہے۔ بالعموم اس کو کسی پیرانے چپٹے سوہن سے بناتے ہیں اور سرے کو گھڑ کے پتلا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرے کے کوٹنے کے ہو جائیں۔ ان کو کسی قدر گول ریت کر (شکل میں مکر بتایا گیا ہے) تیل سلی سے صاف کر لیتے ہیں۔

استعمال کے وقت اسے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر ٹکانا چاہیے اور یہ ٹکڑا ہتھ ٹیکن پر رکھا جانا چاہیے تاکہ تھمر تھمر پیدانہ ہو اور بجائے پالش کرنے کے کام میں دھاریاں نہ بن جائیں۔

شکل ۲۰۔ وہ نقشہ ہے جس میں پٹواں لوہے اور فولاد ڈھلے لوہے اور پیتل کے کاٹنے کے زاویے اور ان کا طریقہ استعمال بتایا گیا ہے تاکہ تراشنے کے کنارے حتی الامکان مضبوط رہیں۔


سبق (۸)

خرادنا


چار اینچ لمبا اور $\frac{1}{4}$ اینچ قطر کا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ چھٹے سبق میں بتائے ہوئے طریقے کے بموجب سروں کو مربع کرو مرکز ڈالو برما کرو اور آٹھ تراش لو۔ شکل ۲۱ اور ۲۲ میں جو ابعاد بتائے گئے ہیں ان کے بموجب خرا دو لو۔ سرے پر بردار کو لگاؤ اور خراد کے مرکزوں کے مابین کام کو چڑھاؤ تاکہ وہ آسانی سے سرے پھسلنے کے بغیر گھوم سکے۔ بردار کی گردش ڈنڈی کو چلاؤ چاب کی ڈنڈی سے ملا کر رکھو۔ ہتھ ٹیکن کو خراد کے مرکز کی سطح سے تقریباً $\frac{1}{4}$ اینچ نیچے اور کام سے $\frac{1}{8}$ اینچ دور رکھو۔

(۲۱) خرا دو کو چلاؤ۔ کند آلہ کو لے کر اس کی موٹھ سیدھے ہاتھ میں لو اور


کند آلہ کے آہنی حصہ کو بائیں ہاتھ سے بیچ میں سے پکڑو۔
کند آلہ کا منہ جھکا کر دائینی جانب ہتھ ٹیکین پر رکھو جیسا کہ شکل ۲۱ میں
بتایا گیا ہے اور آہستہ سے کام میں $\frac{1}{4}$ اینچ گہرا اتارو۔ اس کے بعد واسنے

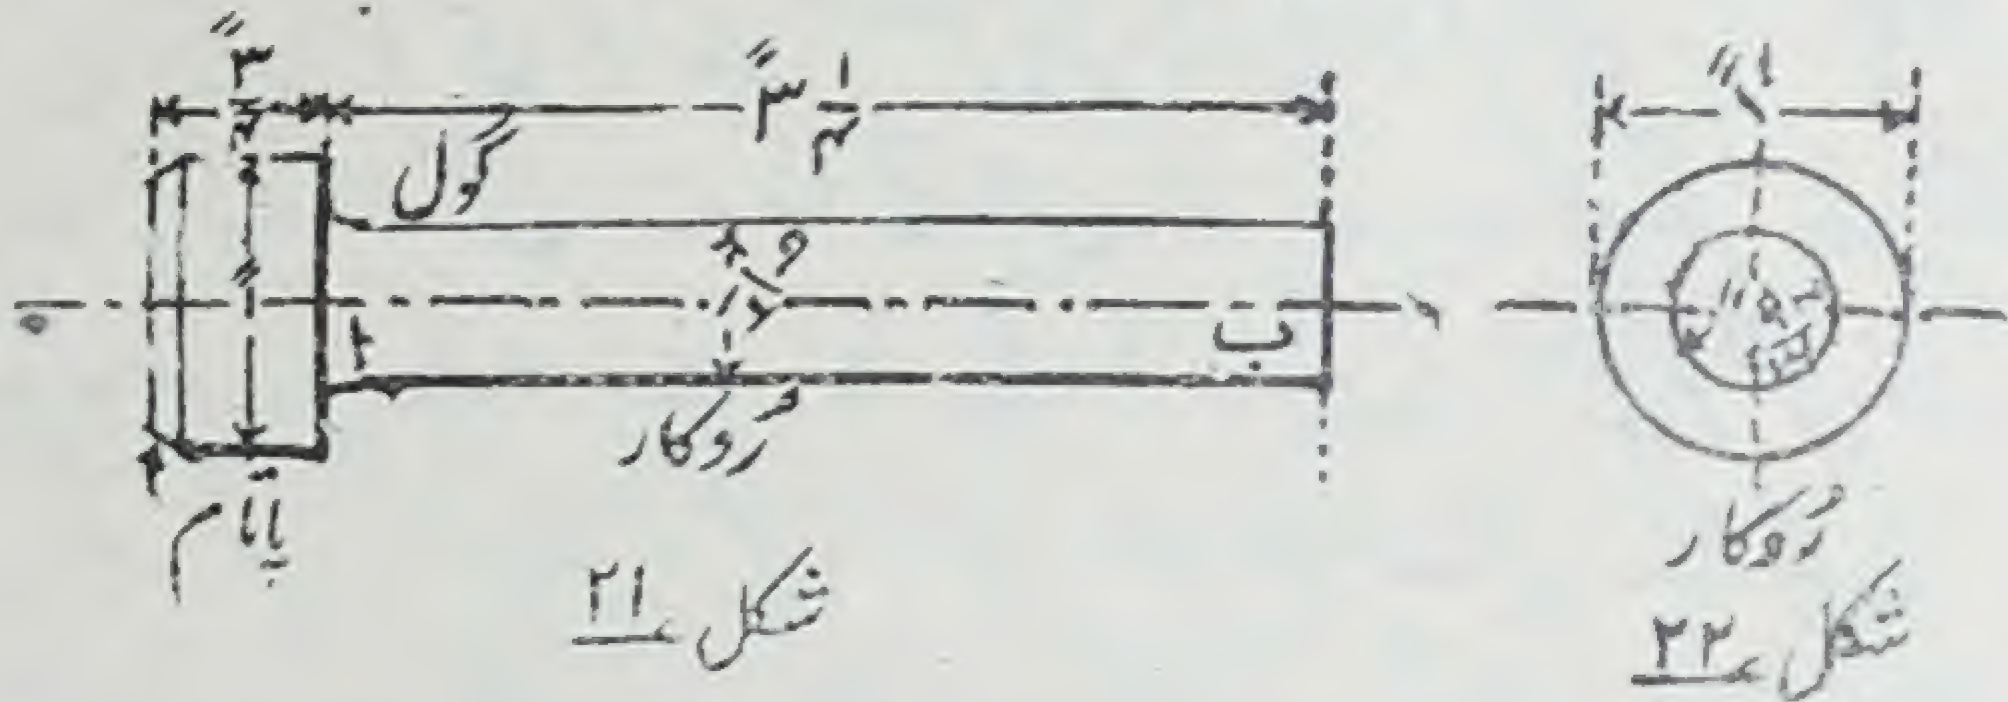


شکل ۲۱

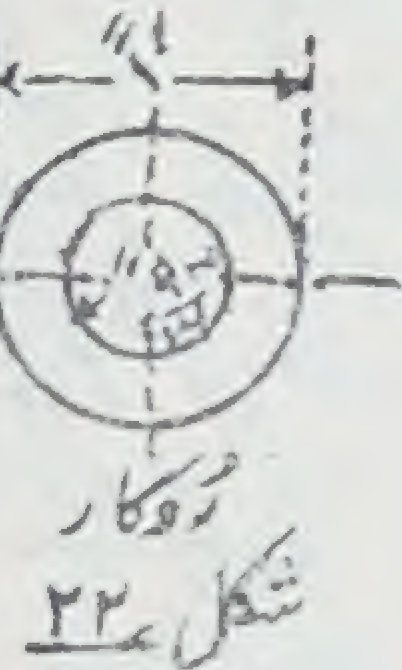

شکل ۲۲

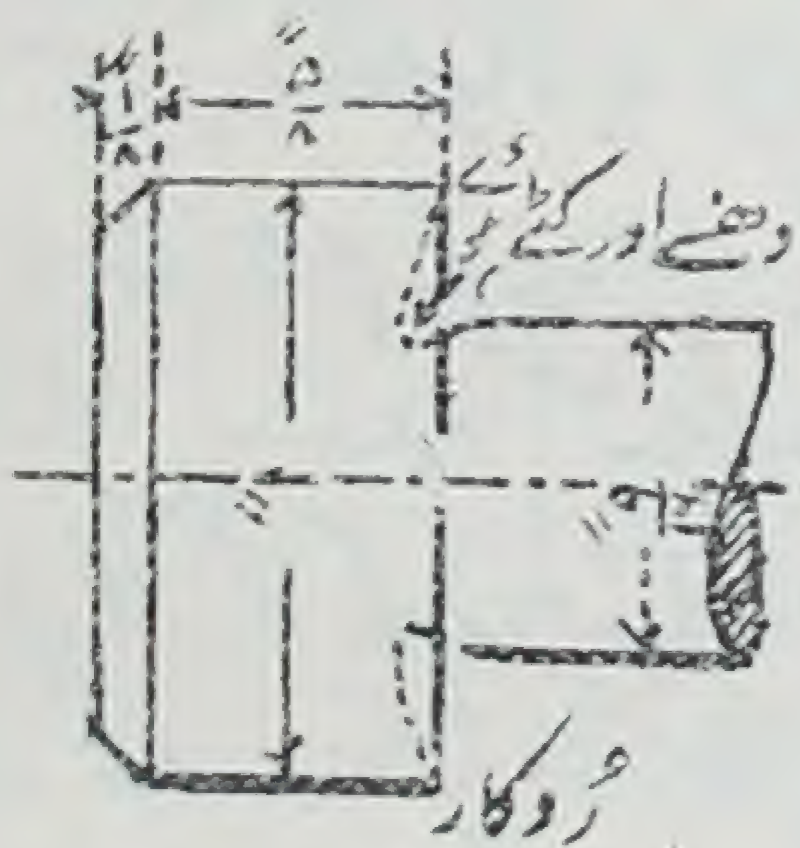

شکل ۲۳

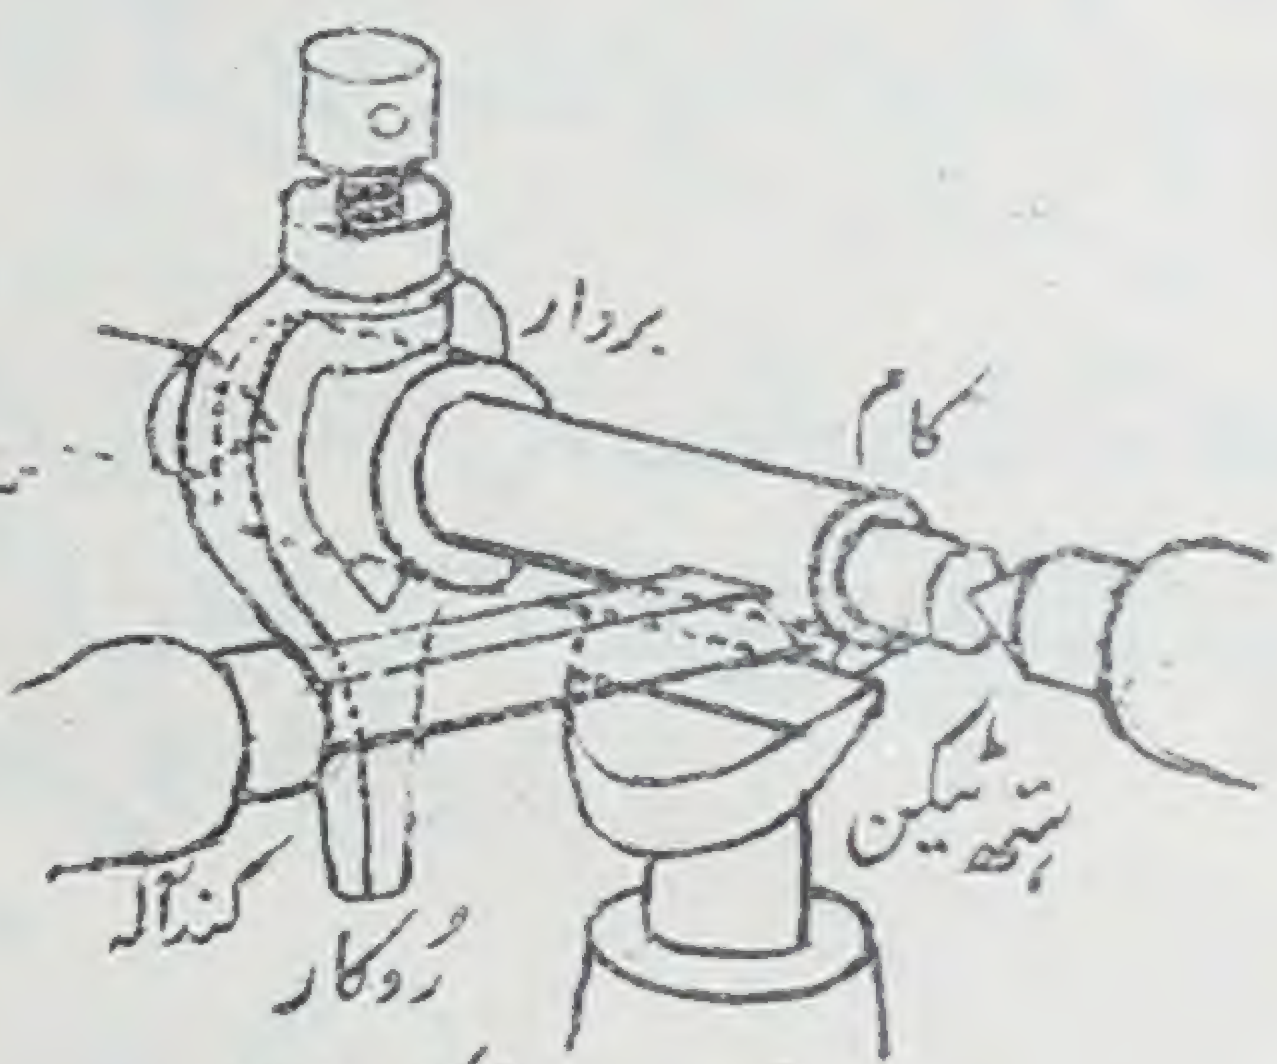

شکل ۲۴

اور بائیں ہاتھوں سے کند آلہ کو بائیں رخ پر موڑی حرکت دو یہاں تک کہ
کند آلہ کی نوک چوٹی پر نکل آئے۔ اس کے بعد اس کی نوک کو پھر نیچا کرو اور
جہاں سے کہ گزشتہ مروڑ شروع ہوئی تھی وہیں سے پھر شروع کرو۔ اسی طرح
کام کے مطلوبہ طول تک بڑھتے چلے جاؤ۔

فرض کرو کہ کام راست نہ ہو اور اس پر گوڑے ہوں تو کند آلہ کو
ہتھ ٹیکین پر مضبوط پکڑو یہاں تک کہ گوڑے مصنوع کی دوسری سطح کے مماثل
آپ ہی آپ چیل جائیں۔ اس کے لیے یہ کرو کہ ہر گردش میں جب گوڑے
سامنے آئیں تو کند آلہ کو آہستہ سے بڑھا دو۔

اب پھر ابتدائی جگہ سے کام شروع کرو اور کام پر جب سابق ایک
اور تراش لگاؤ اور کند آلہ کو صابن کے پانی سے بھگوئے جاؤ۔ اس امر کی

احتیاط رکھو کہ گڑھے نہ بنیں اور کام کا سراب دوسرے حصوں سے کسی قدر کم رہے یہاں تک کہ کل حصہ مطلوبہ قطر کا ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے پورے طول میں اس کو متوازی کر لو اور بیرونی طول پیماسے جانچتے جاؤ اور اس کو اس طرح سے جوڑو کہ یہ کم حصہ اس میں کھینچا رہے۔ اب کام کے سر کو کندالہ یا بھلی رکھانی سے چوکور کر لو۔ مگر کوٹنے ذرا گولائی لیے رہیں (دیکھو شکل ۲۱) اور زیادہ کٹنے نہ پائیں یا دھنس نہ جائیں۔ جیسا کہ شکل ۲۲ میں بڑے پیمائے پر بتایا گیا ہے۔

نقطہ ب پر بردار کو چڑھاؤ (شکل ۲۱) اور کام کے سر کو ابعاد کے بموجب خرا دلو اور جیسا کہ شکل ۲۱ میں بتایا گیا ہے یا تام نکال لو۔ خرا کو تیز رفتار پر چلاؤ۔ پچھلے مرکز پر تیل ڈالو اور ایک چھ انچی نہایت مصفا دستی سوہن لے کر سیدھے ہاتھ میں موٹھ رکھو اور سوہن کی نوک کو بائیں ہاتھ کی پہلی دو انگلیوں اور انگوٹھے سے پکڑو۔ سوہن کو نرمی سے کام پر لگاؤ اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھاؤ اس طرح سے کہ اس عمل میں خرا د کسی مرتبہ گردش نہ کر جائے۔


حتی الامکان سوہن کو کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر کام اچھی طرح تیار کیا جا چکا ہے تو دو تین پھیر سوہن کے کافی ہو جائیں گے۔ اب بردار کو سرے پر رکھو اور چھوٹے قطر کو بھی اسی طریقہ پر ریتو۔ اور بیرونی طول پیماسے جانچتے رہو تاکہ وہ متوازی رہے۔ اس کے بعد کرند پارچہ کو کسی چپٹی لکڑی پر اچھی طرح پھیلا کر او تیل لگا کر پالش کر ڈالو۔

سبق (۹)


استوانہ نما کام کو ریت کو مربع کرنا

فولاد کے ایک ٹکڑے کو جو خرا دا جا چکا ہے اور ایک سرے پر بردار چڑھا کر خرا د کے مرکزوں پر لگاؤ۔


(۲۳) تقسیم کمال کو تقسیم تختی کے سوراخ میں لگاؤ اور نشان کش یا کستی تیسرے
اوزار کو پھسلتی ٹیکن میں کس کر فولاد پر ایک افقی خط لگاؤ۔
تقسیم کمال نکال لو اور اگر تقسیم تختی سو حصوں میں منقسم ہے تو سرگیرے کو
پھراؤ یہاں تک کہ تقسیم کمال پچیسویں سوراخ میں اتر آئے۔ اب فولاد پر ایک
اور افقی خط لگاؤ۔ سرگیرے کو اسی طرح علی الترتیب پچاسویں اور پچہستروں
سوراخوں پر لاتے جاؤ اور خط لگاتے جاؤ اور جس طرح کہ شکل ۲۵ میں بتایا گیا ہے

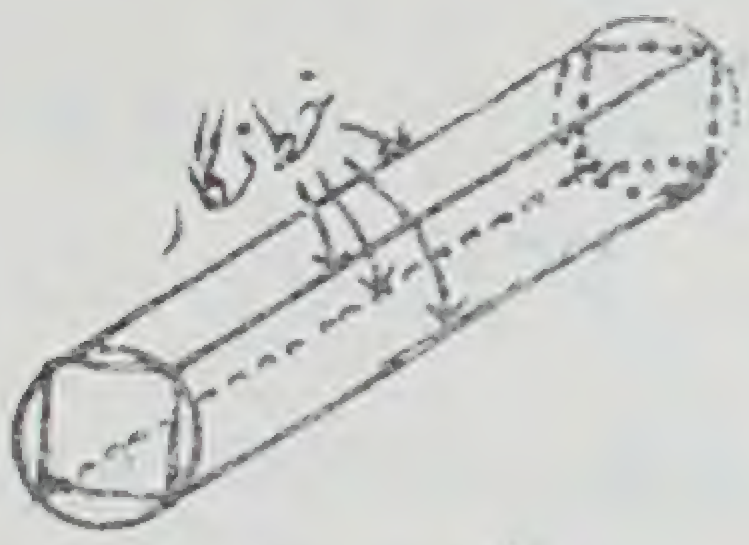


شکل ۲۵

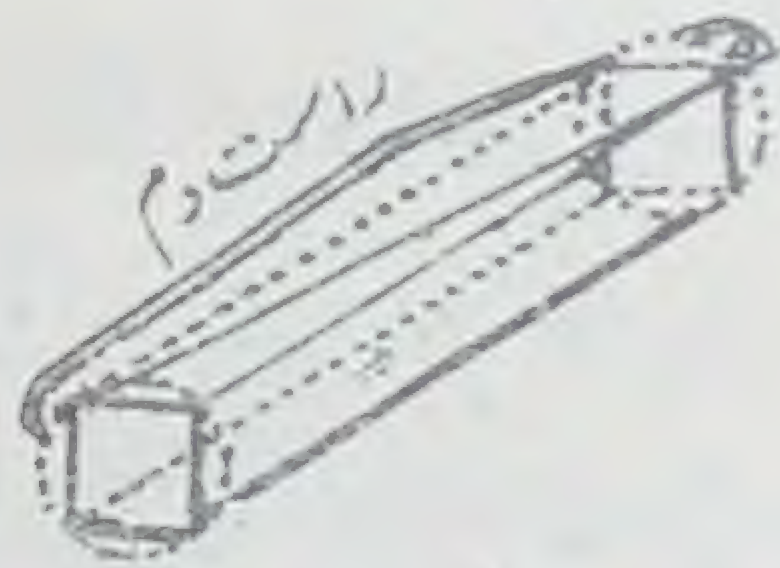

شکل ۲۶

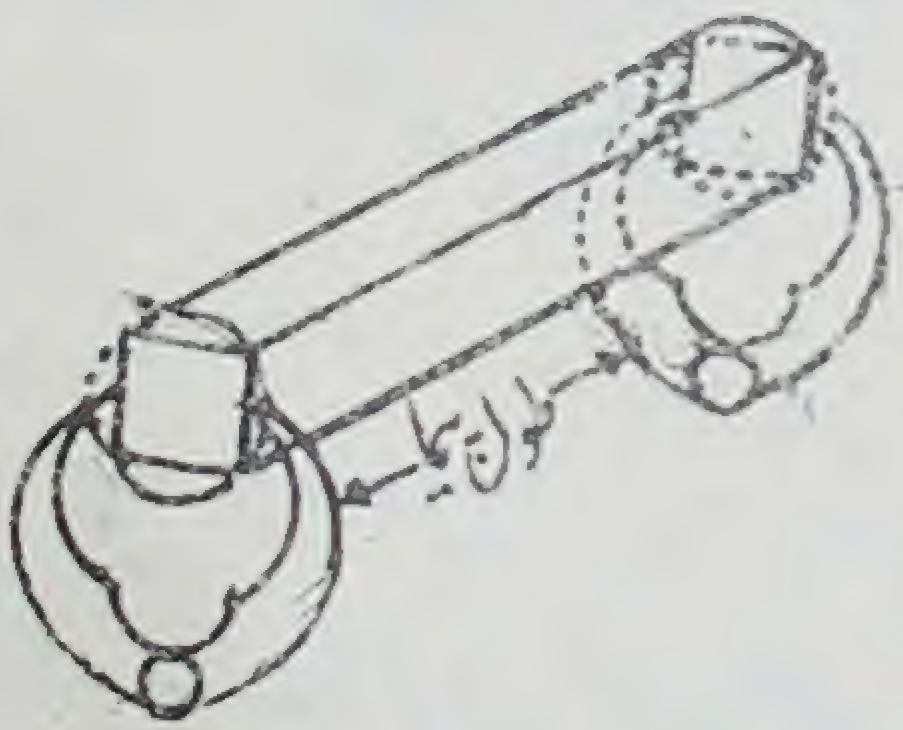

شکل ۲۷

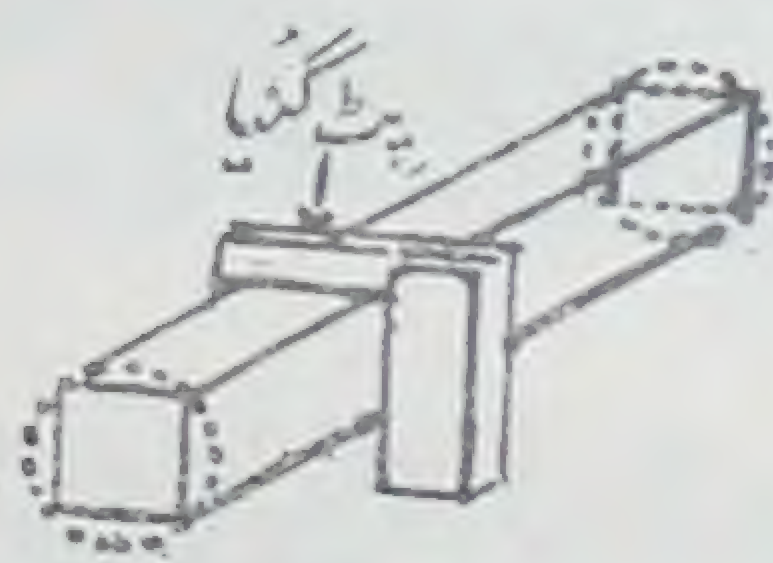

شکل ۲۸

فولاد پر نشان کر لو۔ فولاد کو خرد پر سے نکال کر واٹس میں پکڑو اور ہر ایک سرے پر
ایک مربع بناؤ (جو چار خطوط اس سے پہلے لگائے جا چکے ہیں وہ کونوں کے
نشان ہیں)۔ نقطہ منہبی سے مربعوں کے ہر ایک نشان کھود لو۔ مربع کے باہر کا
حصہ چھینٹ جانے سے کام تیار ہو جائیگا۔

کام کو واٹس میں پکڑ کر خطوط کے اوپر کی دھات کو ریت ڈالو۔ پہلے موٹا
ریتو۔ اس کے بعد چکنے سوہن سے صاف کر لو۔ مگر مخالف رخوں کو پہلے ریتو۔
اس کام کو راست دم یا پٹ گنی سے جانچ لو جیسا کہ شکل ۲۷ اور ۲۸ میں
بتایا گیا ہے اور مخالف رخوں کو ایک دوسرے کے متوازی کر لو، بیرونی

طول پیماسے جانچتے جاؤ جیسا کہ شکل ۲۶ میں بتایا گیا ہے اور یہ دونوں رخ دوسرے رخنوں کے عمودی ہوں۔ ان کو پٹ گئے سے آزما لو جیسا کہ شکل ۲۸ میں۔

جب یہ سب ہو جائیں تو صاف کر کے پالش کرو۔

سبق (۱۰)


مرکز سنہ

۵۔ انچ قطر کی ایک فولادی سلاخ لو۔ ہتھوڑی اور چھنی لے کر ایک سرے سے $3\frac{3}{4}$ انچ طول پر اطراف شان ڈالو اور ٹیک کندے پر سیدھا رکھ کر $3\frac{3}{4}$ انچ لمب ٹکڑا کاٹ لو۔ اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک کندے کے جوف پر نشان کردہ حصہ کو رکھو اور ہتھوڑی سے ایک کڑی ضرب لگاؤ تو وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائیگا۔


سبق (۳) میں جس طرح کہ بیان کیا گیا ہے اس ٹکڑے کو تپا کر مالو اور سروں کو مربع کر کے مرکز اندازی کر لو۔ یہ کام اندازے سے بھی ہو سکتا ہے یا تقسیمی پرکار سے جس کی ایک ساق مدور ہو۔ فولاد کے ٹکڑے کے سروں پر کھریا لگادی جاتی ہے اور ہر ایک پر چار خط لگائے جاتے ہیں جیسا کہ شکل ۳۱ میں بتایا گیا ہے۔

اس کے لیے یہ کرو کہ تقسیمی پرکار کی نوک مفروضہ مرکز سے کسی قدر مہٹا کر رکھو اور پرکار کی مدور ساق کو رہنما کر کے دوسری نوک سے چار منحنی خطوط کھینچو جیسا کہ شکل ۳۱ میں بتایا گیا ہے۔ ان خطوط کی محدود جگہ مطلوبہ مرکز کو بتاتی ہے۔ نقطہ سنہ سے اس کا نشان کر لو اور سبق (۶) میں بتائے ہوئے طریقے پر خراہ پر چڑھا کر جانچ لو۔ اس امر کی احتیاط کر لو کہ پہلے ہی مرکز بہت بڑا نہ بن جائے اور فولاد کے مرکز کے خط پر مرکز سنہ سیدھا اور کھڑا رہے۔

(۲۵) جب صحیح مرکز لگ جائے تو ایک سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور شکل ۲۹ میں بتائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا دلو۔ اس کے بعد صاف کر کے پالش کرو۔

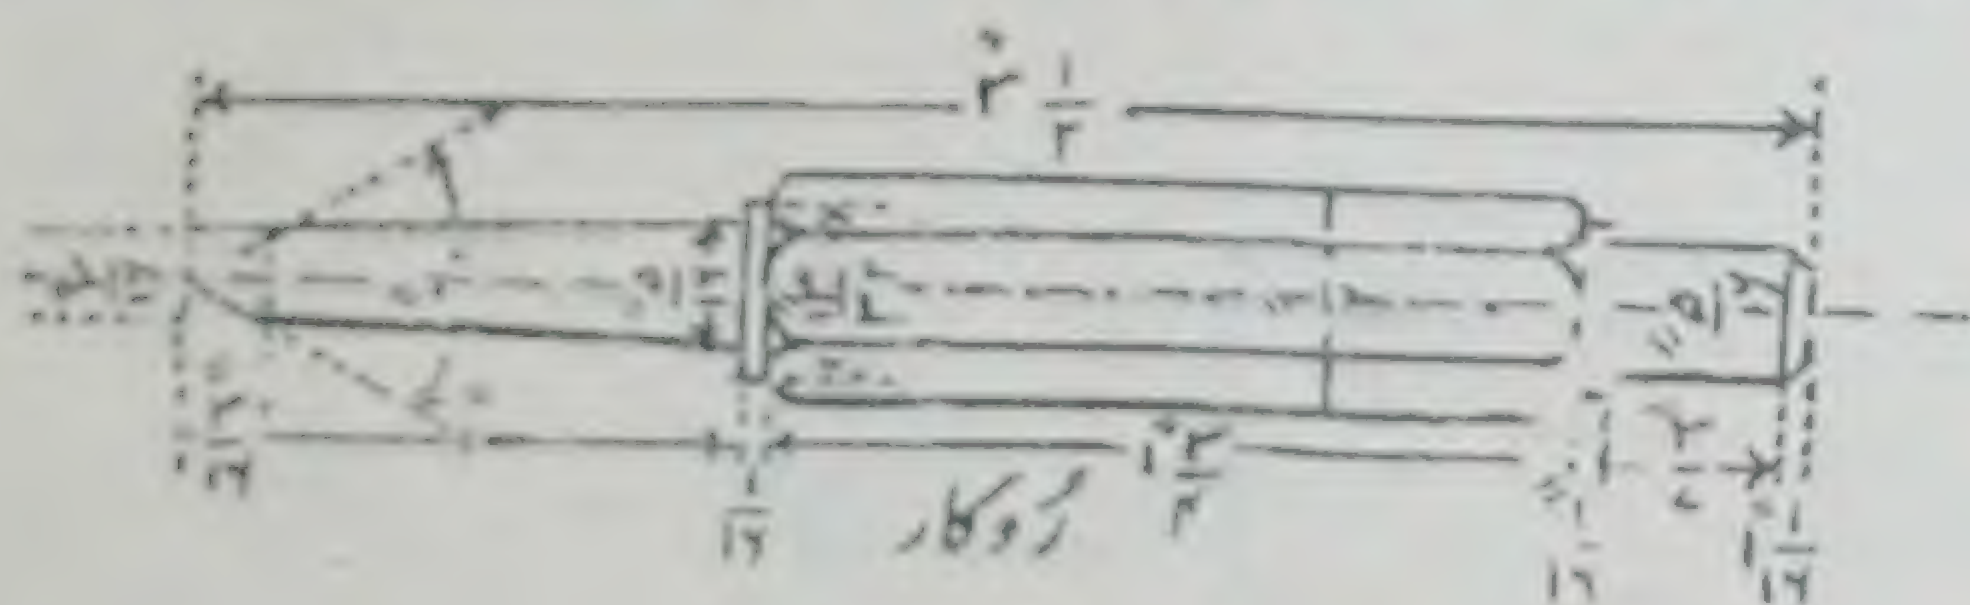

شکل ۲۹

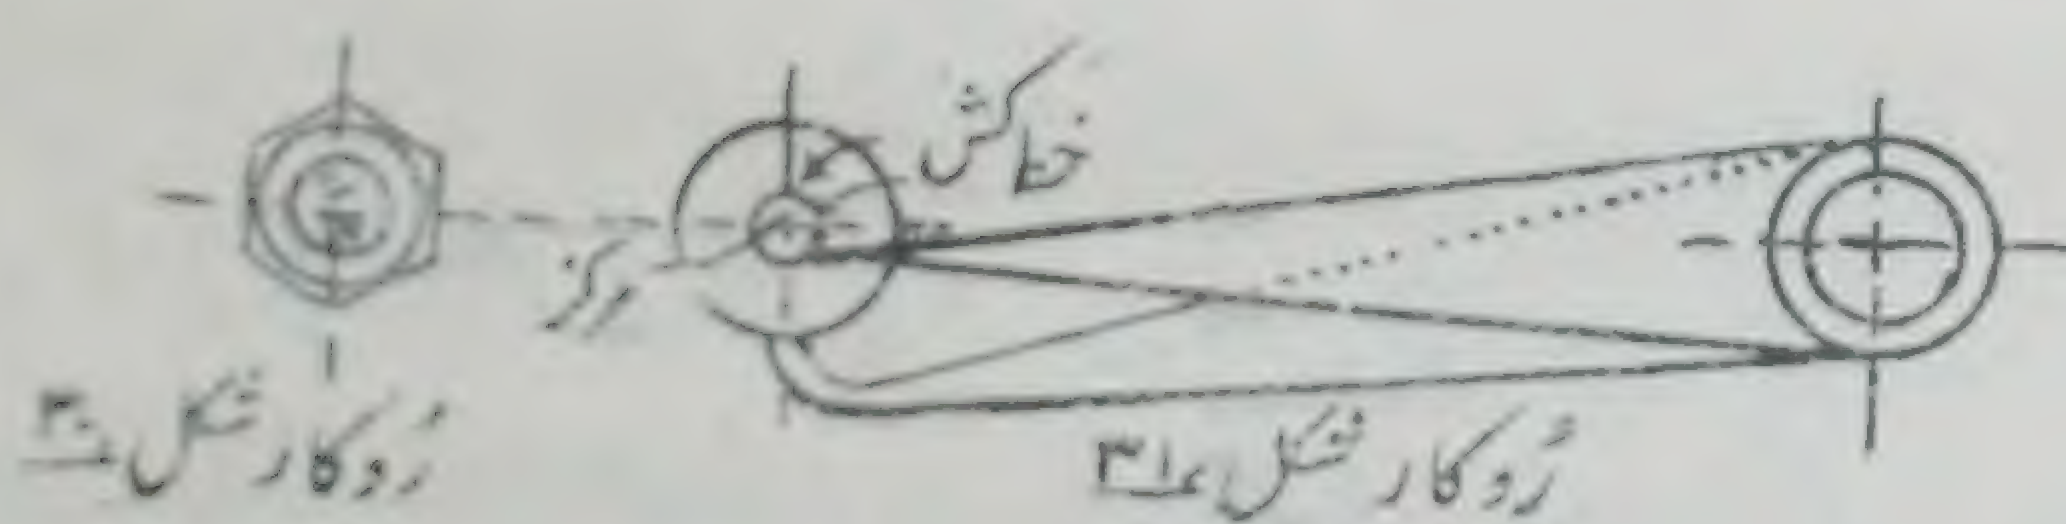

اب سنبہ کو ہمہ گیر چپ میں لگاؤ تاکہ وہ صحیح گردش کرے۔ مرکز
ڈالے ہوئے سروں کو گاؤ دم کرلو۔ یہاں تک کہ وسطی نوک خراو کے
مرکزوں کی ہم زاویہ ہو جائے۔ وہ ٹورنٹھ (Whitworth) کی خراو میں
یہ زاویہ 55° کا اور عام طور سے 40° کا ہوتا ہے اور بھاری کام کے لیے
 50° کا ہوتا ہے۔





۴۵ کا ہوا ہے۔
درمیانی حصہ کو گول رہنے دو یا خط اندازی کر کے پسند کے موافق شش پہلو
ہشت پہلو یا مربع بنا لو۔ جب مکمل ہو جائے تو وسطی نوک کو سخت کر کے ہلکے
خاکی رنگ کی آبیہ دیدو۔

سبق (۱۱)

برے

عام طور سے مستعمل برہمنوں کے اقسام کو شکل ۳۲ تا ۴۵ میں بتایا گیا ہے۔
شکل ۳۲ اور ۳۳ میں جو برہمنے دکھائے گئے ہیں وہ کمائی برہمنوں

(۲۶)

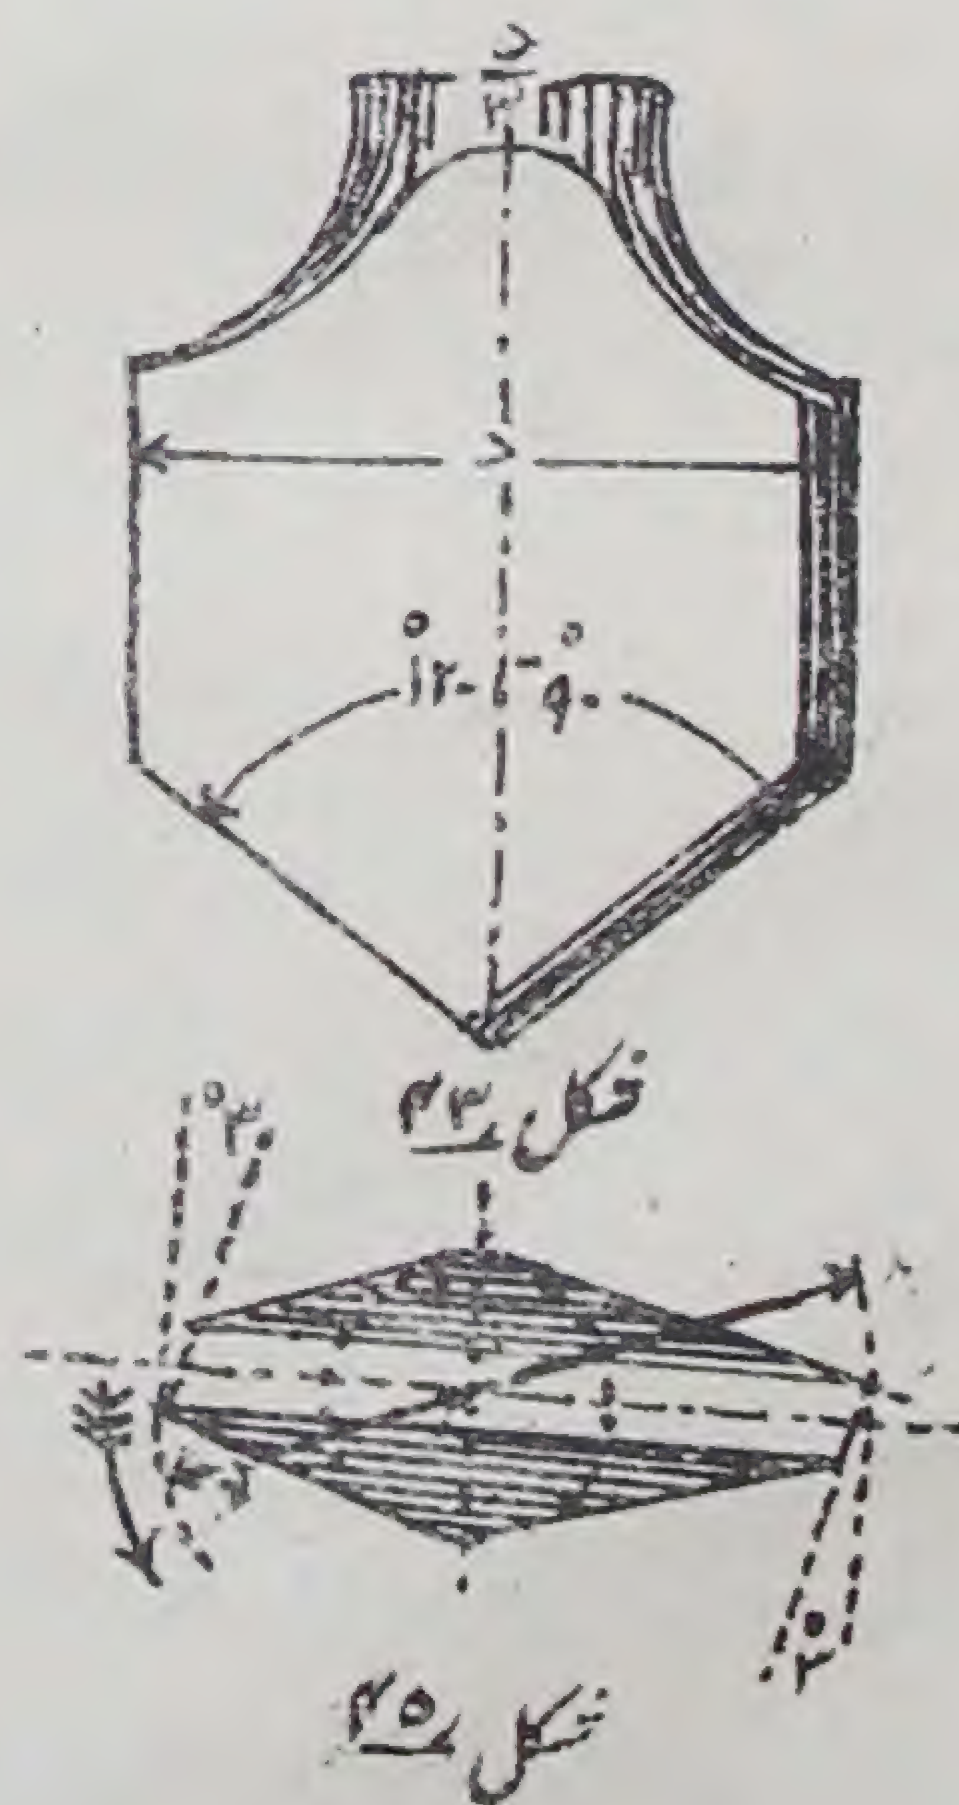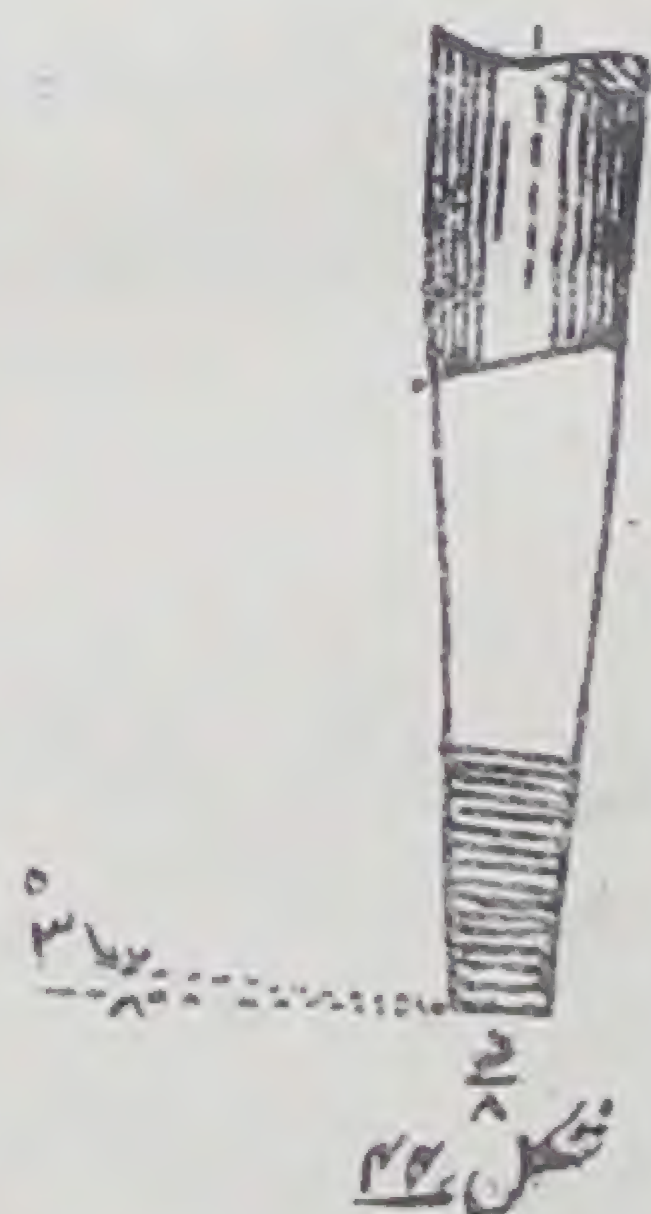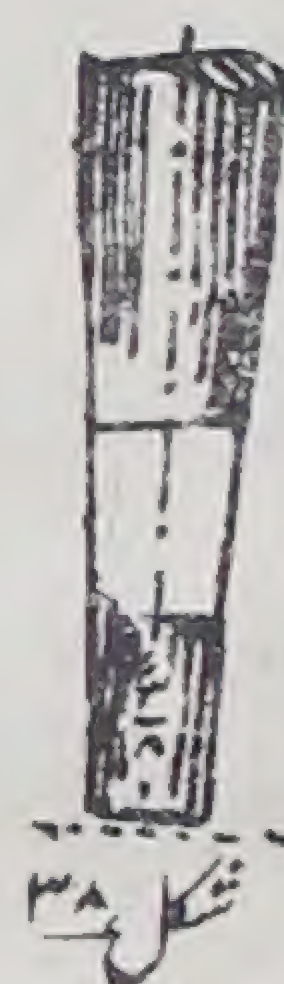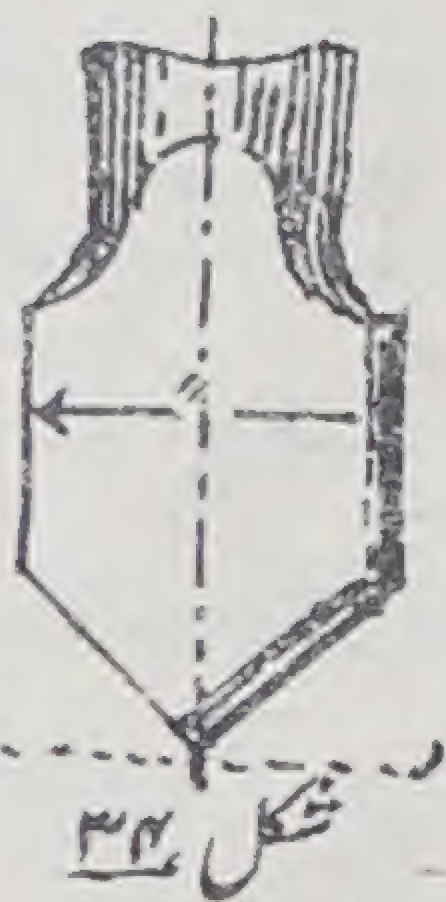

میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ برے چھوٹے سُورخ ڈالنے میں یا ایسے مقامات پر جہاں کل کا استعمال نہیں ہو سکتا سُورخ ڈالنے میں کام آتے ہیں۔
 شکل ۲۴ و ۲۵۔ یہ معمولی چپٹے برے ہیں جو خراؤ، برماکل، چکر برموں اور دستی برموں میں استعمال ہوتے ہیں۔

(۲۴)

شکل ۲۶۔ یہ "بلدار برما" ہے جو خراؤ یا برماکل میں کام آتا ہے۔
 شکل ۲۷ اور ۲۸ میں سوئی برمایا سوزن تراش بتایا گیا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کام میں پہلے سوئی کے قابل چھوٹا سا چھید ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے بڑا سُورخ بن سکے۔ اس کو برماکل یا چکر برے میں لگاتے ہیں۔ بولٹوں کے سروں وغیرہ کو کسی سطح میں ہموار بٹھانے کے لیے گھربنانے میں کام آتا ہے۔

شکل ۲۹ و ۳۰ میں "چابی راہ" یا "چپٹے برے" کو بتایا گیا ہے۔ یہ خراؤ، برماکل، اور دستی برموں میں لگایا جاتا ہے اور دھریوں میں چابیوں اور پرگزروں کے لیے سُورخ ڈالنے کے کام آتا ہے اور جب سوئی برما استعمال نہیں ہو سکتا تو گھربنانے کے بھی کام آتا ہے۔

شکل ۳۱ اور ۳۲۔ یہ "نیم دوری" یا "قلم زبان" برے ہیں جو خراؤ میں لگائے جاتے ہیں۔ پہلے سُورخ کے منہ کو کسی برے پھل سے سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ وہ نوک جو گول، سیدھا اور متوازی سُورخ ڈالنے سے صحیح ابتدا کر سکے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ سان چڑھائی سے کام جسامت میں کم نہیں ہوتا۔

شکل ۳۳۔ ۳۴ اور ۳۵ میں چپٹے برے کا عام تناسب بتایا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ صحیح زاویے پر ترشے ہوں اور جیسا کہ بتایا گیا ہے تھوڑے فاصلہ تک معکوس متوازی ہوں تاکہ کئی مرتبہ کی سان چڑھائی کے بعد بھی قطر کم نہ ہو۔ تراشے کناروں کو سونہن کرنا چاہیے یا سان چڑھانا چاہیے تاکہ مساوی طول اور میلان کے رہیں ورنہ صرف ایک ہی کنارے سے کاٹ پڑیگی اور سُورخ بیضوی ہو جائیگا۔ متوازی حصوں کو سہ کے زاویے پر

ڈھیللا کر دینا چاہیے (دیکھو شکل ۴۵) تاکہ برما گرم نہ ہو جائے۔ نوک کو چونکہ بہت تھوڑا کاٹنے کا کام کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو صرف کام میں دھنسانا پڑتا ہے۔ اس کی چوڑائی کا تعین صرف تجربے یا برمانے کی چیز کے انداز سے ہو سکتا ہے۔ پیٹے برموں کو ہلکے زرد رنگ کی آب دینا چاہیے اور بلدار برموں کو گہرے زرد رنگ کی۔ ان کے استعمال کے وقت فولاد اور پٹواں لوہے کے لیے روغن یا (۲۸) صابن کے پانی کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ڈھلے لوہے اور پیتل کے لیے مدھن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈھلا لوہا بہت سخت ہے تو ایک برما جو بالکلیہ سخت ہو استعمال کرنا چاہیے اور تار پین کا تیل ڈالنا چاہیے۔

بلدار برموں کو خاص طور سے بنائے ہوئے آلہ میں سانا چڑھانا

چاہیے۔


فولاد کو برمانے کی معمولی رفتار برحے کے محیط پر ۱۲ فٹ فی منٹ ہے، ڈھلے لوہے کے لیے ۸ فٹ، پٹواں لوہے کے لیے ۲۴ فٹ، پیتل کے لیے ۲۵ فٹ۔

شکل ۵ میں برموں کے زاویوں کے لیے ایک مفید ناپ بتایا گیا ہے۔ اس کے حصوں سے کاٹنے والے کناروں کے طول کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

سبق (۱۲)

برمانا

برے سے کوئی سوراخ کرنے کے لیے پہلے نقطہ مبنی سے مرکز کا بلکاس نشان ڈالو اور تقیمی پرکار لے کر ہونے والے سوراخ کے نصف قطر سے کسی قدر کم ناپ لو۔ اس مرکز سے ایک دائرہ بکھینچو (شکل ۴۶) اور نقطہ مبنی سے اس پر نقاط ج ڈال کر نشان کرلو۔ اب جبکہ برے سے سوراخ بنیگا تو نقطے کٹ جائیں گے۔

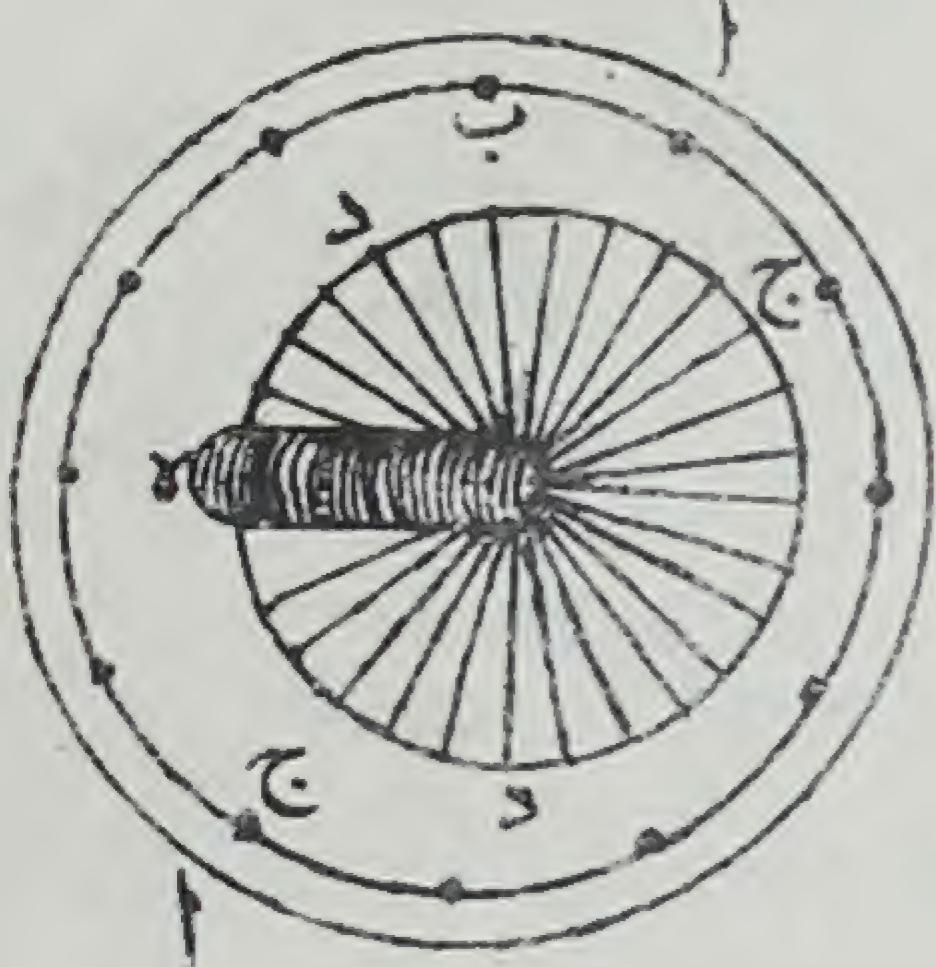

شکل ۲۶

مرکز سنبہ لے کر اب مرکز کو بڑا کر لو
اور برمانا شروع کرو۔ اگر سوراخ دائرے کے
مرکز سے باہر کی طرف جا رہا ہے جیسا کہ ۵
(شکل ۲۶) پر دکھایا گیا ہے تو ایک گول سر
کی چھیننی لو اور کنارے سے مرکز تک ایک
نالی کاٹ لو (دیکھو ۵)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ برے کی نوک نالی کی طرف کھینچ لگی اور (۲۹)
اس رخ کو کاٹنا شروع کرے گی۔ اس عمل کو
دہراتا چاہیے یہاں تک کہ برما نقطہ سنبہ کے دائرے کے بیچوں بیچ میں گھومنے
لگے۔


اس عمل کا نام ”سوراخ کی کشید“ ہے اور قبل اس کے کہ برما کام کے
پورے قطر کو کاٹ دے اس کو انجام دینا چاہیے۔

سبق (۱۳)

مسدس گھنڈی کا ریتنا

ایک سادہ فولاد کا ٹکڑا لو۔ ایسا جیسا کہ سبق ۸ اور ۲۶ کے بیان کے
موجب خراؤ کر بیچ ڈالا جا چکا ہے۔ تقسیم تختی لے کر گھنڈی کو چھ مساوی حصوں میں
تقسیم کرو اور ہر حصہ پر ایک افقی خط کھینچو جیسا کہ سبق ۹ میں بیان کیا جا چکا ہے۔
فولاد کے اس ٹکڑے کو خراؤ سے نکال لو اور خطوط کے سروں کو پستل یا
فولاد نگار سے ملا دو جیسا کہ شکل ۲۷ میں اسے ۶ تک دکھایا گیا ہے۔ اس طرح
دونوں سروں پر دو مسدس بن جائیں گے۔

پچھلے حصہ کو سب سے شکلیوں میں کپڑ کر اس میں رکھو۔ اس طرح
سے کہ بیچ کی چوڑیاں دب نہ جائیں اور مسدس کے خطوط کے باہر کی

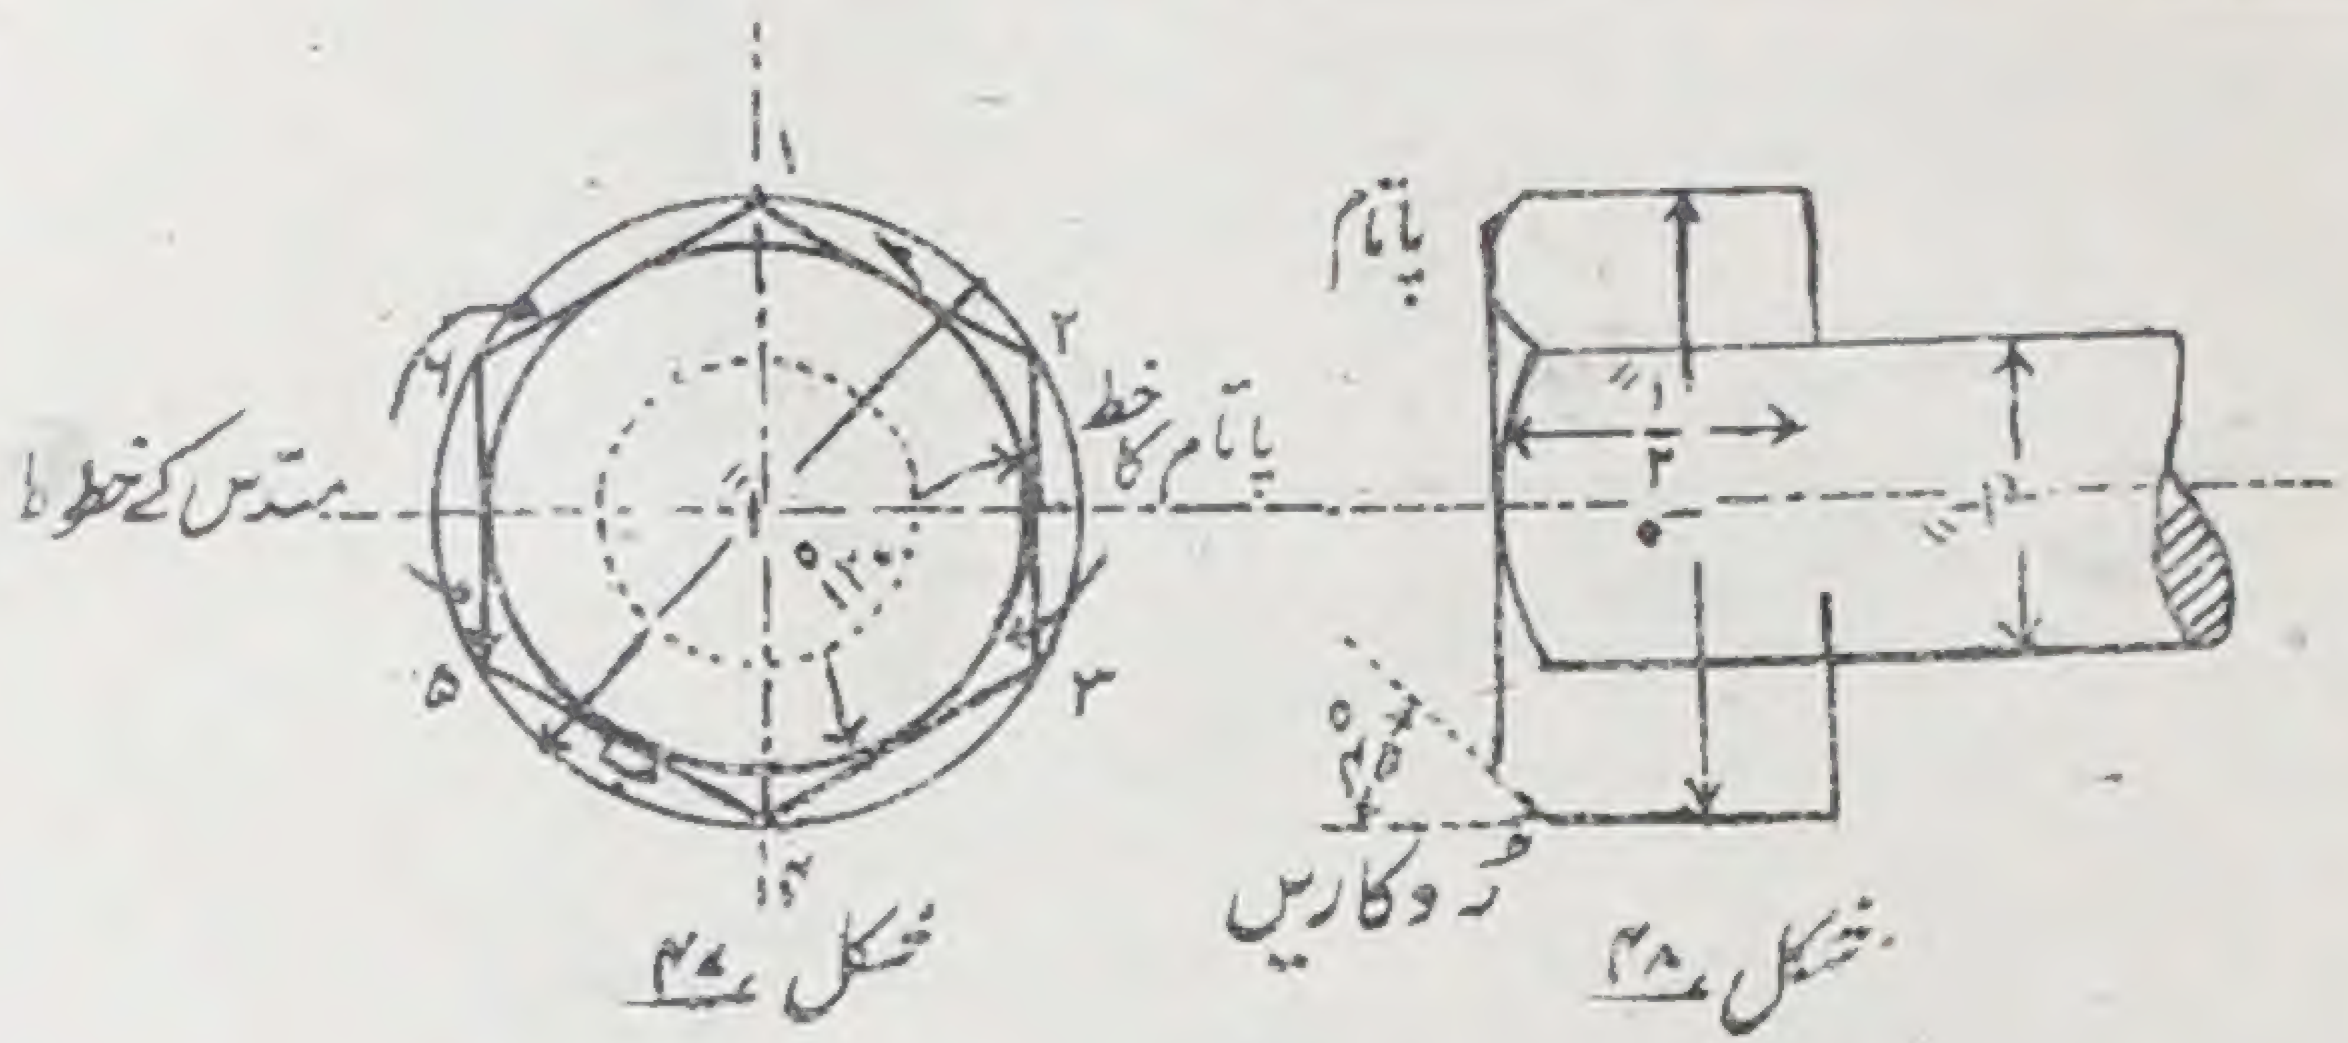


وصحات کو ریت ڈالو۔ مگر اس کا خیال رہے کہ سب پہلو گھنڈی کی سطح پر عمود رہیں۔ مس کے مخالف ضلعوں کو پہلے بناؤ جیسا کہ ۱ اور ب میں بتایا گیا ہے اور ان کو متوازی کرلو۔ طول پیماس سے جانچتے جاؤ اور دیکھو کہ زاویے ڈھیری پیماس میں ٹھیک اترتے ہیں۔ جب یہ کام صحیح ہو جائے تو سوہن سے صاف کر کے پالش کرلو اور بولٹ کو خراب میں رکھ کر گھنڈی پر پائام بناؤ جیسا کہ شکل ۲۹ میں بتایا گیا ہے۔

سبق (۱۲)

ڈھیری اور برما پیم


فولادی چادر کے دو ٹکڑے لو۔ ایک $3\frac{1}{4}$ انچ \times $2\frac{1}{4}$ انچ \times $\frac{1}{16}$ انچ حجم کا ہو اور دوسرا $2\frac{5}{8}$ انچ \times $1\frac{3}{4}$ انچ \times $\frac{1}{16}$ انچ حجم کا ہو اور شکل ۲۹ اور ۲۸ میں بتائی ہوئی جسامت کے بموجب ان پر تین خط نگار سے نشان ڈالو۔ دستی چھینی اور ہتھوڑی سے ان کو اس شکل کے بموجب سرسری طور سے کاٹ لو اور کناروں اور زاویوں کو موئے سوہن سے ریت لو۔ زاویوں کو صاف کر کے مکمل کرلو۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ سب زاویے برابر اور صحیح نوک کے ہوں۔ اس کے لیے چپٹا، نیم دوری اور

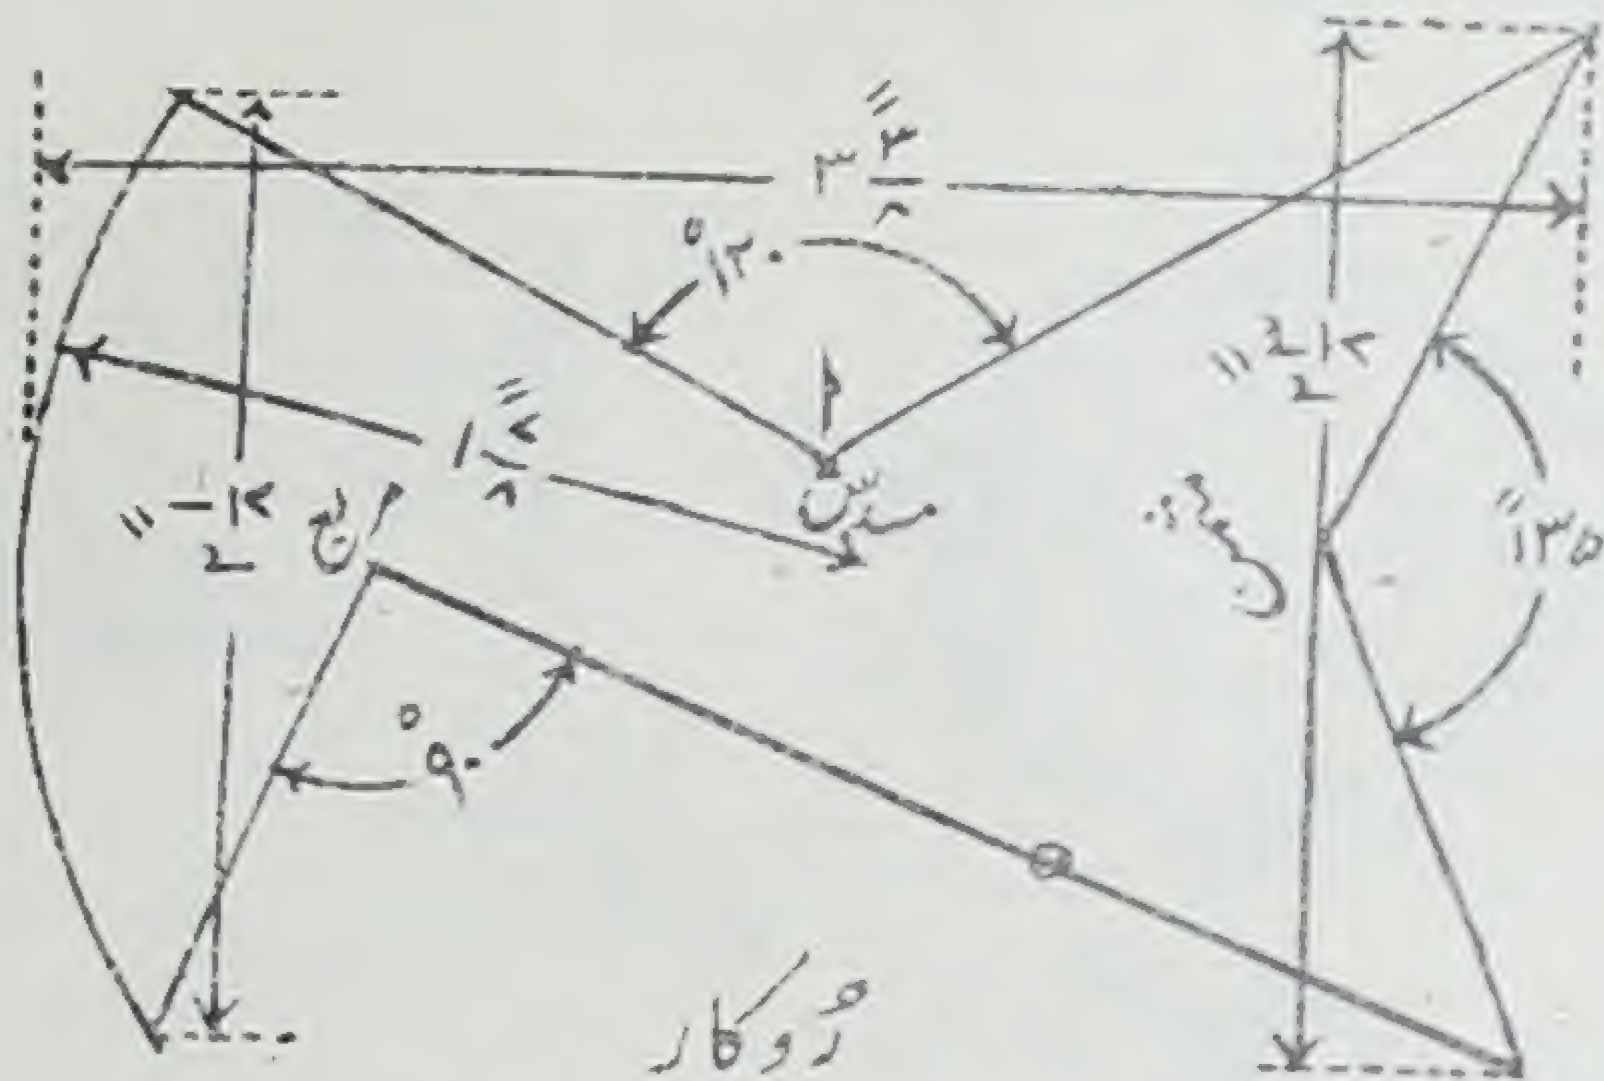

شکل ۴۹

نہایت صاف سوہن استعمال کرو۔ یا یہ کہ زاویوں کی نوکیں پچھل آری سے کافی جائیں جیسا کہ شکل ۴۹ میں بتایا گیا ہے۔
مقطوعہ پیمانہ کو شکنجہ تختی پر کس دو جیسا کہ شکل ۵۱ میں بتایا گیا ہے اور اضلاع کو صاف سوہن کرو۔ اس کے بعد سوہن پر گھریا لگا دو تاکہ اس کے دندانے کام میں گہرے نہ آئیں۔ اب ہلکا سوہن کرو۔ اس کا


(۳۱)

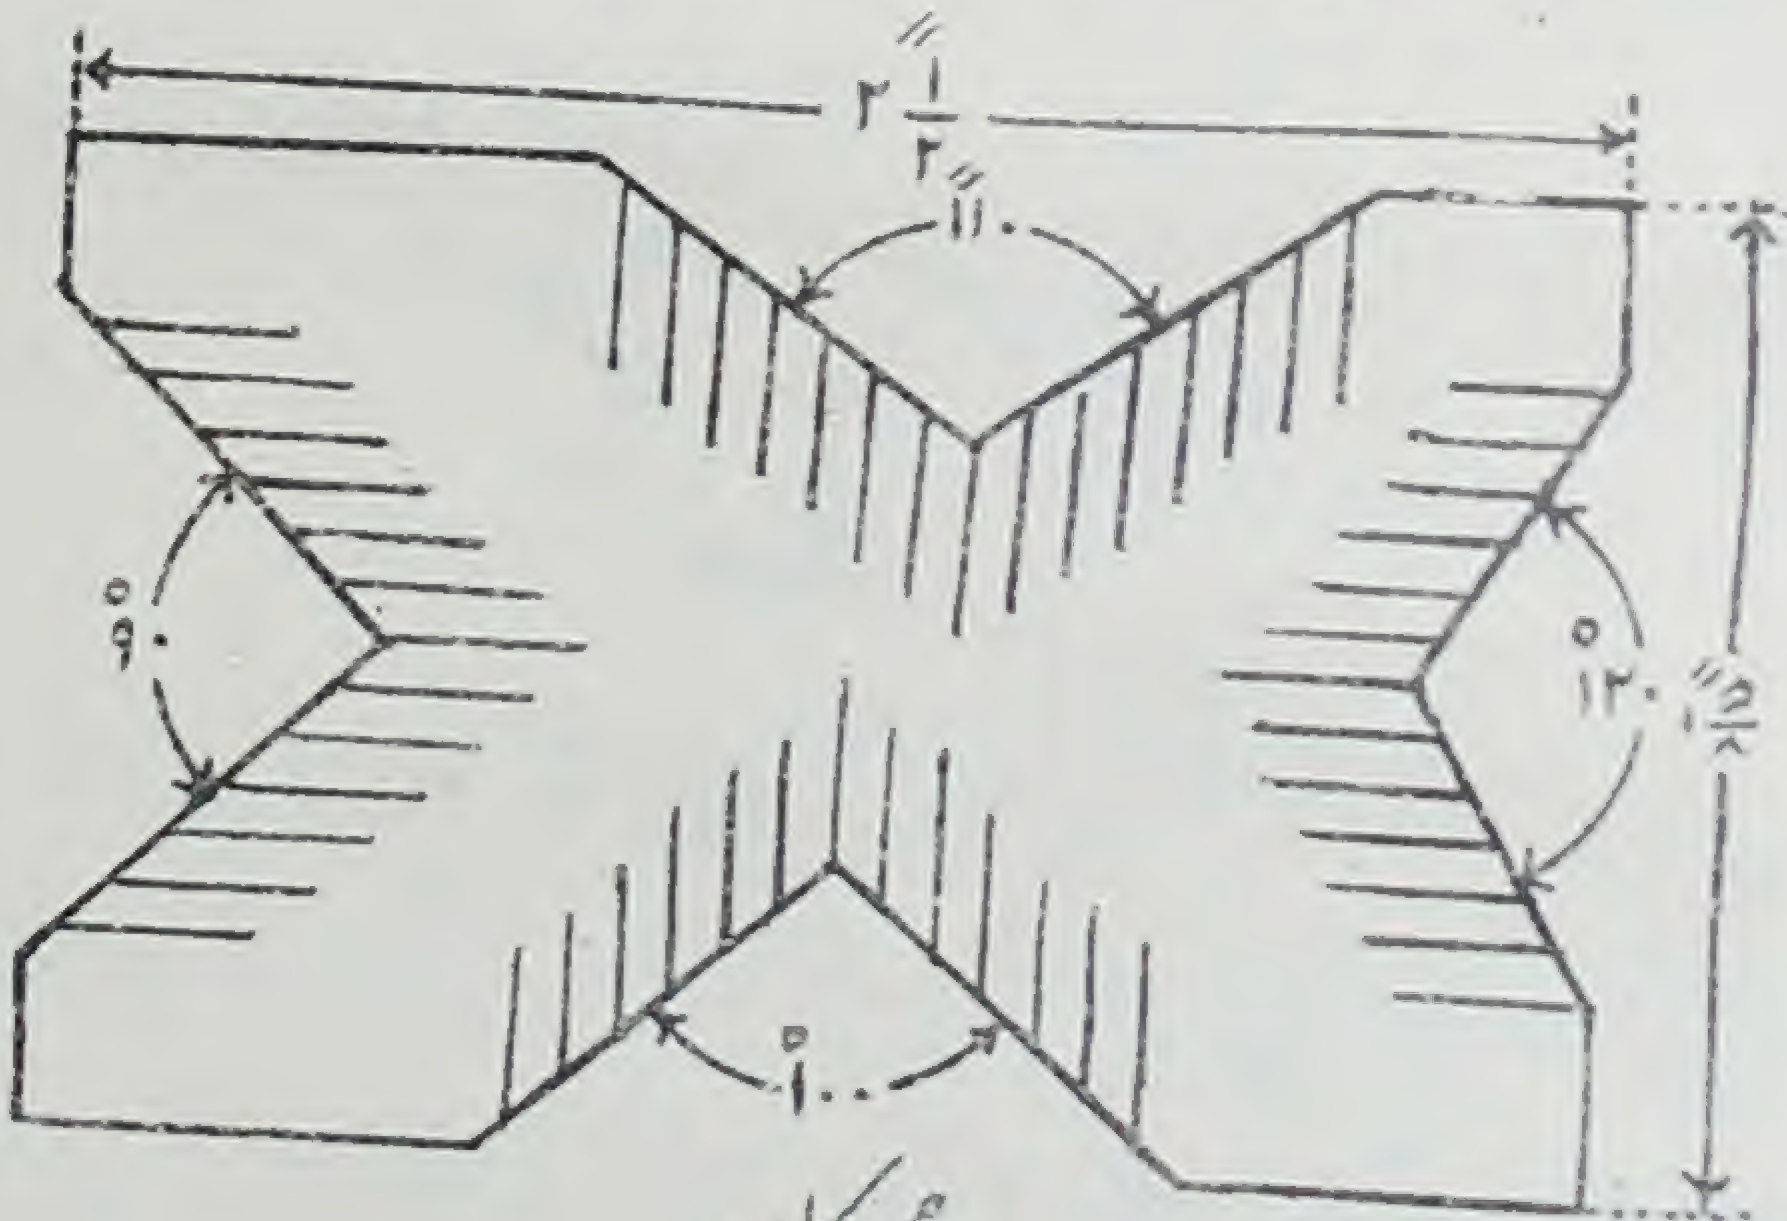

شکل ۵۱

طریقہ یہ ہے کہ شکل ۵۱ میں بتائے ہوئے مقام پر سوہن کو پکڑو اور متوازی طریقہ سے سوہن کو آگے اور پیچھے کام کرکے جیسا کہ تیروں سے بتایا گیا ہے۔ جب کام کے دونوں رخ چکنی اور گہری خراشوں سے پاک ہو جائیں تو

نمبر (۱) کرند پارچے کا ٹکڑا لے کر سوہن یا پالش کرنے کی لکڑی پر لیٹو اور ہلکے سوہن کرنے کے طریقے کے بموجب استعمال کرو اور آخر میں زیادہ مہین کرند پارچہ سے پالش ختم کرو۔ اگر پالش کرتے وقت کرند پارچے کے ساتھ تھوڑا تیل استعمال کیا جائے تو پالش بہتر اور زیادہ پائدار ہوتی ہے۔

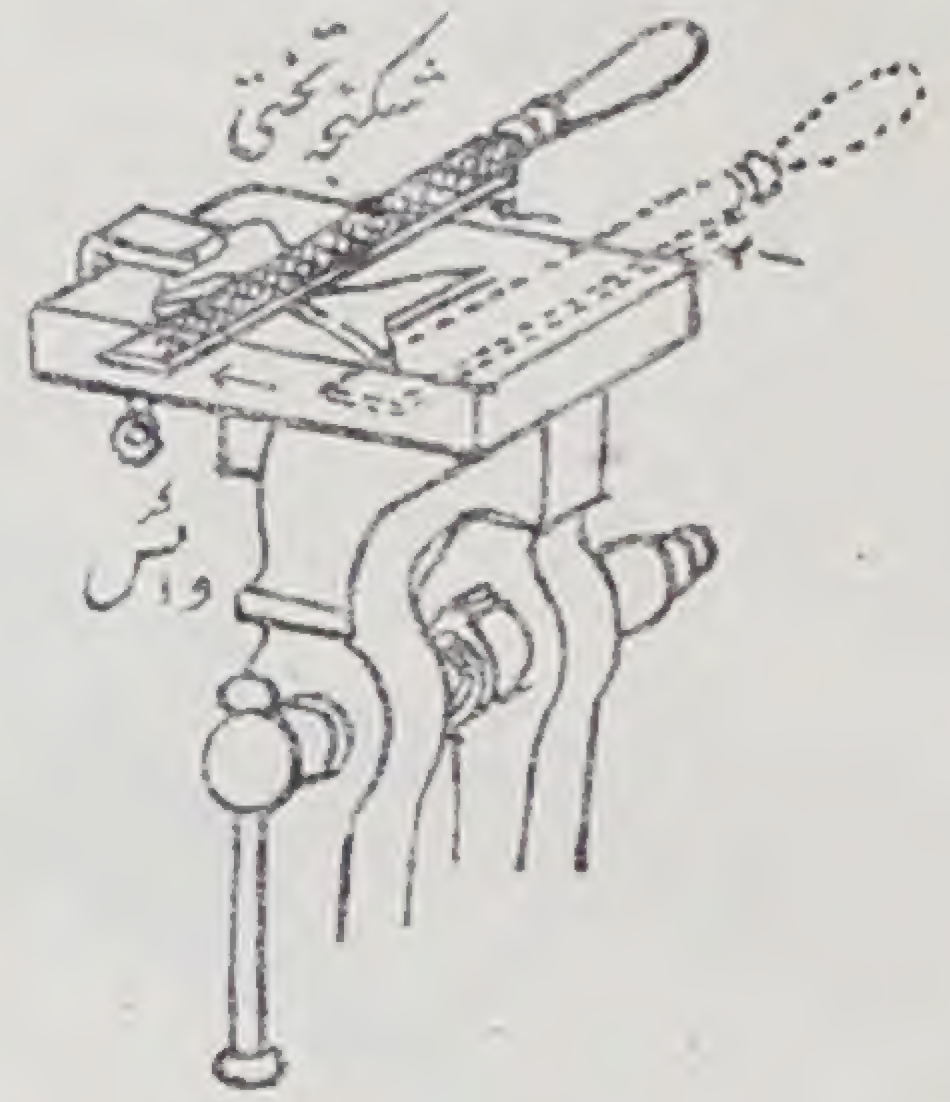

شکل ۵۱


زاویوں پر بھی احتیاط سے ہلکا سوہن کرو اور مہین کرند پارچے کی ایک دو رگڑوں سے اس کام کو بھی ختم کرو۔

(۳۲) باریک کام کے لیے سوہن کشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے کام کی صفائی صرف ایسے سوہنوں کے استعمال سے حاصل کی جانی چاہیے جو ایک دوسرے سے زیادہ باریک تراش کے ہوں اور سوہن بھی ایک رخ پر چلانا چاہیے جو نوک سے دم کی طرف ہو۔

سبق (۱۵)

گھڑ چھینی

بچہ انچ قطر کی ایک فولادی سلاخ لو اور اگر ہشت پہلو نہ ہو تو دُموی سرخ تپا کر دستی ہتھوڑی اور چپٹیا سے چھ انچ طول تک ہشت پہلو بنا لو۔ اب جیسا کہ شکل ۵۲ میں دکھایا گیا ہے ہر عریض اور تنگ پہلو پر باری باری سے چپٹیا استعمال کر کے کاٹنے والے کنارے کو اتار دینا کہ اس مقام پر فولاد اچھی طرح ٹھک جائے اور شکل ۵۲ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب ہو جائے۔ اب چھینی کو سلاخ میں سے ایک گرم چوٹ لگا کر کاٹ لو اور محوٹ چمٹے میں پکڑ کر سرے کو گھڑ لو جیسا کہ بتایا گیا ہے۔

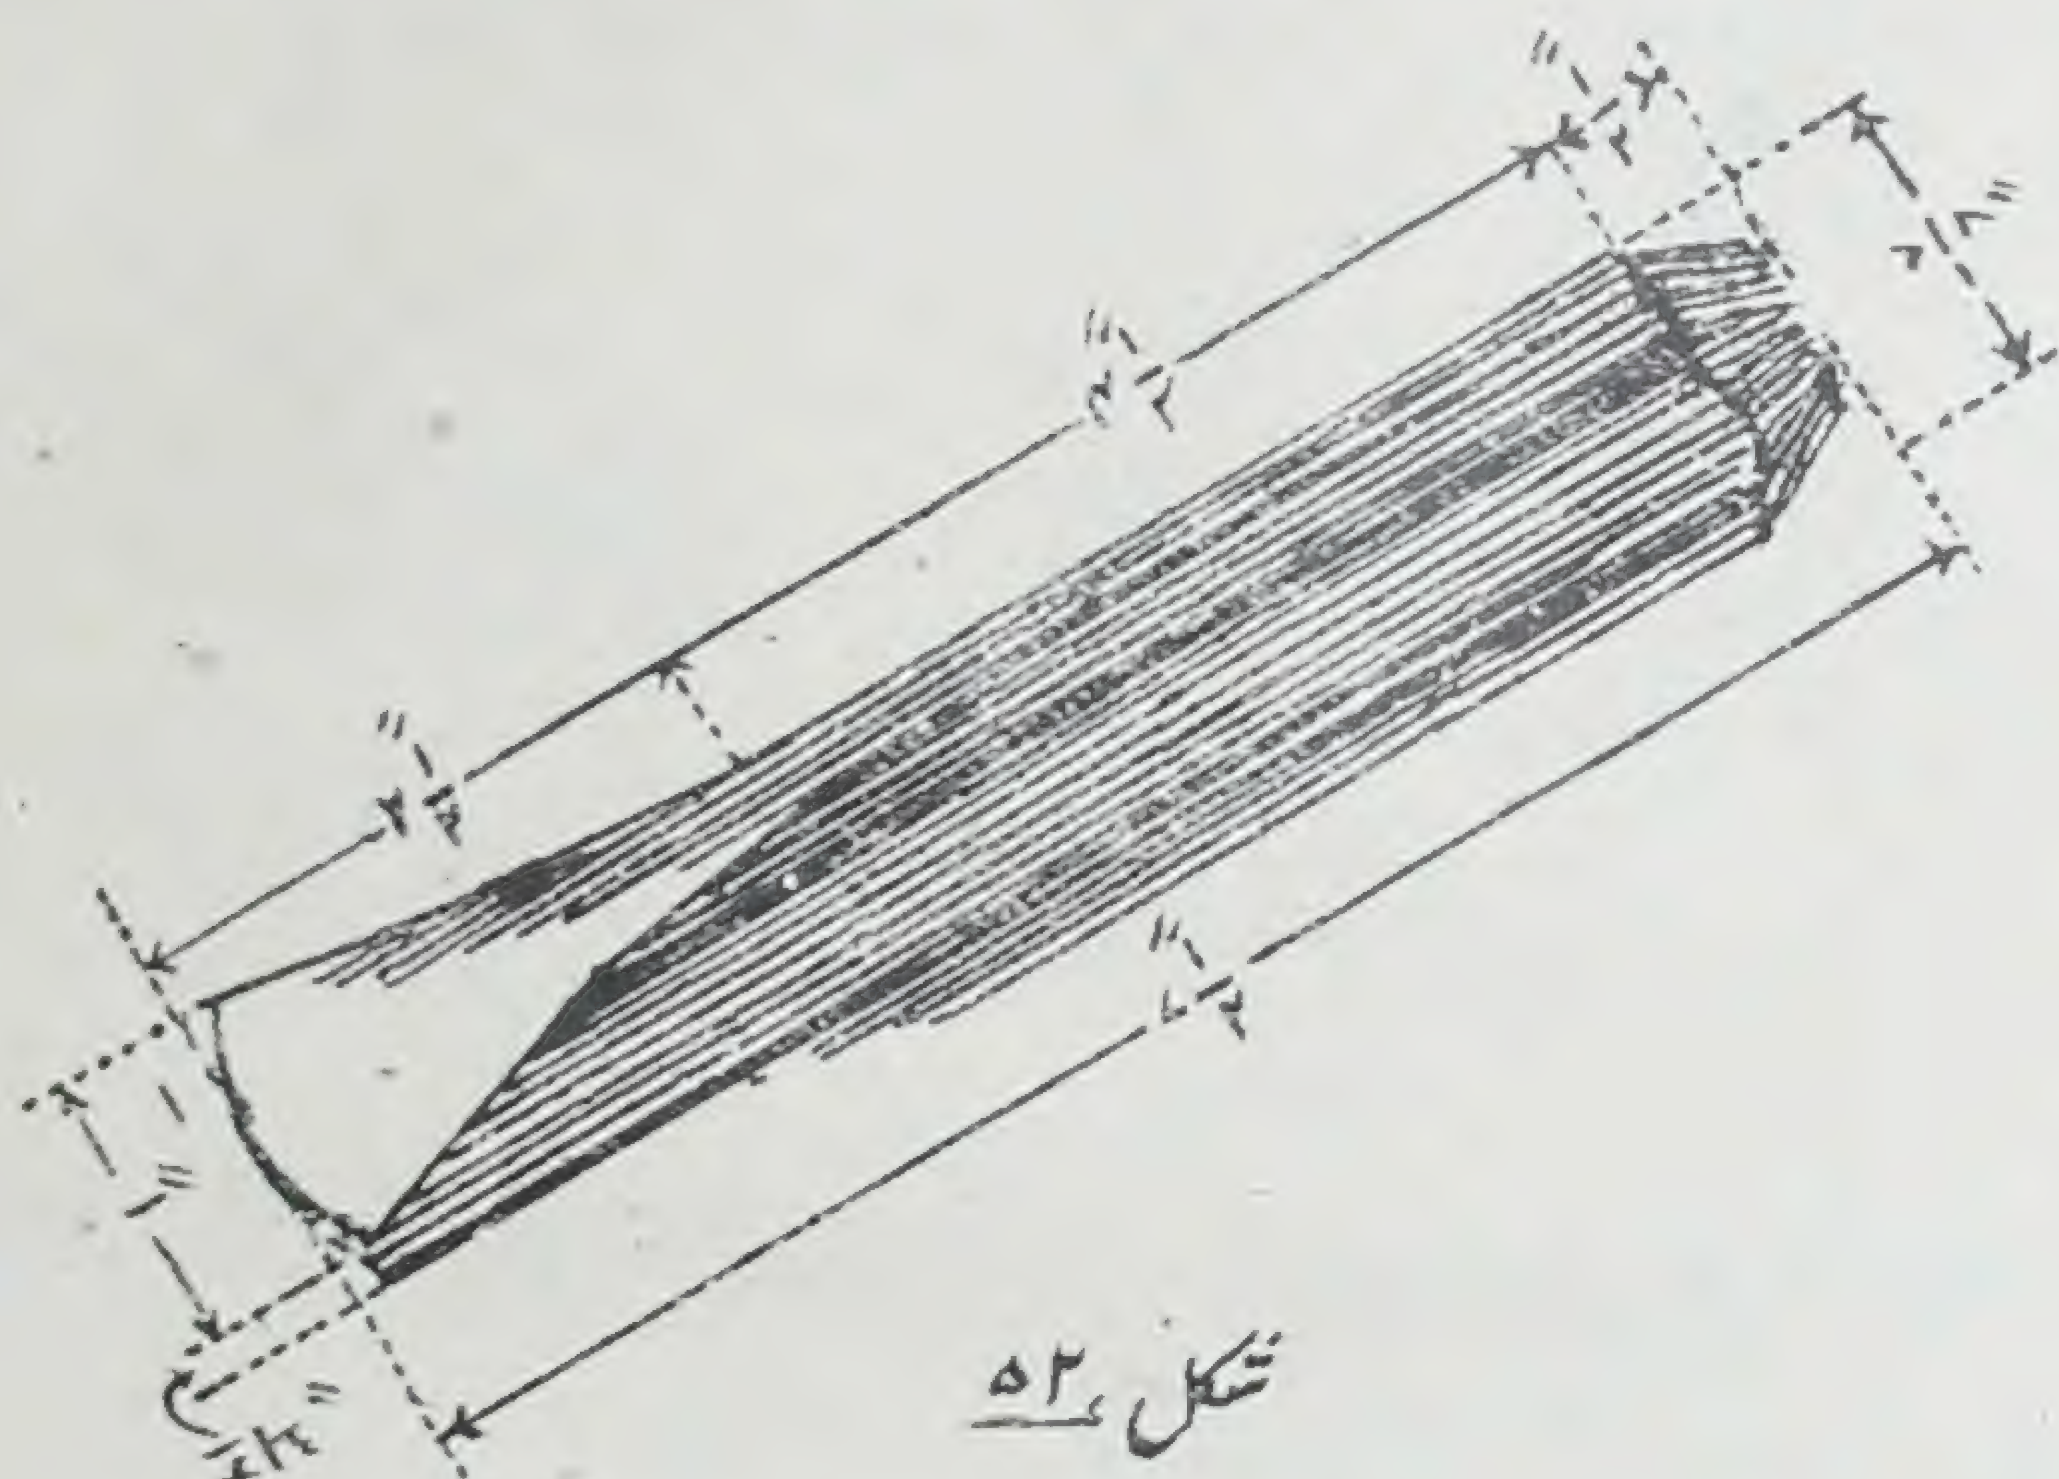

شکل ۵۲

اب چھپنی کو چمٹے میں اُلٹا پکڑو اور پتلے سرے کو ۲ انچ تک دموی سرخ گرم کرو۔
 اب نوک کو انتصاباً ایک انچ گہرائی تک ٹھنڈے پانی میں بجھاؤ اور اسی
 سطح پر ہلاتے رہو یہاں تک کہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے۔ پانی سے
 نکال کر ٹھنڈے سرے کو ریزہ دار پتھر سے ملو یہاں تک کہ چمک جائے۔
 اب اس کے رنگ کو دیکھتے رہو کہ سرے سے آخر تک بدلتا جاتا ہے۔ یہاں
 تک کہ بھورا زرد رنگ آجائے۔ اب چھپنی کو انتصاباً کامل طور پر پانی میں ڈبو کر
 جلد ٹھنڈا کر لو۔


سبق (۱۶)

ہتوڑی کے سرکی گھڑائی

ایک گول فولادی سلاح لوحس کا قطر ۱/۵ انچ ہو اور بھٹی میں رکھ کر
 مدھم سرخ رنگ ہونے تک گرم کرو۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ حرارت
 اس درجے سے بڑھنے نہ پائے ورنہ فولاد جل کر بیکار ہو جائیگا۔

ایک گول گاؤ دم خراؤ شکنجہ لو جس کا اوسط قطر $\frac{1}{2}$ اینچ ہو اور فولاد کے بیچوں بیچ اور ایک سرے سے $\frac{1}{4}$ اینچ دور ایک سوراخ سنبہ کرو۔ سنبہ کر کے اس سوراخ کو اور بڑا کر لو اور ایک بیضوی گاؤ دم خراؤ شکنجہ اشغال کرو یہاں تک کہ سوراخ ایسا ہو جائے جیسا کہ شکل ۵۳ اور ۵۴ کے منقوطہ خطوط سے دکھایا گیا ہے۔

خرائو شکنجہ لگا ہوا رہنے دو اور دونوں رخوں کو بیضوی سوراخ کے متوازی کر کے چپٹا کر لو اور پچکائی کی مدد سے سوراخ کا ہر پہلو دباؤ تاکہ کناریاں بنا جائیں۔ دیکھو آؤر ف (شکل ۵۳ و ۵۴)۔ خراؤ شکنجہ کو نکال لو اور گول سرے کو گھڑ لو۔ مگر خیال رکھو کہ فولاد پیٹ کر بچان ہو جائے۔

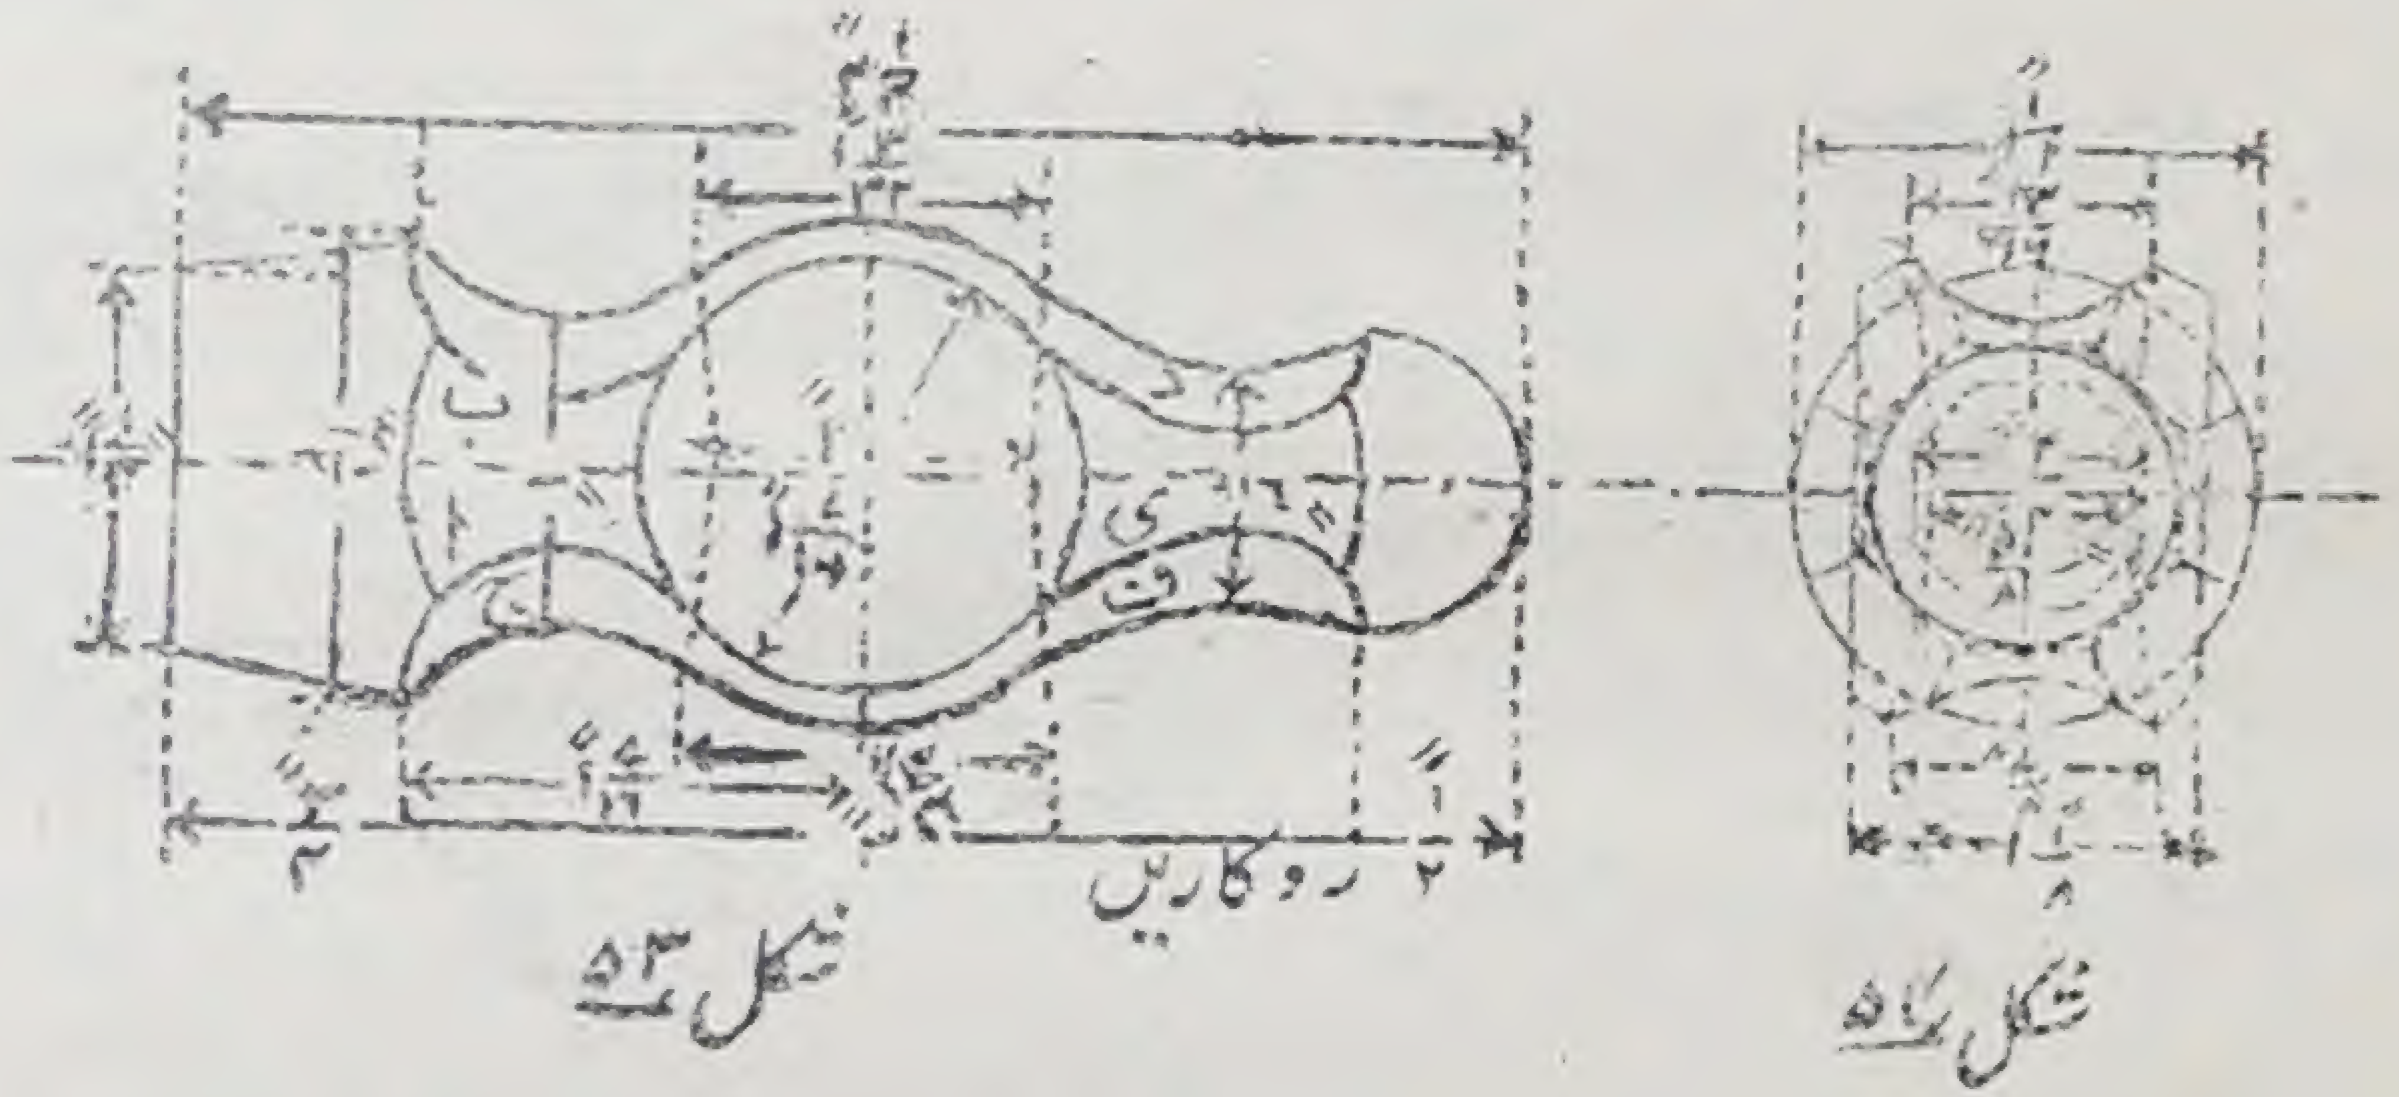


گول سرے کو مجوف چمٹے میں پکڑ کر اس حصہ کو گرم کرو جو ہتھوڑی کا منہ ہوگا اور چھنی سے گرم پوٹ لگا کر دکھائے ہوئے ابعاد سے $\frac{1}{4}$ اینچ بڑھ کر ٹکاڑا کاٹ لو (۳۲) اور ہتھوڑی کے منہ کو اچھی طرح پیٹ لو تاکہ فولاد ٹھوس ہو جائے۔ اگر سرے پر کوئی مار کہڑا لگا ہے تو یہ اس وقت کرنا چاہیے جبکہ خراؤ شکنجہ لگا ہو۔ ہتھوڑی کے منہ کو دھوی سسج گرم کر کے کمالو اس کے لیے اُسے چونے کی کافی مقدار کے ساتھ صندوق میں بند کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنا چاہیے۔

سبق (۱۷)

پانہ

فولاد کا ایک ٹکڑا دو فٹ لمبا اور $\frac{3}{4}$ x ۲ اینچ تراش کالو۔ سرا (شکل ۵۵) کوٹ کر $\frac{1}{4}$ اینچ قطر اور $\frac{1}{4}$ اینچ موٹائی کا کرلو اور دستے کے حصے ب کو بتائے ہوئے زاویے پر میلان دیدو۔ $\frac{1}{4}$ اینچ کی چاروں طرف گنجائش رکھو تاکہ پانہ کی تکمیل ہو سکے۔ اب اس کو احتیاط سے تپا نرمالو۔ دستے کی سیدھ میں پانہ کے منہ کا مرکز لگاؤ اور شکل ۵۵، ۵۶ اور ۵۷ کے ابعاد کے بموجب بنالو۔

پہلووں اور جبرے والے سرے کو ریت کر مطلوبہ شکل کا بنالو اور بتائے ہوئے زاویے اور وضع کے بموجب نشان ڈال دو۔ ایک یا زیادہ برموں سے جبرے کو برمالو اور برمے کے سوراخوں کی محدود جگہ کو (۳۵) دستی چھینی یا سوہن سے کاٹ کر نکال دو۔ ج کے مقام پر $\frac{1}{4}$ اینچ کا ایک فاصلہ سوراخ برما کر آنکھ تراش لو۔ دیکھو شکل ۵۵ اور ۵۶۔ اب پوری سطح کو

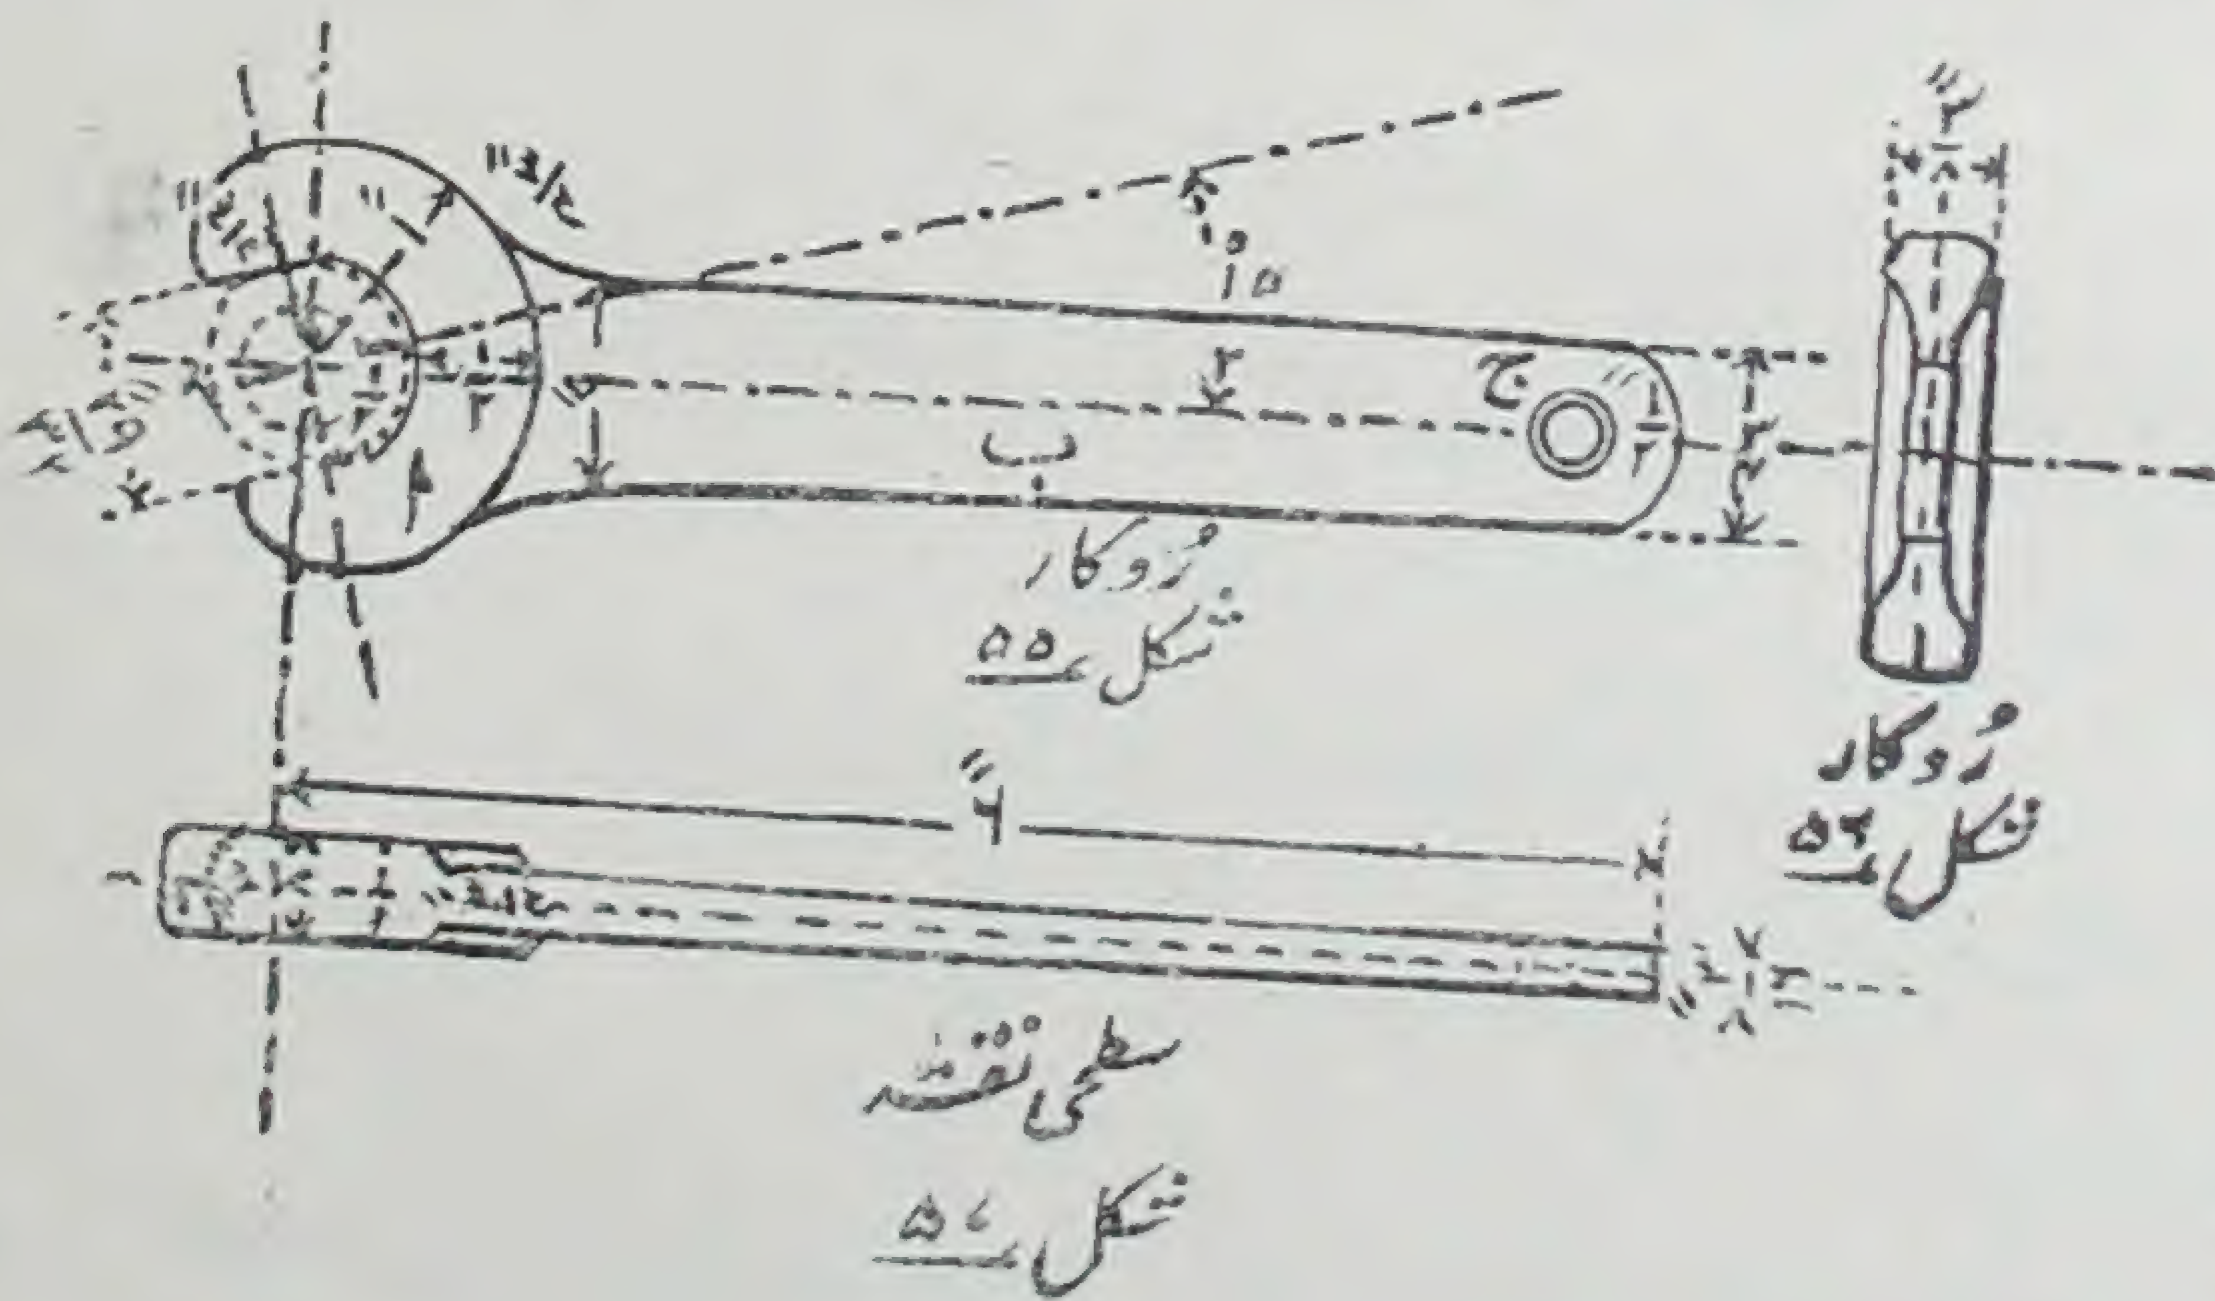

سوہن سے صاف کرلو اور جبروں کو احتیاط سے ایک دوسرے کا متوازن اور

دستے سے عمودی کر لو اور پورے پانہ کو پالش کر لو۔ جب سٹروں پر ہلکی سی آب دیدینا مناسب ہے۔ عام طور سے جب سٹروں کو ڈھیری کی چپٹائی سے $\frac{1}{2}$ (۰.۲) حصہ چوڑا رکھا جاتا ہے اور اگر پانہ بتائے ہوئے زاویے کا بنایا جائے تو بہ نسبت سیدھے پانہ کے ڈھیریاں کسنے کے لیے کم جگہ درکار ہوں گی۔

وِٹھو رتھ ڈھیریوں کی جدول



بولٹ گھنڈی کی بلندی			چپٹائی کا عرض			بولٹ کا قطر
قربی کسر	ایچ	اعشاریہ	قربی کسر	ایچ	اعشاریہ	ایچ
$\frac{6}{42}$		۱۰۹۳	$\frac{21}{42}$		۳۳۸	$\frac{1}{8}$
$\frac{5}{32}$		۱۶۴۰	$\frac{29}{42}$		۴۲۸	$\frac{3}{16}$
$\frac{4}{32}$		۲۱۸۷	$\frac{33}{42}$		۵۱۵	$\frac{1}{2}$
$\frac{14}{42}$		۲۷۳۴	$\frac{19}{32}$		۶۰۱	$\frac{5}{16}$
$\frac{21}{42}$		۳۲۸۱	$\frac{25}{42}$		۷۰۹	$\frac{3}{8}$
$\frac{6}{19}$		۴۳۷۵	$\frac{29}{22}$		۹۱۹	$\frac{1}{2}$
$\frac{35}{42}$		۵۴۶۸	$1\frac{3}{32}$		۱۰۱۰	$\frac{5}{8}$
$\frac{21}{32}$		۶۵۶۲	$1\frac{19}{42}$		۱۱۳۰	$\frac{3}{4}$
$\frac{29}{42}$		۷۶۵۶	$1\frac{21}{42}$		۱۲۷۷	$\frac{6}{8}$
$\frac{6}{8}$		۸۷۷۵	$1\frac{23}{42}$		۱۳۶۷	۱

ڈھیری کی موٹائی = بولٹ کا قطر

سبق (۱۸)




بیرونی طول پیمائی کی ساخت

ایک فولادی چادر کا ٹکڑا $\frac{5}{8}$ انچ لمبائی، $\frac{3}{4}$ انچ چوڑا اور $\frac{3}{4}$ انچ موٹا
لو اور اس کے ایک سرخ پر پتیلی خط نگار سے نشان کرو جیسا کہ شکل ۵۸
میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۱ پر دو سوراخ $\frac{1}{8}$ انچ قطر کے براہِ لو اور دستی چھیننی اور

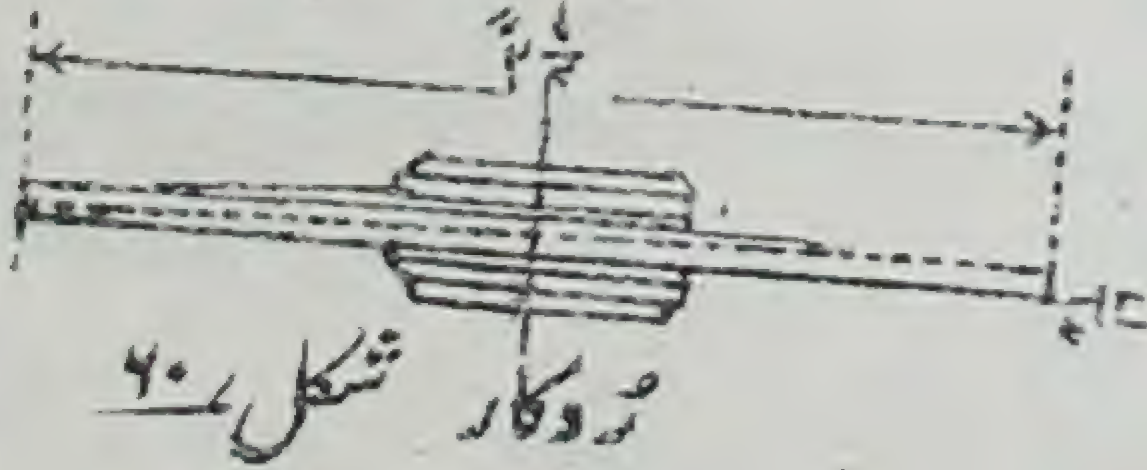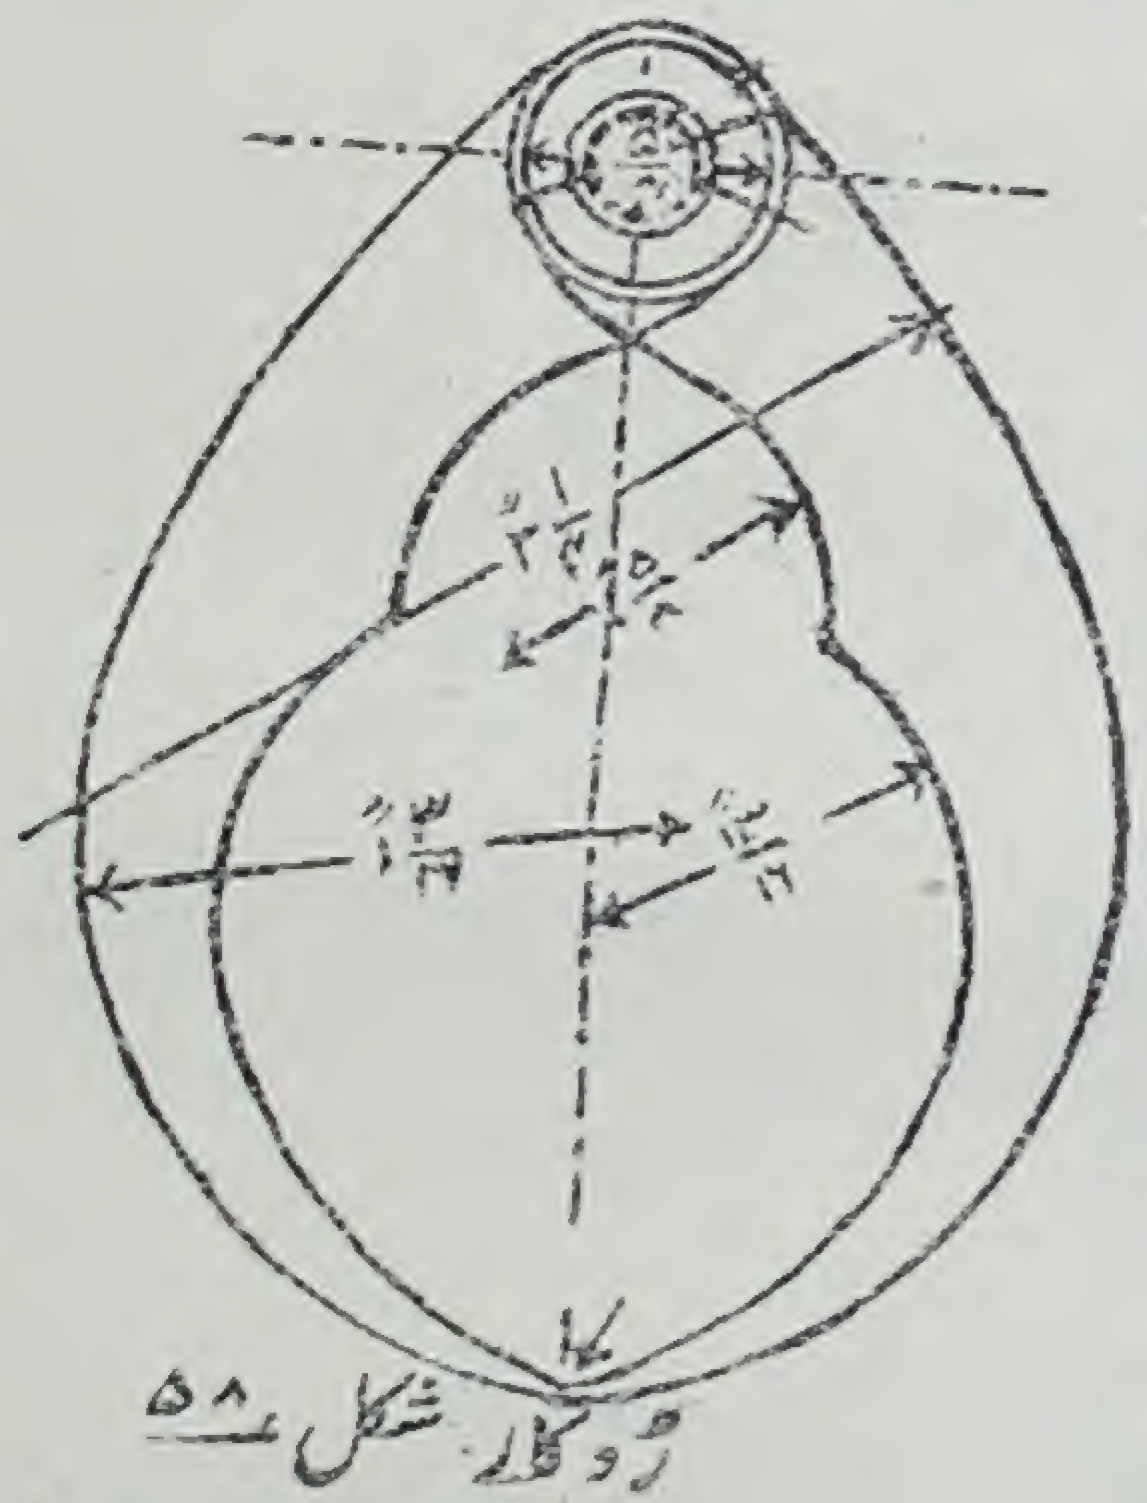

ہتھوڑی سے نشان کردہ خطوط کے بموجب کاٹ لو۔ اس کے بعد دونوں ٹکڑوں کو
سیدھا کر کے اس طرح رکھو کہ خط زدہ سرخ بیرونی جانب رہے۔ اب برائے ہوئے
سوراخوں کو نیچے اوپر رکھ کر پٹالو۔ خط زدہ کناروں کو معمولی طور سے ریت لو۔
اب اس طول پیمائی کو دھوی سرخ گرم کر لو اور نہائی کی نوک یا کسی گول سلاح پر رکھ کر

جھکالو جیسا کہ شکل ۵۷ میں دکھایا گیا ہے اور دونوں کناروں کو یکساں ریت لو۔
اب ریٹ کر کاٹ ڈالو اور طول پیمائے کے پھلوں کی دونوں نوکوں کو فولاد کی
موٹائی سے کسی قدر زیادہ عریض گھڑ لو۔ دیکھو ب شکل ۵۹۔
سلاخی کندے کو لے کر وائس میں پکڑو اور طول پیمائے کے پھلوں کو کس دو
جیسا کہ شکل ۶۰ میں دکھایا گیا ہے اور ان کے دونوں رنخوں کو سوہن سے مصفا
کر لو۔ خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حصہ ج جہاں واشر بیٹھتے ہیں

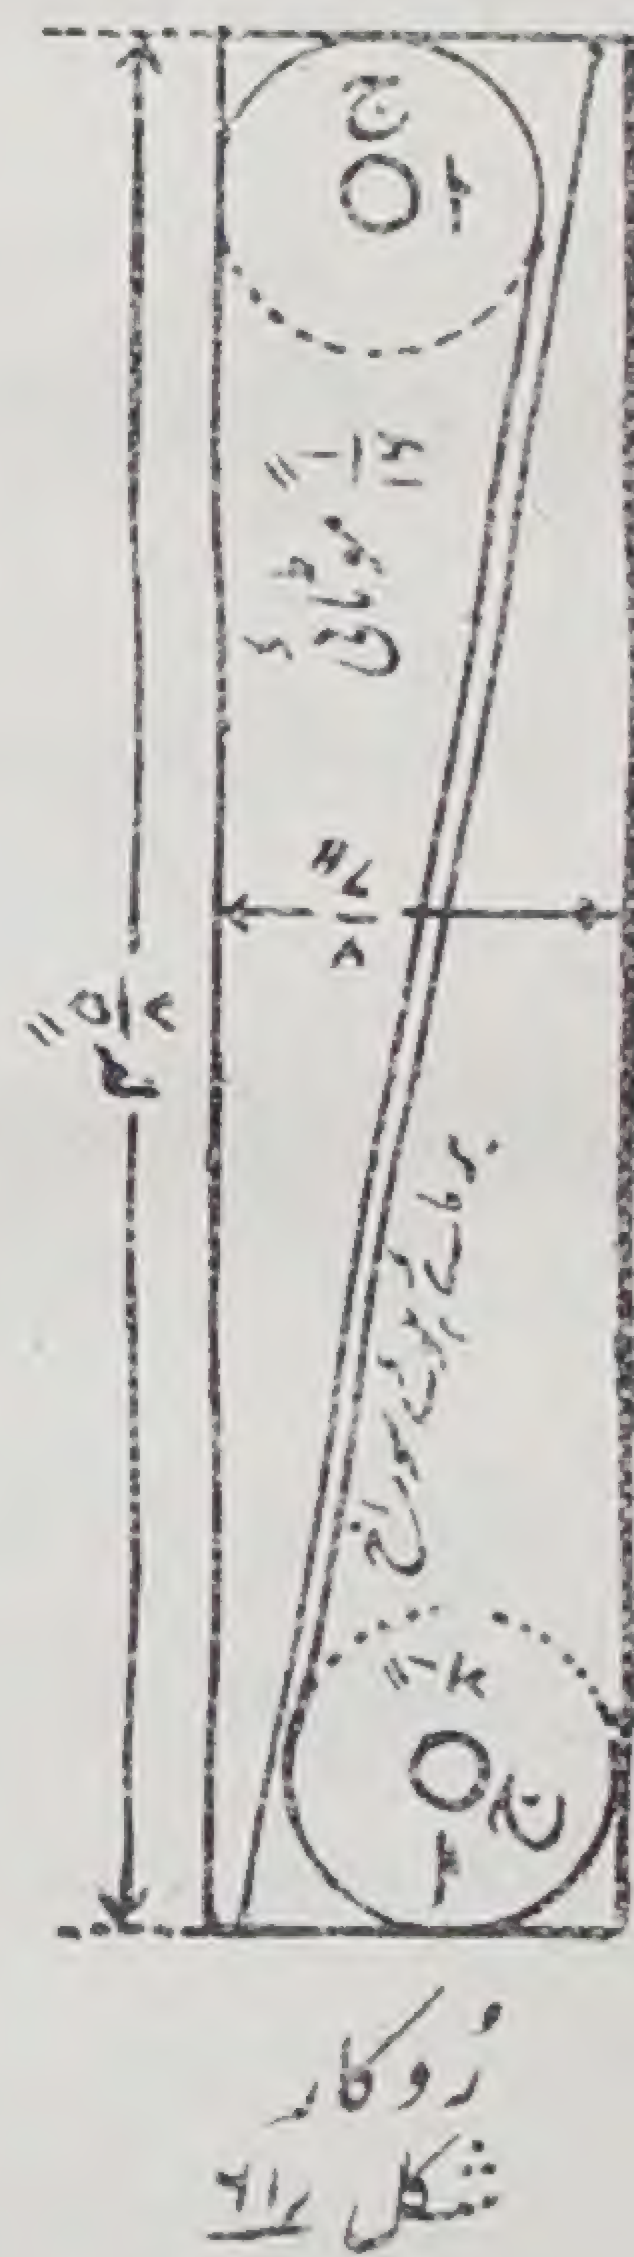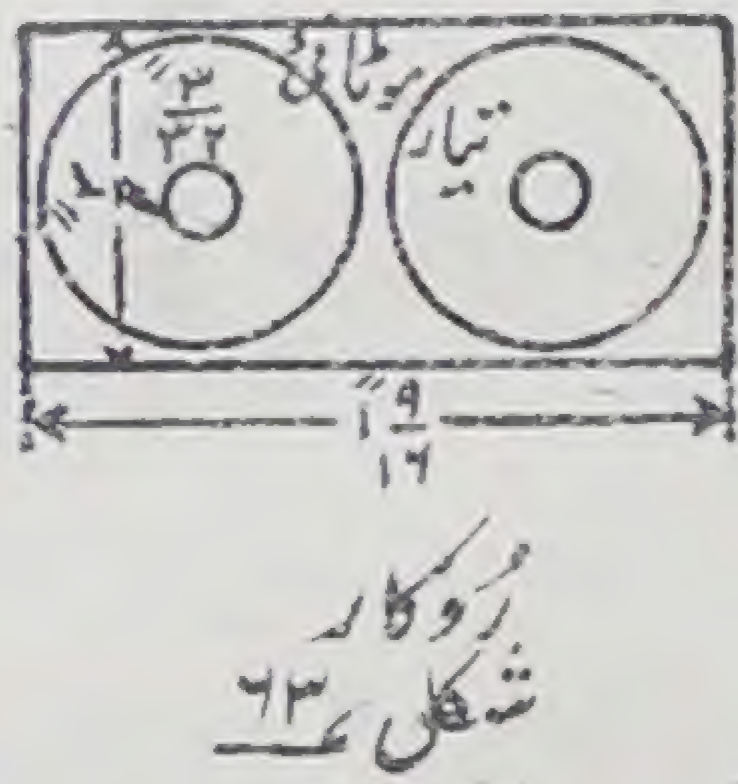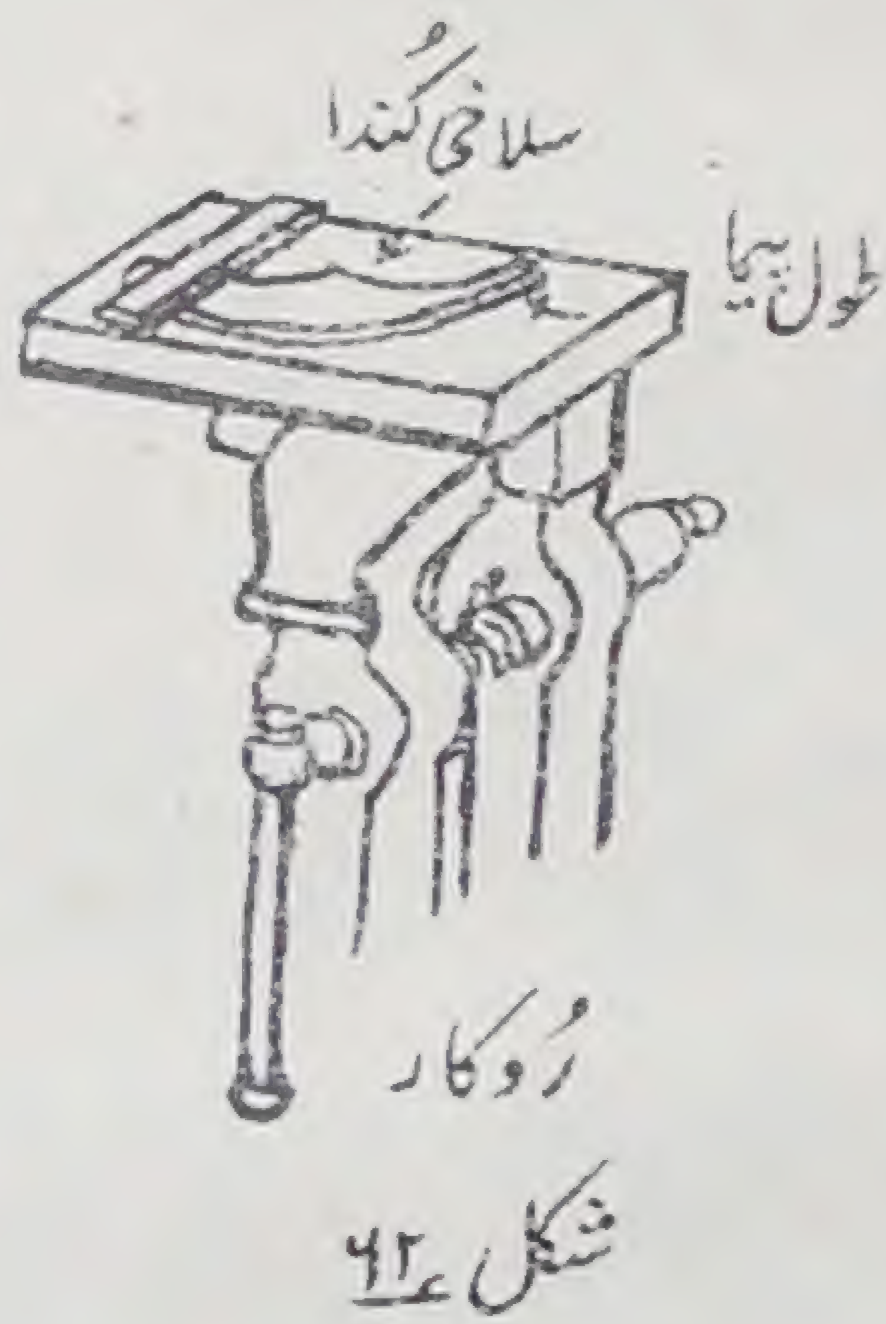

چپٹا اور متوازی رہے۔ پہلے موٹا سوہن استعمال کرو اس کے بعد باریک۔
باریک سوہن پر کھریا لگا دو تاکہ دھاتی ذرے سوہن کے دانتوں کو بند نہ کر دیں۔
اگر دانت بند ہوئے لگیں تو سوہن برش یا سوہن مال یا پیتلی خط نگار سے
صاف کر لو یا پیتل کی چپٹی پیٹی کو ٹھوک کر پتلا کر کے استعمال کرو۔
طول پیمائے کو پورے طور سے ریت لو اور صرف نوکوں اور آنکڑوں کی

گولائی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد موٹے کرند پارچے سے اور اس کے بعد باریک کرند پارچہ سے اور تھوڑے سے تیل سے پالش کی تکمیل کر لو۔
 فولاد کا ایک چپ ٹاٹکڑا لوجیا کہ پہلے استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس پر نشان اندازی کر کے دو سوراخ $\frac{1}{8}$ اینچ قطر کے برمالو اور شکل ۶۳ کے بموجب کاٹ کر واشر بنالو۔ ان کو خراؤ شکنجہ پر چڑھاؤ اور اس پر پھر کر دونوں رٹوں پر کنارے پٹالو۔ دونوں کو سیدھا اور متوازی رکھو اور جیسا کہ بتایا گیا ہے پاتام بناؤ۔


دونوں ساقوں کو ملا کر رکھو اس طرح کہ واشر اپنی اپنی جگہ ہوں۔ اب ایک گاؤدم آری پر تھوڑا تیل لگا کر سوراخوں میں پڑو دو تاکہ دھات کی چاروں موٹائیوں میں ایک تدریجی گاؤدم سوراخ ہو جائے۔
 $\frac{1}{4}$ اینچ قطر کا فولاد کا ایک ٹکڑا لوجیا کے وسط کو تپا نرم کرو اور گاؤدم خراؤ لوتا کہ چاروں گاؤدم سوراخوں میں اتر سکے اور ان چاروں سے $\frac{3}{14}$ اینچ بڑھ کر ہو۔ اب واشروں اور ساقوں کو الگ کر دو اور واشروں کے بیرونی رخ پر کسی قدر آنکھ تراش لو اور سب کو صاف طور سے پونچھ کر گھسنے والی سطحوں پر ذرا ذرا سا تیل مل کر بتدریج رپٹالو۔ مگر رپٹ کو مساوی طور سے پھیلانا چاہیے تاکہ آنکھ میں اتر آئے اور طول پیمائی کے اشارہ سے کھل جائے اور بند ہو سکے۔ رپٹ کے کناروں کو صاف کر لو اور دونوں بڑے سروں کو احتیاط کے ساتھ واشروں تک ریت کر پالش کرو۔ اب بہت احتیاط سے اس طرح کہ ساقیں خراب نہ ہو جائیں ساقوں کے بیچ کو ایک دوسرے کے مقابل ہو گری سے ٹھیک کر لو (شکل ۶۴) تاکہ طول پیمائی کی نوکیں بند ہو کر ایک سیدھی ریت رہیں۔ نوکوں کو ریت کر کسی قدر گول ایک دوسرے کے متوازی کر لو اور پالش کرو۔

نوکوں کو بعض دفعہ سخت دیا جاتا ہے تاکہ گھسنے سے محفوظ رہیں۔

سبق (۱۹)

جائچ یا پٹ گنیا

شکل ۶۲ میں دکھائے ہوئے نمونے کے بموجب گنیے کو سرسری طور سے گھڑ کر تپا نر مالو اور ایک موٹا سوہن لے کر رخ اب کو ریت لوتا کہ سامنے کے پھل سے قائم الزاویہ ہو جائے۔ اب ۴ کو اب کے قائم الزاویہ ریتو۔

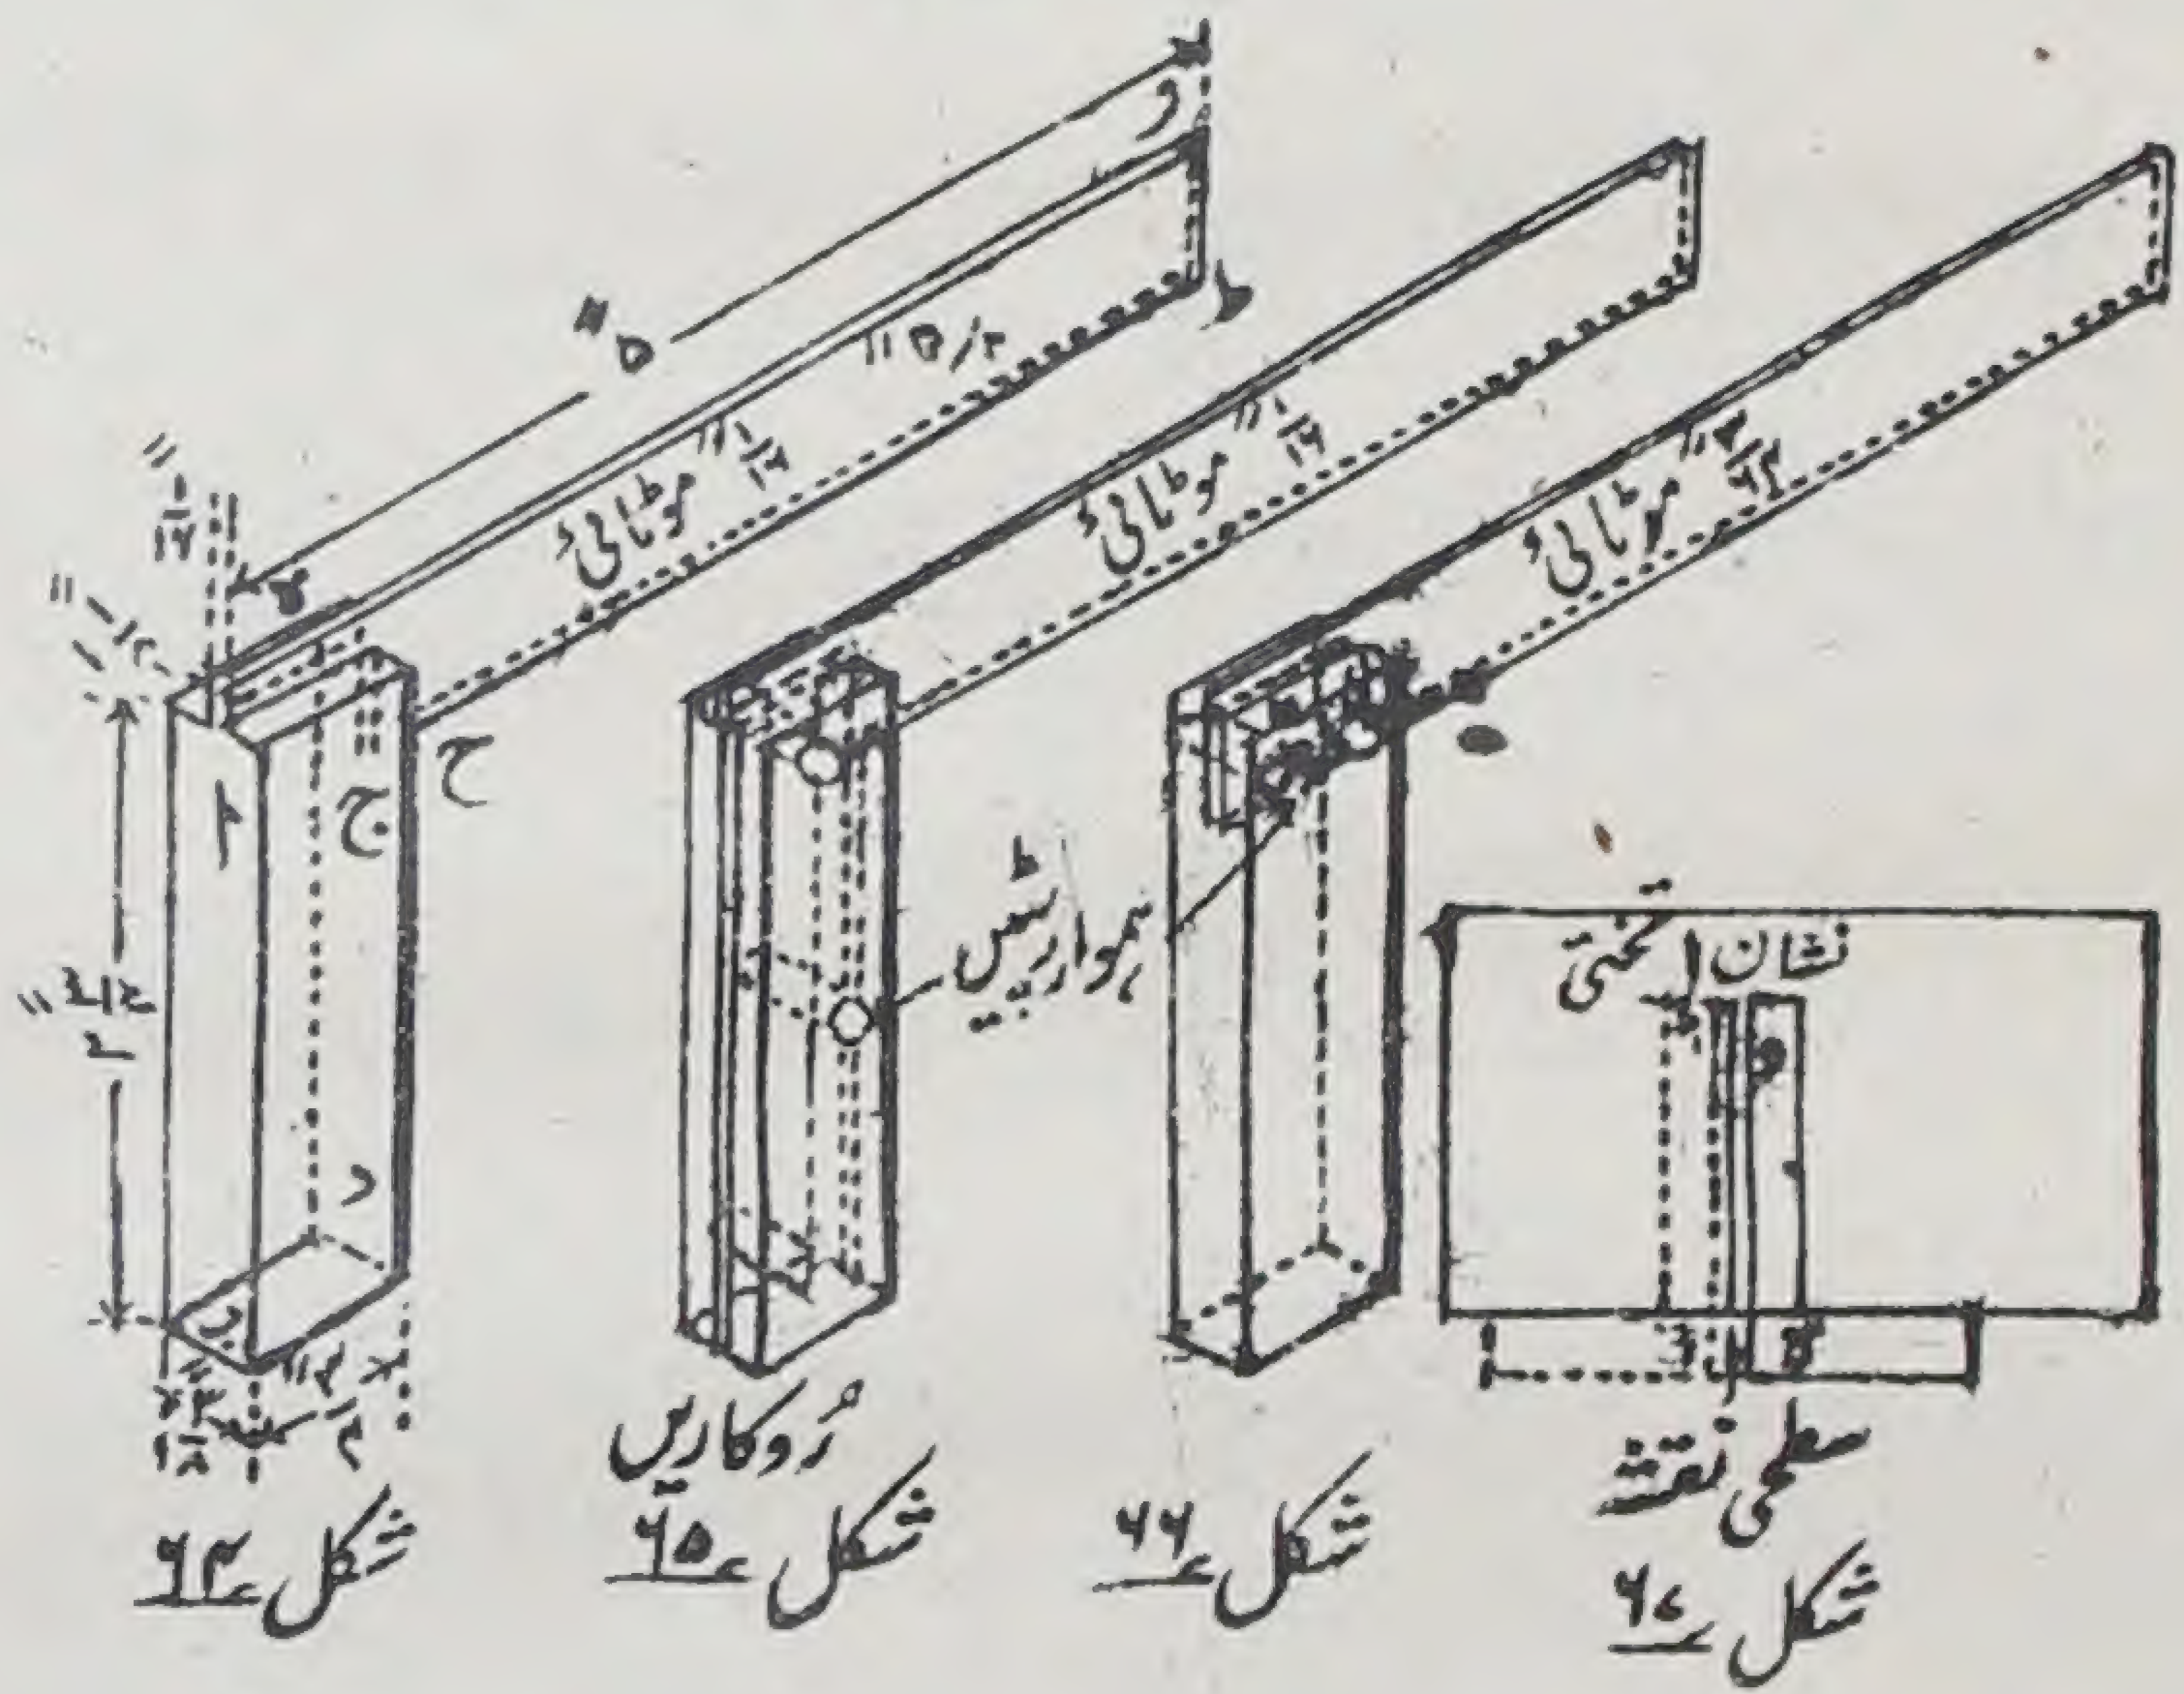

اور ح ط اور ج د کو سرسری طور سے علی الترتیب ۴ و ۱ اب کے متوازی کر لو۔ اب پہلوؤں کو رخوں کے عمود میں ریتنا چاہیے اور پھل کو نیساں موٹائی کا کر کے اس کے سروں کو بھی ایک دوسرے سے عمودی کر دینا چاہیے۔
اب جبکہ یہ موٹا کام پورا ہو جائے تو اس کو سوہن سے صاف کر لو اور زیادہ باریکی سے مربع بنا لو۔ اب ج د اور اب دوبارہ ریت کر ایک دوسرے کے صحیح طور سے متوازی کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ۴ و ۱ اور ح ط۔

صرف اس کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ اب اور ج ۵ کے عمودی رہیں۔
 اس کی جائچ کا طریقہ یہ ہے کہ گنیا نشان تختی پر رکھا جاتا ہے جیسا کہ
 شکل ۷۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اب اس کی سطح پر خط لگاؤ۔ پھر منقوط
 خط سے بتائے ہوئے مقام پر گنیے کو پلٹا کر رکھو اور دیکھو کہ کنارہ ۴ و خط ۱۱
 پر منطبق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گنیے کو درست کرو یہاں تک کہ کنارہ
 ۴ و خط ۱۱ پر ٹھیک اترے جبکہ اس کو دونوں میں سے کسی ایک مقام پر
 رکھیں۔ جب گنیا صحیح ہو جائے تو اس کو پالش کر لینا چاہیے۔ اگر کچھ چھاپہ یا
 عدد اندازی کرنی ہو تو سوہن سے صاف کرنے اور آخری صحت سے پہلے
 کر لینی چاہیے۔


گنیا بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گنیا اور پھل فولاد کے ایک ہی
 ٹکڑے سے بناتے ہیں اور گندے کے پتلے پن کو رفع کر کے اس طرح مضبوط
 کرتے ہیں کہ اس کے دونوں جانب فولاد کا ایک ایک ٹکڑا ہموار گاؤڈم
 ریٹوں سے ریٹا دیتے ہیں دیکھو شکل ۷۵۔
 اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پھل کو گندے سے علیحدہ تیار کرتے ہیں دیکھو
 شکل ۷۶۔ اس کے لیے آرے سے گندے میں ایک شکاف ڈالتے ہیں اور
 اس میں پھل کو مستحکم بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو عمودی کر کے اسی
 وضع میں گندے اور پھل میں سے دو ریٹی سوراخ برمالیتے ہیں اور دو
 فولادی ریٹیں کس کر جانشین کر دی جاتی ہیں تاکہ سوراخوں میں اچھی طرح
 بیٹھ جائیں اور کام پورا ہو جانے پر اوپر نمایاں نہ ہوں۔
 یہ گنیے مختلف اشیا سے بن سکتے ہیں اور ریٹ لگانے کے بعد
 آخری مرتبہ پھر صحت کا اندازہ کر لینا چاہیے جس طرح کہ ٹھوس گنیے کے متعلق
 بیان کیا جا چکا ہے۔

سبق (۲۰)

تسطیح

فرض کرو کہ کام کو چھیل کر اور ریت کر یا کسی دوسرے طریقے پر پہلے سے تیار کر لیا ہے۔ اس کو سوہن سے صاف کرنا چاہیے یہاں تک کہ بالکل ہموار ہو جائے اور اس کی ہمواری راست دم سے ثابت ہو۔ اب اس کو پونچھ کر صاف کر لو اور سطح تختی پر سیندور اور تیل کا لپ لگا کے کام کو اس پر رکھو۔ کام کو جبکہ وہ سطح تختی پر ہے خفیف سی دوری حرکت دو تو جو حصے کہ اونچے ہیں ان پر سیندور لگ جائیگا۔ ان کو مصفا سوہن سے ریت کر نکال دو اور جب تقریباً صحیح ہو جائے تو کسی قدر کھرچ لو۔ مگر اس امر کی احتیاط رہے کہ ہر چھیلن میں دھات کی نہایت کم مقدار خارج ہو۔

رُود کاریں

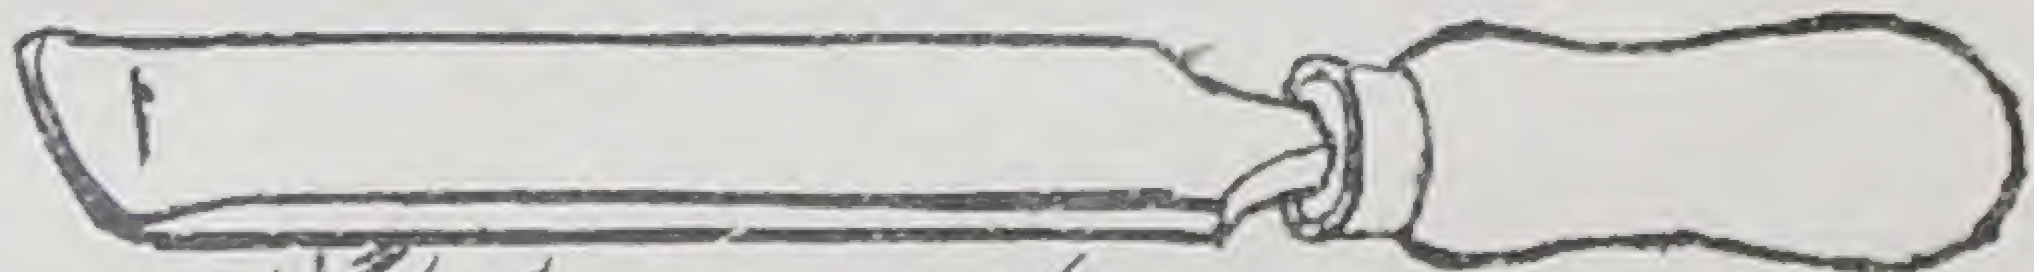

سرے گول

شکل ۶۸



شکل ۶۹

یہ عمل یہاں تک ہونا چاہیے کہ کام کی کامل سطح پر سطح تختی سے صرف خال خال سیندور لگنے لگے۔


کام اور سطح تختی کو بار بار صاف کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر بار بار جانچنا چاہیے اور جو جو حصے چمکدار رہتے جائیں ان کو پھیلے جانا چاہیے یہاں تک کہ کام صحیح ہو جائے۔

عام طور سے جو کھر چنیاں استعمال ہوتی ہیں وہ شکل ۴۸ و ۴۹ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۴۸ کی کھر چنی کھر کر خاص وضع پر ریتی گئی ہے اور سخت کر کے اس پر ملکے زرد رنگ کی آب دی گئی ہے۔ یہ صرف گوشہ ۱ سے کاٹتی ہے۔ شکل ۴۹ کی کھر چنی کسی پرانے مثلث سوہن سے بنائی اور گھڑلی جاتی ہے۔ دونوں کھر چنیاں سخت تیل سلی پر چٹالی جاتی ہیں۔

سبق (۲۱)

سیدہ گنیے یا راست دم

قولا د کے تین ٹکڑے بارہ انچ لمبے، ڈیڑھ انچ چوڑے اور $\frac{3}{32}$ انچ موٹے لو۔ ان کو تیار مالو اور ان کے سروں پر ایک ایک $\frac{1}{4}$ انچی سوراخ برمالو۔ ان کے کناروں کو ریت لو یا سان پر گھس لو اور سوراخ دار سرٹیں بولٹ پینا د و اس طرح کہ تینوں ٹکڑے مل کر ایک سلاخ بن جائیں۔ اب شکل ۷ کے بموجب ان کی پشت کو ریت لو یا صاف کر لو۔

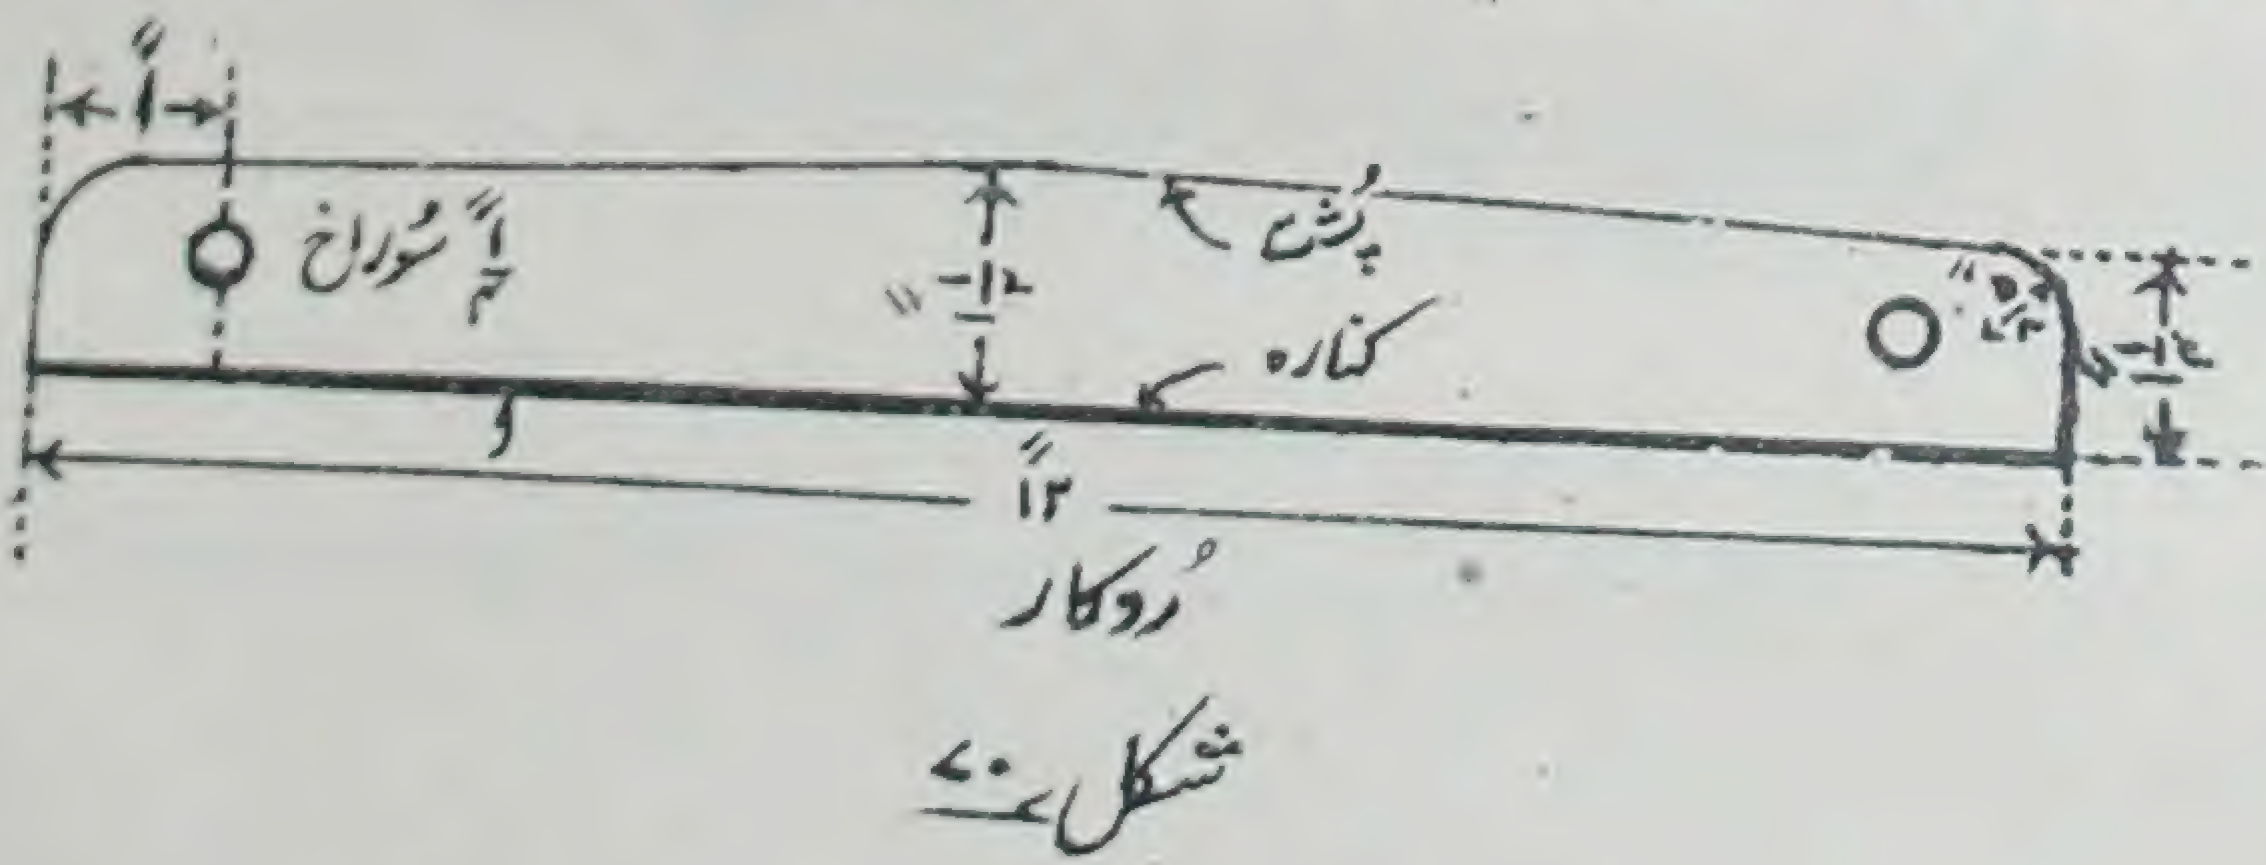

کنارہ ۱ کو صحت کے ساتھ ریت کر صاف کر لو۔ اب بولٹ نکال لو اور سلاخوں پر ۲ اور ۳ نمبر ڈالو اور ۲ کا کنارہ سے کنارہ ملا کر مقابلہ کرو اور اگر ان میں مطابقت نہ ہو تو نمبر ۱ کو ذرا چھیل لو تاکہ نمبر ۲ پر ٹھیک اتر آئے۔ اسی طرح نمبر ۲ اور ۳ کا مقابلہ کرو اور اگر ضرورت ہو تو نمبر ۳ کو نمبر ۲ کے مماثل کر لو۔ اب نمبر ۳ کا نمبر ۱ سے مقابلہ کرو اور اگر کوئی

فرق ہو تو اس کی تنصیف کرو۔ اس کے بعد نمبر ۱ کو نمبر ۲ سے مقابلہ کرو اور نمبر ۲ کو ملا لو۔ اسی طرح متبادل مقابلہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ تینوں ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں اور صحیح سیدھ گئیے بن جائیں۔ ایک چکنا سوہن استعمال کرو یہاں تک کہ ان کی سطحیں تقریباً ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد سیندور لگا کر کنارے کی جلجلیج کرو اور کھرجنی سے کام کی تکمیل کرو۔

تین سلاخوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دو سلاخیں باوجود مجوف ہونے یا گولائی رکھنے کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ سرے بدل کے جانچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انھنا اگر مساوی ہے تو دونوں میں ہمیشہ تطابق رہیگا۔ کنارے کی اختتامی صحت کرنے سے قبل بازوؤں اور پشت کی تکمیل کا ہمیشہ خیال رکھو خصوصاً جبکہ سیدھ گنیا یعنی راست دم ڈھلے نو ہے کا ہو۔

سبق (۲۲)

ہتوڑی خراونا

۳۳ انچ لمبا اور سوا انچ قطر کا فولاد کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو تپا نرمالو۔ اس کے سروں اور مرکز کو مربع کر لو جیسا کہ سبق ۲۱ اور ۲۲ میں بتایا گیا ہے۔

ایک سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور شکل ۱۷ اور ۱۸ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خراو لو۔

اب دستہ کی نشست اور پہلوؤں کی تراش کا خطوط اندازی سے نشان کر لو جیسا کہ شکل ۱۷، ۱۸ اور ۱۹ میں دکھایا گیا ہے اور سوراخ کو برالو۔



ہتوڑی کو اس میں پکڑو اور رخ ۱۱ کی دھات کو ریت لو یا صاف

کر لو اور سوراخ کو سوہن سے صاف کر لو اور بموجب شکل ۱۷، ۱۸ اور ۱۹

اس کی تراش کو بنا لو اور سروں کو ریت ڈالو۔

گول منہ کو نیچے سے بالکل چپٹا کر لو اور اس کے سر کو گول کر لو جیسا کہ

بتایا گیا ہے۔

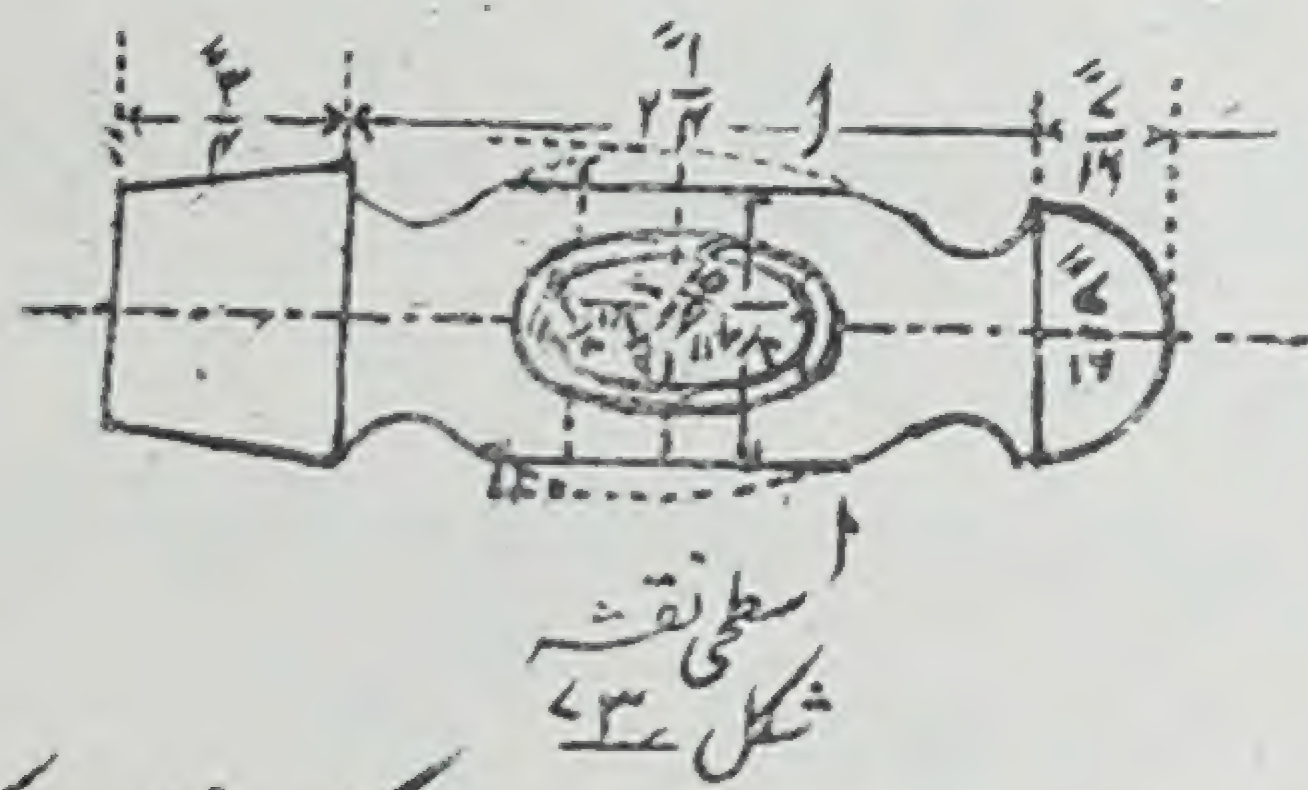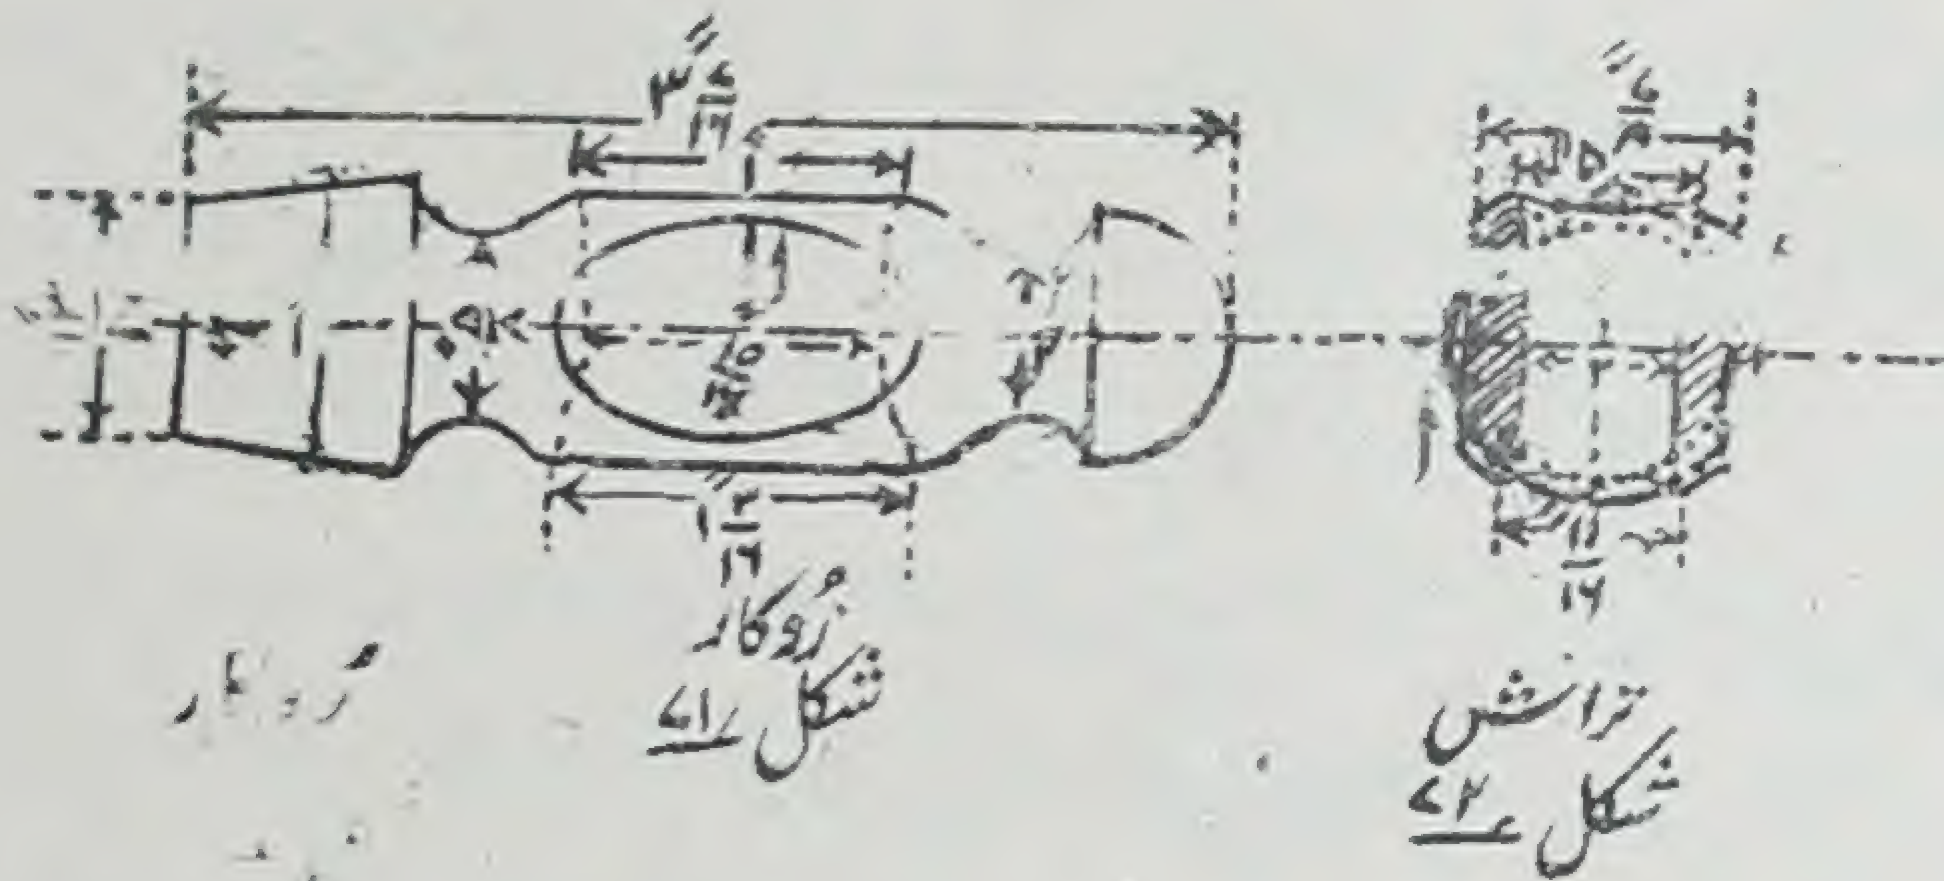

متوڑی پر احتیاط سے نمبر اندازی یا مارکہ کا نشان کرنا چاہیے اور گول سر
اور منہ کو گہرے بادامی رنگ تک تپا کر سخت کر لینا چاہیے۔


سبق (۲۲)

خزاد بردار

ڈیڑھ اینچ قطر کی گول لوہے کی ایک سلاخ لو اور چار اینچ لمبان کاٹ لو۔
 سروں کو عمودی کرو۔ مرکز ڈالکر برمالو اور سبق ۷۱ کے بموجب آنکھ تراش لو۔
 شکل ۷۲ اور ۷۳ میں دکھائی ہوئی وضع اور ابعاد کے بموجب خسراد لو۔
 خطوط اندازی سے نشان کرو جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور دھات کا حصہ ۱۱
 حصہ ۱۲ مارست کر یارندے سے صاف کر لو۔

۴۵
چھیل کر یاریت کر یار ندے سے صاف کر لو۔
جس طرح کہ شکل ۴۴ میں دکھایا گیا ہے سوراخ کی نشان اندازی
کر لو اور برما کر کے دھات کو کاٹ ڈالو۔ ایک صلیبی چھینی لے کر سوراخوں کے
درمیان کی دھات کو ہر پہلو سے کاٹو۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ اس

دوران عمل میں جو حصہ خراوا جا چکا ہے وہ خراب نہ ہو۔ معینہ ابعاد کے بموجب
سوراخ کی تکمیل کر لو اور ب پیر کی دھات کو ذرا ذرا چھیل دو۔

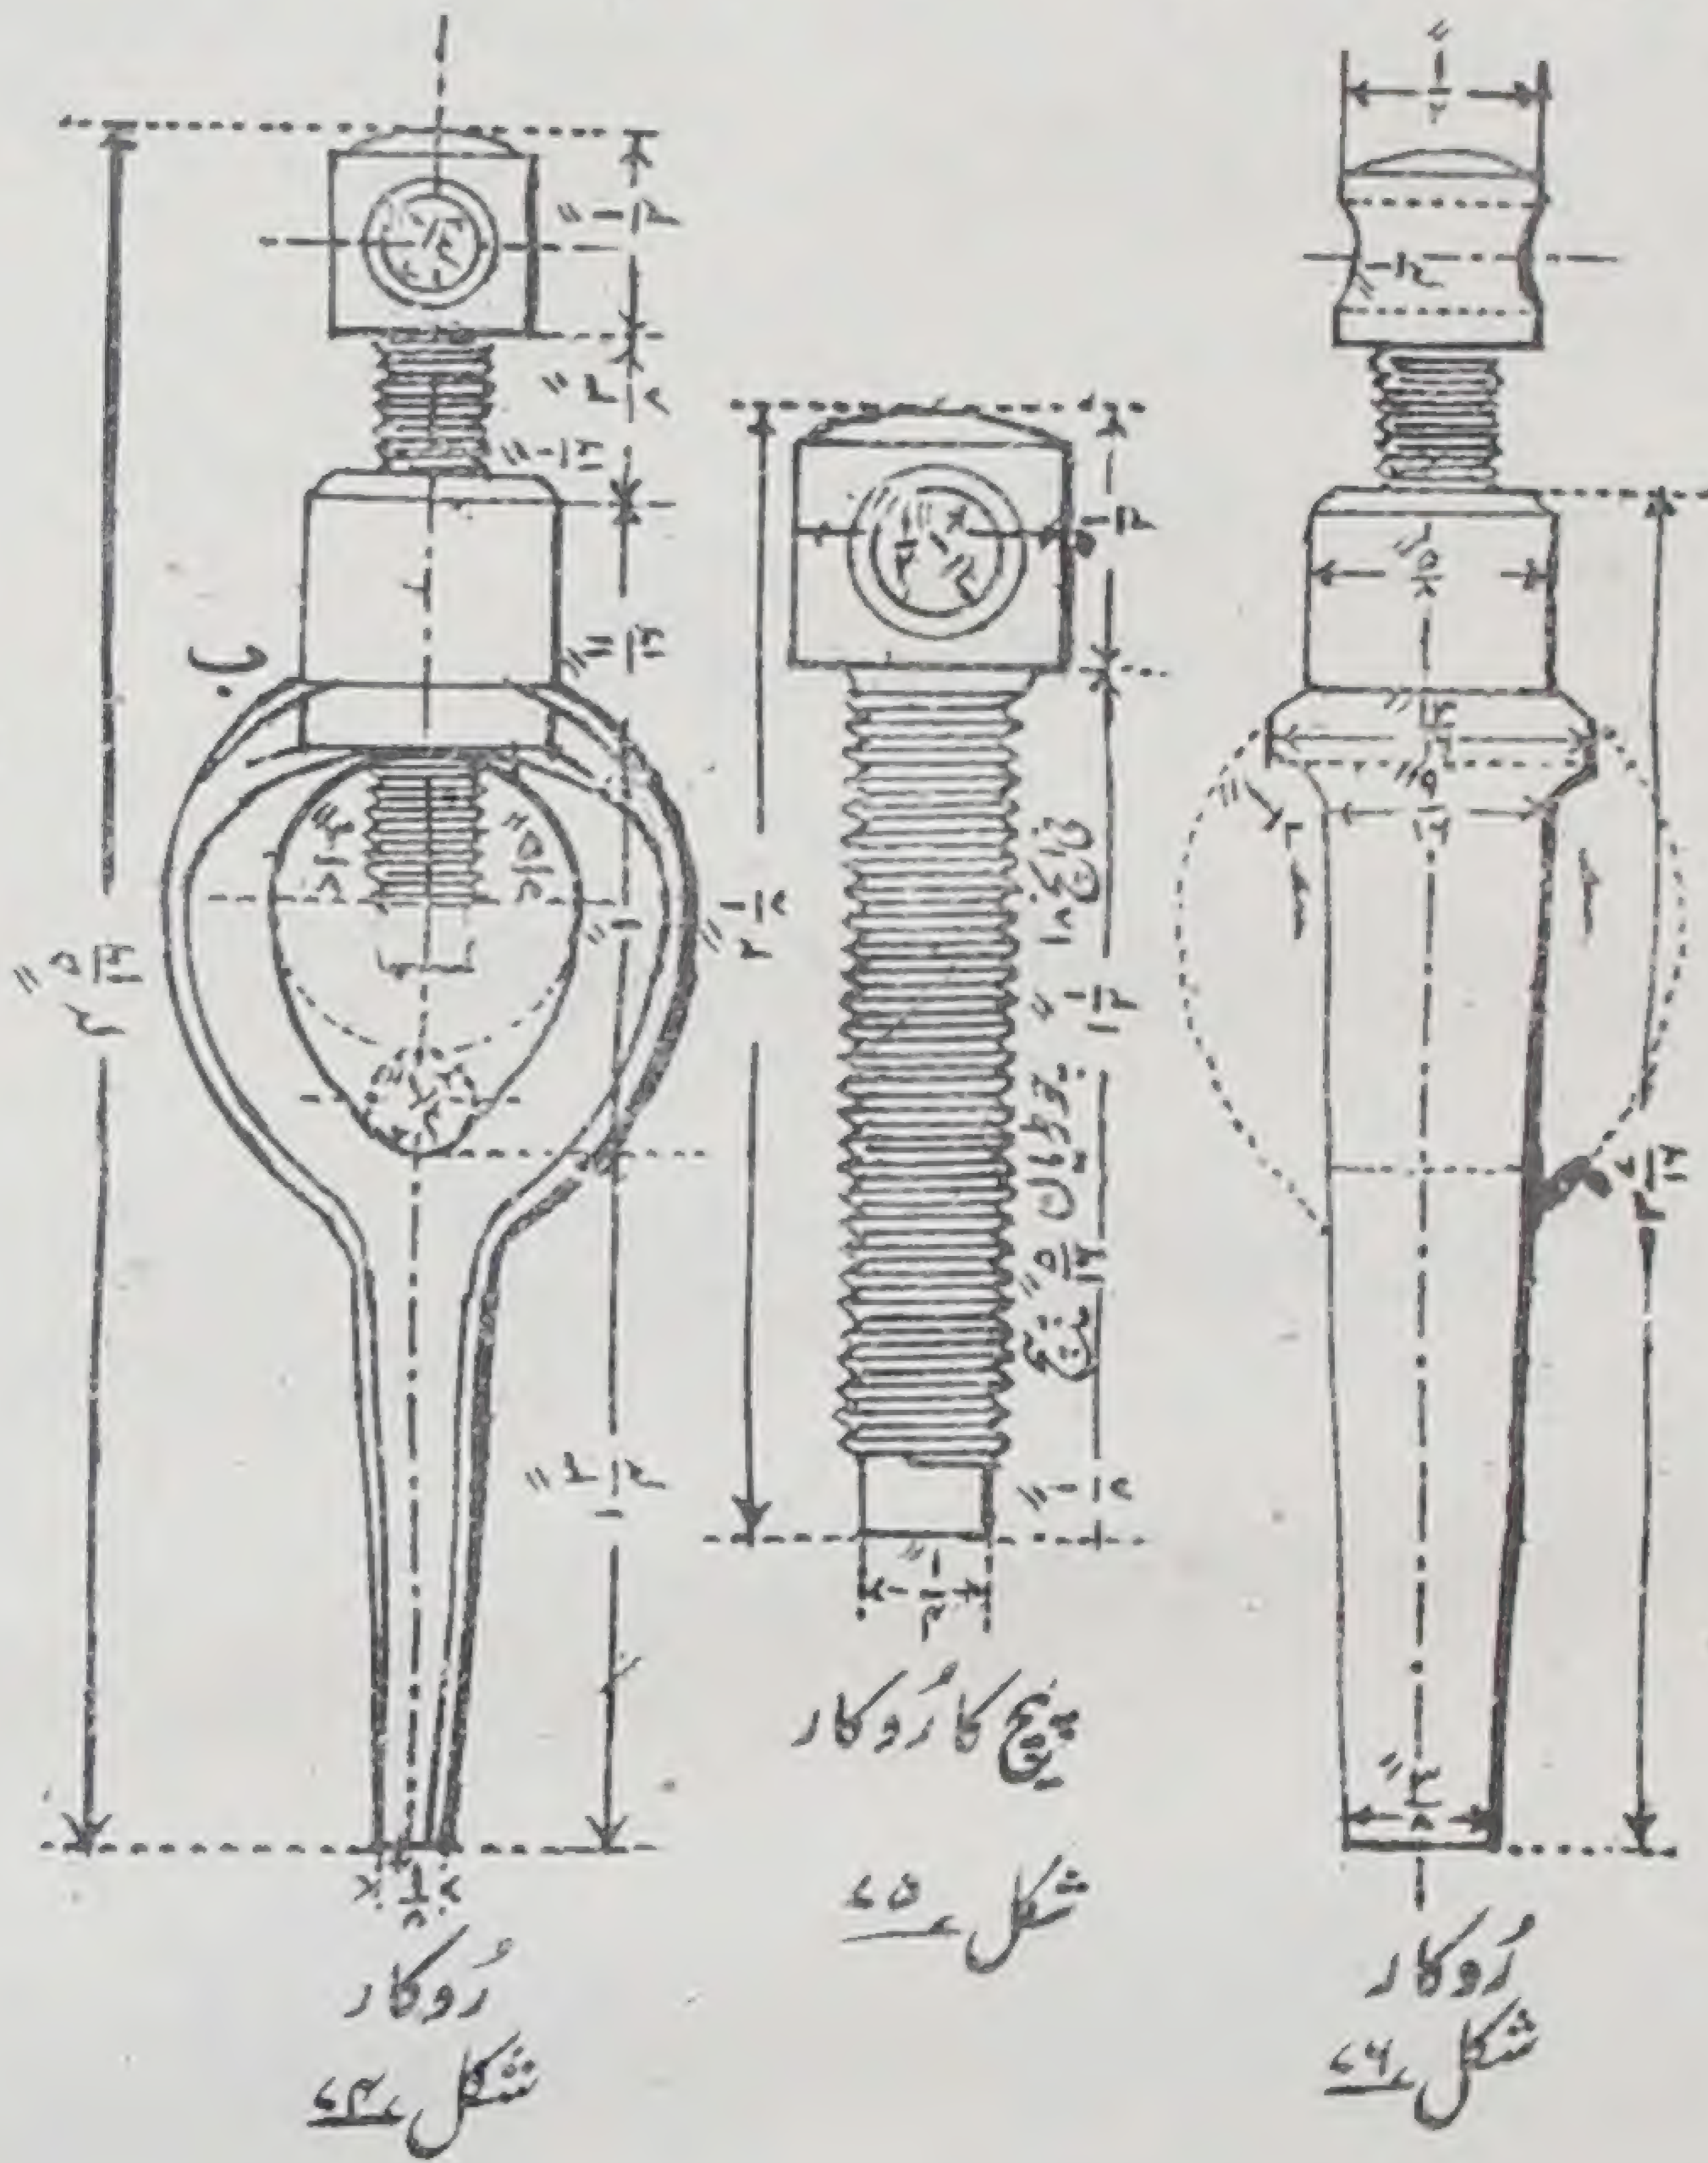




۵/۱۶ اینچ قطر کے پینچ کے واسطے ایک ۱/۴ اینچی سوراخ خاکہ برے سے ڈالو
اور گاؤڈم برما نمبر ۲ اور ڈانٹی سٹینے سے پینچ سازی کر لو۔
اب کل سطح کو صاف سوہن کر لو۔ مگر خراوے ہوئے حصوں کو خراو پر
رکھ کر رو۔ اس کے بعد پالش کر لو۔
اب نصف اینچی قطر کے گول فولاد کا ایک ٹکڑا لو اور ۲/۱۶ اینچ لمبا کاٹ لو۔
سروں کو عمودی کرو اور مرکز ڈال کر شکل ۴۵ کے ابعاد کے بموجب خراو لو۔
اس ٹکڑے کے سرے کے مرکز میں ۱/۴ اینچ کا سوراخ ڈالو۔ لیکن اس امر کا

خیال رہے کہ سورخ فولاد کے محور کے عمود میں رہے اور اس کو کسی قدر گاؤم کرلو۔ اس سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور جس طرح کہ سبق ۲۶ میں بیان کیا گیا ہے چوڑیاں کاٹ لو یا جس طرح کہ سبق ۲۵ میں بیان کیا گیا ہے براگہ اور ٹھپہ سے پیچ ڈالو۔ لیکن دونوں صورتوں میں بولٹ ٹھیک اترے اور بیٹھانے کے بعد ڈھیلا نہ رہے۔ دکھائی ہوئی نوک کے حصے پر کی چوڑیوں کو ڈھیلا کر دو اور اس نوک کو کسی قدر سخت دو تاکہ استعمال سے نہ پھیلے۔

سبق (۲۲)

شاقل کا لٹویا لنگر

لوہے کی ایک سلاخ دو اینچ قطر کی اور چار اینچ طول کی لو۔ سروں کو عمودی کرو۔ مرکز ڈالو اور ایک سرے کو $\frac{3}{8}$ اینچی خاکہ برے سے شکل ۷۷ میں دکھائے ہوئے عمق تک سورخ ڈالو اور اس میں پیچ اندازی کرو۔

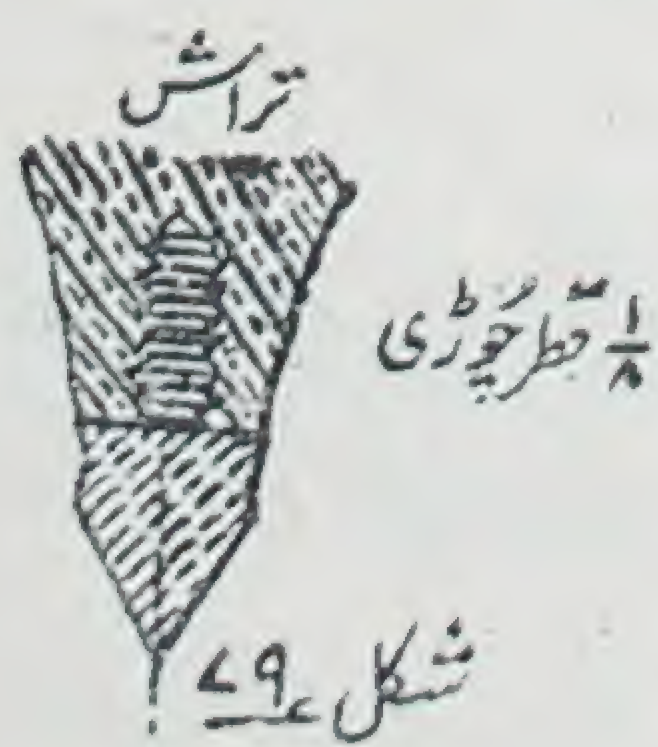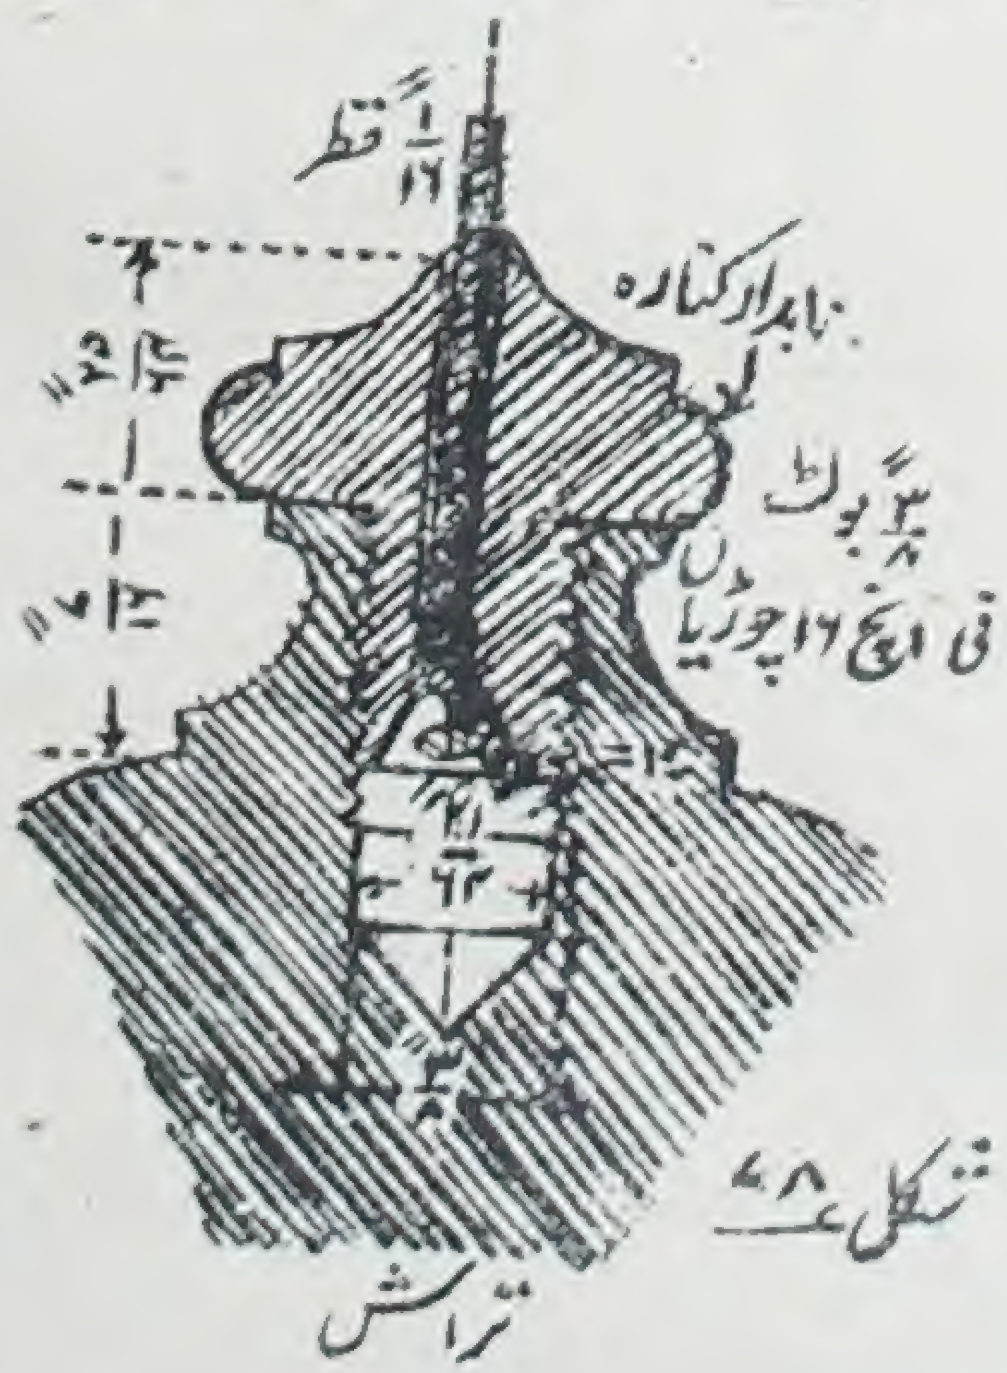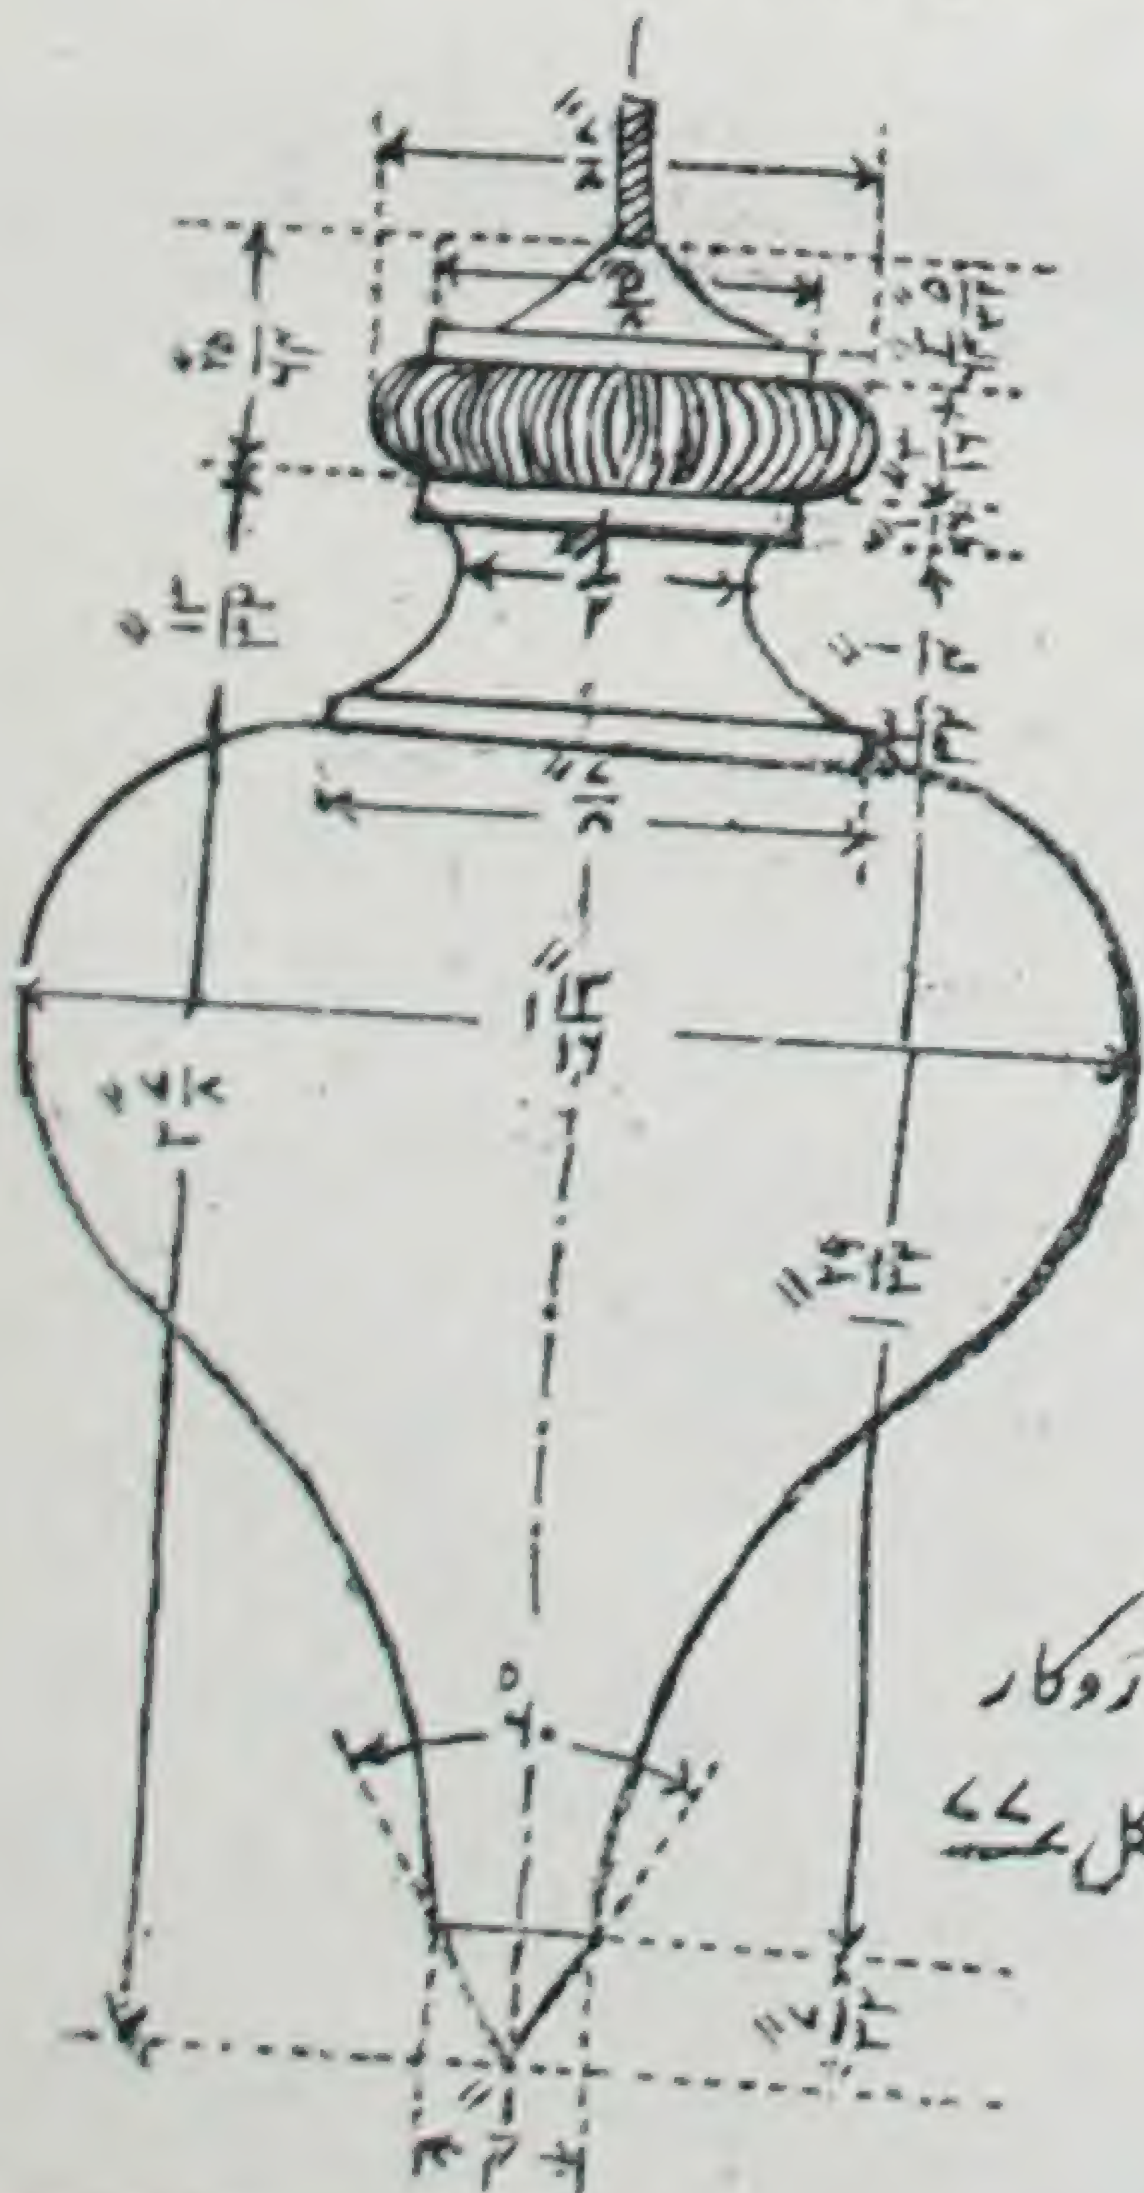

سورخ کو خفیف سا گاؤم کر لو اور شکل ۷۷ میں دکھائے ہوئے ابعاد کی وضع کے بموجب خرا دو لو اور پالش کر لو۔
 شاقول کے لٹو کو ہمہ گیر چک یا کنول چک میں پکڑو اور نوک کو وضع کے مطابق خرا دو لو اور پالش کرو۔
 اب لوہے کی ایک سلاخ ایک انچ قطر اور ایک انچ طول کی لو اور مرکز ڈال کر آریاں برما کر دنا کہ $\frac{3}{32}$ انچ قطر کا وزن ہو جائے۔ شکل ۷۸ کے بموجب آنکھ تراش لو۔

ایک سرے کو خرا دو کر $\frac{3}{32}$ انچ قطر کا کر لو اور نقش تراش سے اس پر پیچ ڈال لو تا کہ لٹو میں ڈالے ہوئے سورخ میں اچھی طرح بیٹھ سکے۔
 شاقول کی ٹوپی کو $\frac{3}{32}$ انچی پیچ چک میں پکڑ کر پیچ ڈالو اور دکھائے ہوئے ابعاد کے مطابق خرا دو لو۔ اوپر گوکھرو ڈالو جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور پالش کرو اور ٹوپی کو لٹو میں پیچ سے بٹھا دو۔

شاقول کا لٹو بالکل فولا د، لوہا، پیتل، توپ دھات یا ان میں کئی ایک کے مرکب سے بنایا جاسکتا ہے اور یہ بنانے والے کی پسند پر منحصر ہے۔ لیکن نوک ہمیشہ فولاد کی بنائی جاتی ہے اور لٹو میں پیچ سے بٹھا دی جاتی ہے جیسا کہ شکل ۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو سختادیتے ہیں تا کہ جلد خراب نہ ہو جائے۔

سبق (۲۵)

برما گیر اور ٹھپہ سے پیچ تراشی

برما گیر اور ٹھپہ سے اگر فولاد کے کسی ٹکڑے پر بیرونی چوڑی بنانی ہو تو بیرونی والی مکمل چوڑی کے قطر کے برابر فولاد کو خرا دو یا ریت لو۔ فولاد پر کا میل یا چھلکے جن سے ٹھپہ کے خراب ہونیکا احتمال ہے، صاف کر دیے جائے۔
 جائیں اور فولاد کو افقی یا انتصابی طریقے پر داس میں پکڑنا چاہیے۔
 انتصابی گرفت بہتر ہے۔

فولاد اور ٹھپہ پر تھوڑا سا تیل لگا دینا چاہیے۔ ٹھپہ کو پہلے اس کے
 دو ٹکٹ عمود تک فولاد براتا کرنا چاہیے اور ٹھپہ فولاد پر عمودی رہنا چاہیے۔
 اب ٹھپہ کے ترتیبی پیچ کو کس دو تا کہ ٹھپہ کے دانت فولاد میں کسی قدر اتر جائیں۔
 اب تھوڑے سے ذیلی دباؤ کے ساتھ ٹھپہ کے دستوں کو افقی طور سے مخالف
 سمتوں میں دبا کر برما گیر کو فولاد کے اطراف گردش دو اور جس رخ کا پیچ کاٹنا ہو
 اسی رخ میں برما گیر کو پھرانا چاہیے۔ یعنی یہ کہ دائیں اور بائیں جانب
 جہاں تک کہ فولاد پر پیچ ڈالنا ہو۔
 اب برما گیر کو چوٹی تک الٹی گردش دے کر نکال لو۔ پھر ٹھپہ پر تیل
 لگاؤ اور ترتیبی پیچ کو کسوا اور حسب سابق مکرر عمل کرو۔
 اس کے بعد ترتیبی پیچ کو ڈھیلا کرو اور ٹھپوں کو چڑھا کر نکال لو اور
 ان کے دانتوں کو برا دے سے پاک کر لو۔ اب پھر تیل لگاؤ اور پھر فولاد پر
 کسوا اور نیچے اور اوپر کی جانب پھراتے رہو یہاں تک کہ چوڑی کا پورا سلسلہ
 بن جائے اور پیچ مطلوبہ جسامت کا ہو جائے۔ اس امر کی احتیاط رہے
 کہ فولاد پر متوازی چوڑیاں بنیں۔ ترتیبی پیچ کو فولاد کے سرے پر یا چوڑی کے
 شروع میں ہی کسنا چاہیے۔

سبق (۲۶)

۴۹

دستی اوزار سے خرا د پر پیچ تراشی

فولاد کا ایک ٹکڑا لو جو مطلوبہ چوڑی کے قطر سے کسی قدر بڑھ کر خرا د
 جا چکا ہو۔ اس کے سرے پر بورڈ اور کواکرا خرا د کے مرکزوں پر چڑھا دو۔
 ہتھ ٹیکن کو جس کی بالائی سطح صاف اور ہموار ہو کام سے $\frac{1}{8}$ انچ کے فصل پر
 کس دو۔ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ نقش تراش کی پشت استعمال
 کرتے وقت خرا د کے مرکز کی سطح میں ہو۔
 ایک نوکدار کبند آلہ کو ہتھ ٹیکن پر جھیکا کے پکڑو جس طرح کہ سبق ۸ میں

بیان کیا گیا ہے اور خرا دو کو گردش دو۔ اب کند آلہ کو تیزی سے موڑو تا کہ فولاد پر مرغولہ کا ایک چکر بن جائے جو چوڑی کی اس گھائی کے مطابق ہو جس کا کاسٹا مقصود ہے۔ اب مطلوبہ گھائی کے موافق نقش تراش یا پیچ تراش کو لو اور پھسلنی کی پشت اور نفس تراش سادہ تراش کے ساتھ ساتھ ساتھ دبا کر کند آلہ کے تراشے ہوئے مرغولہ میں دھناؤ اور اس کو آگے بڑھنے دو اور تھوڑا تھوڑا کر کے مرغولے کا طول بڑھاتے جاؤ۔ اس کو ایک ہی نقطے سے شروع کرو اور ہر تراش میں ایک یا دو چکر آگے بڑھنے دو۔

اب جبکہ فولاد کے پورے طول پر چوڑی کا نقش پڑ جائے تو نقش تراش کو اور گہرا اتارو اور پے درپے تراش دو یہاں تک کہ پوری چوڑی بن جائے۔ لازم ہے کہ نقش تراش کام پر ہمیشہ عمود رہے۔ مرغولے کو بتدریج بڑھانا چاہیے نہ کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ تاکہ غیر منضبط چوڑیاں نہ آئیں۔

بعض دفعہ بریا گیر اور ٹھپے سے فولاد پر مرغولہ اتارا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی مشق کے بعد کند آلہ کا طریقہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے زیادہ بہتر ہے۔

۵. پستل یا اس قسم کی دھاتوں پر کی چوڑیاں نقش تراش سے راست اتار لی جاتی ہیں اور چونکہ نرم اشیا کا کام ہے اس لیے چوڑیاں آسانی کے ساتھ صحیح اور یکساں رکھی جاسکتی ہیں۔




سبق (۲۸)

پھسلنی ٹیکن کے اوزار

شکل نمبر ۹۴ میں پھسلنی ٹیکن پر سے خرا دہنے کے اوزاروں کا ایک سادہ مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ ان کی ساقوں کی لمبائی کبھی چھ انچ سے کم نہ ہونی چاہیے۔

شکل نمبر ۹۵۔ یہ ایک موٹے کام کا نوکدار اوزار ہے جو مصنوع کو

سر سری طور سے تیار کرنے کے کام آتا ہے۔
 شکل ۸۱ و ۸۲۔ یہ راست اور چپ سر سری یا بغلی اوزار کونوں کے
 چھیلنے یا سطحات پر موٹی تراشوں کے کام آتا ہے۔

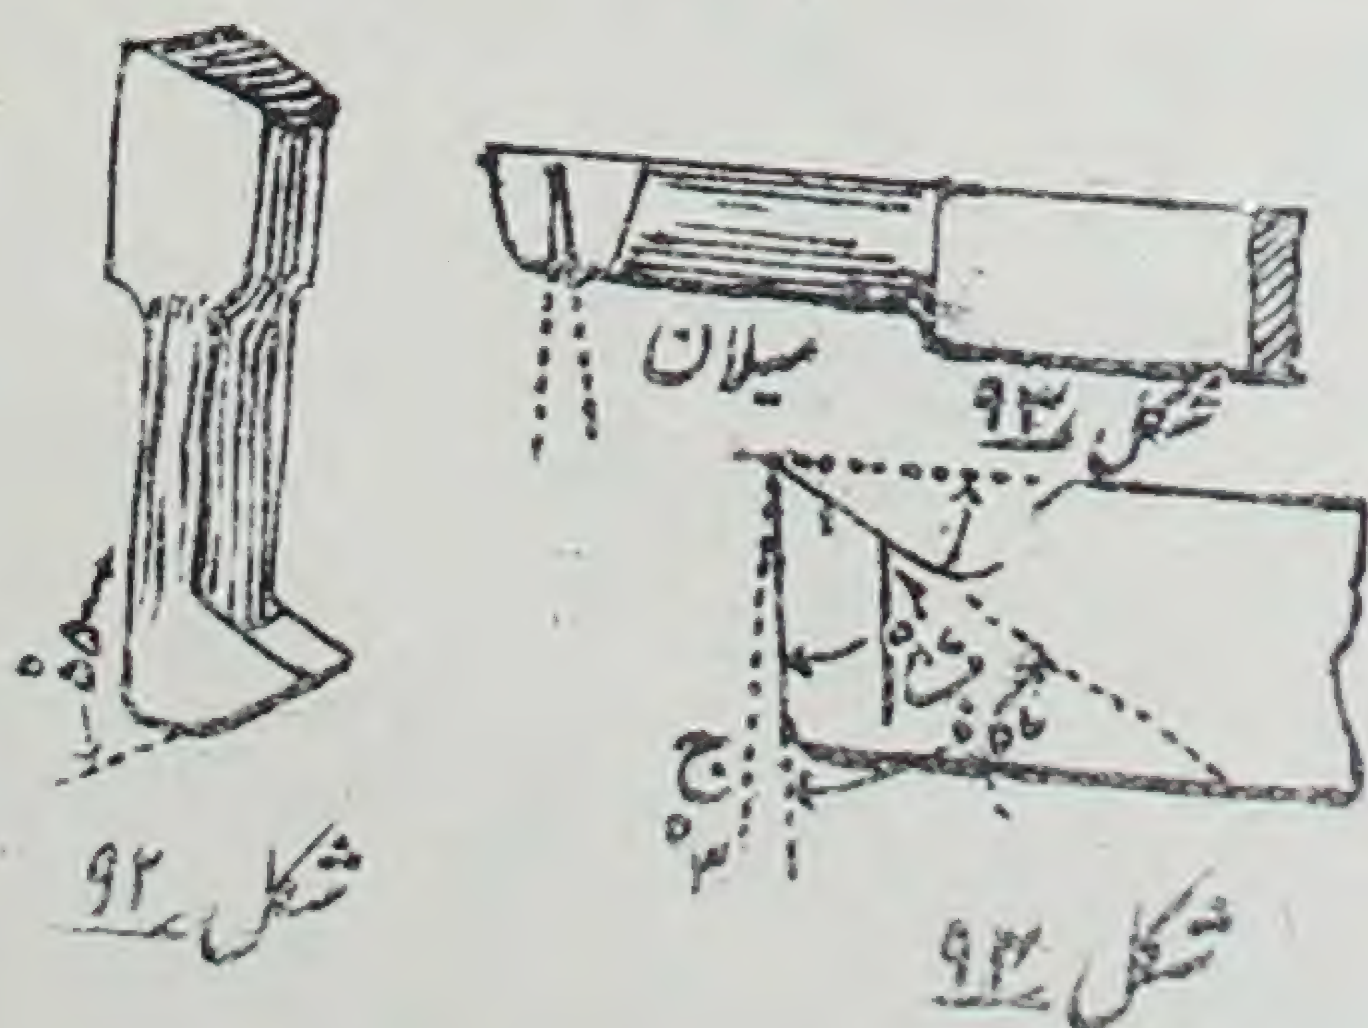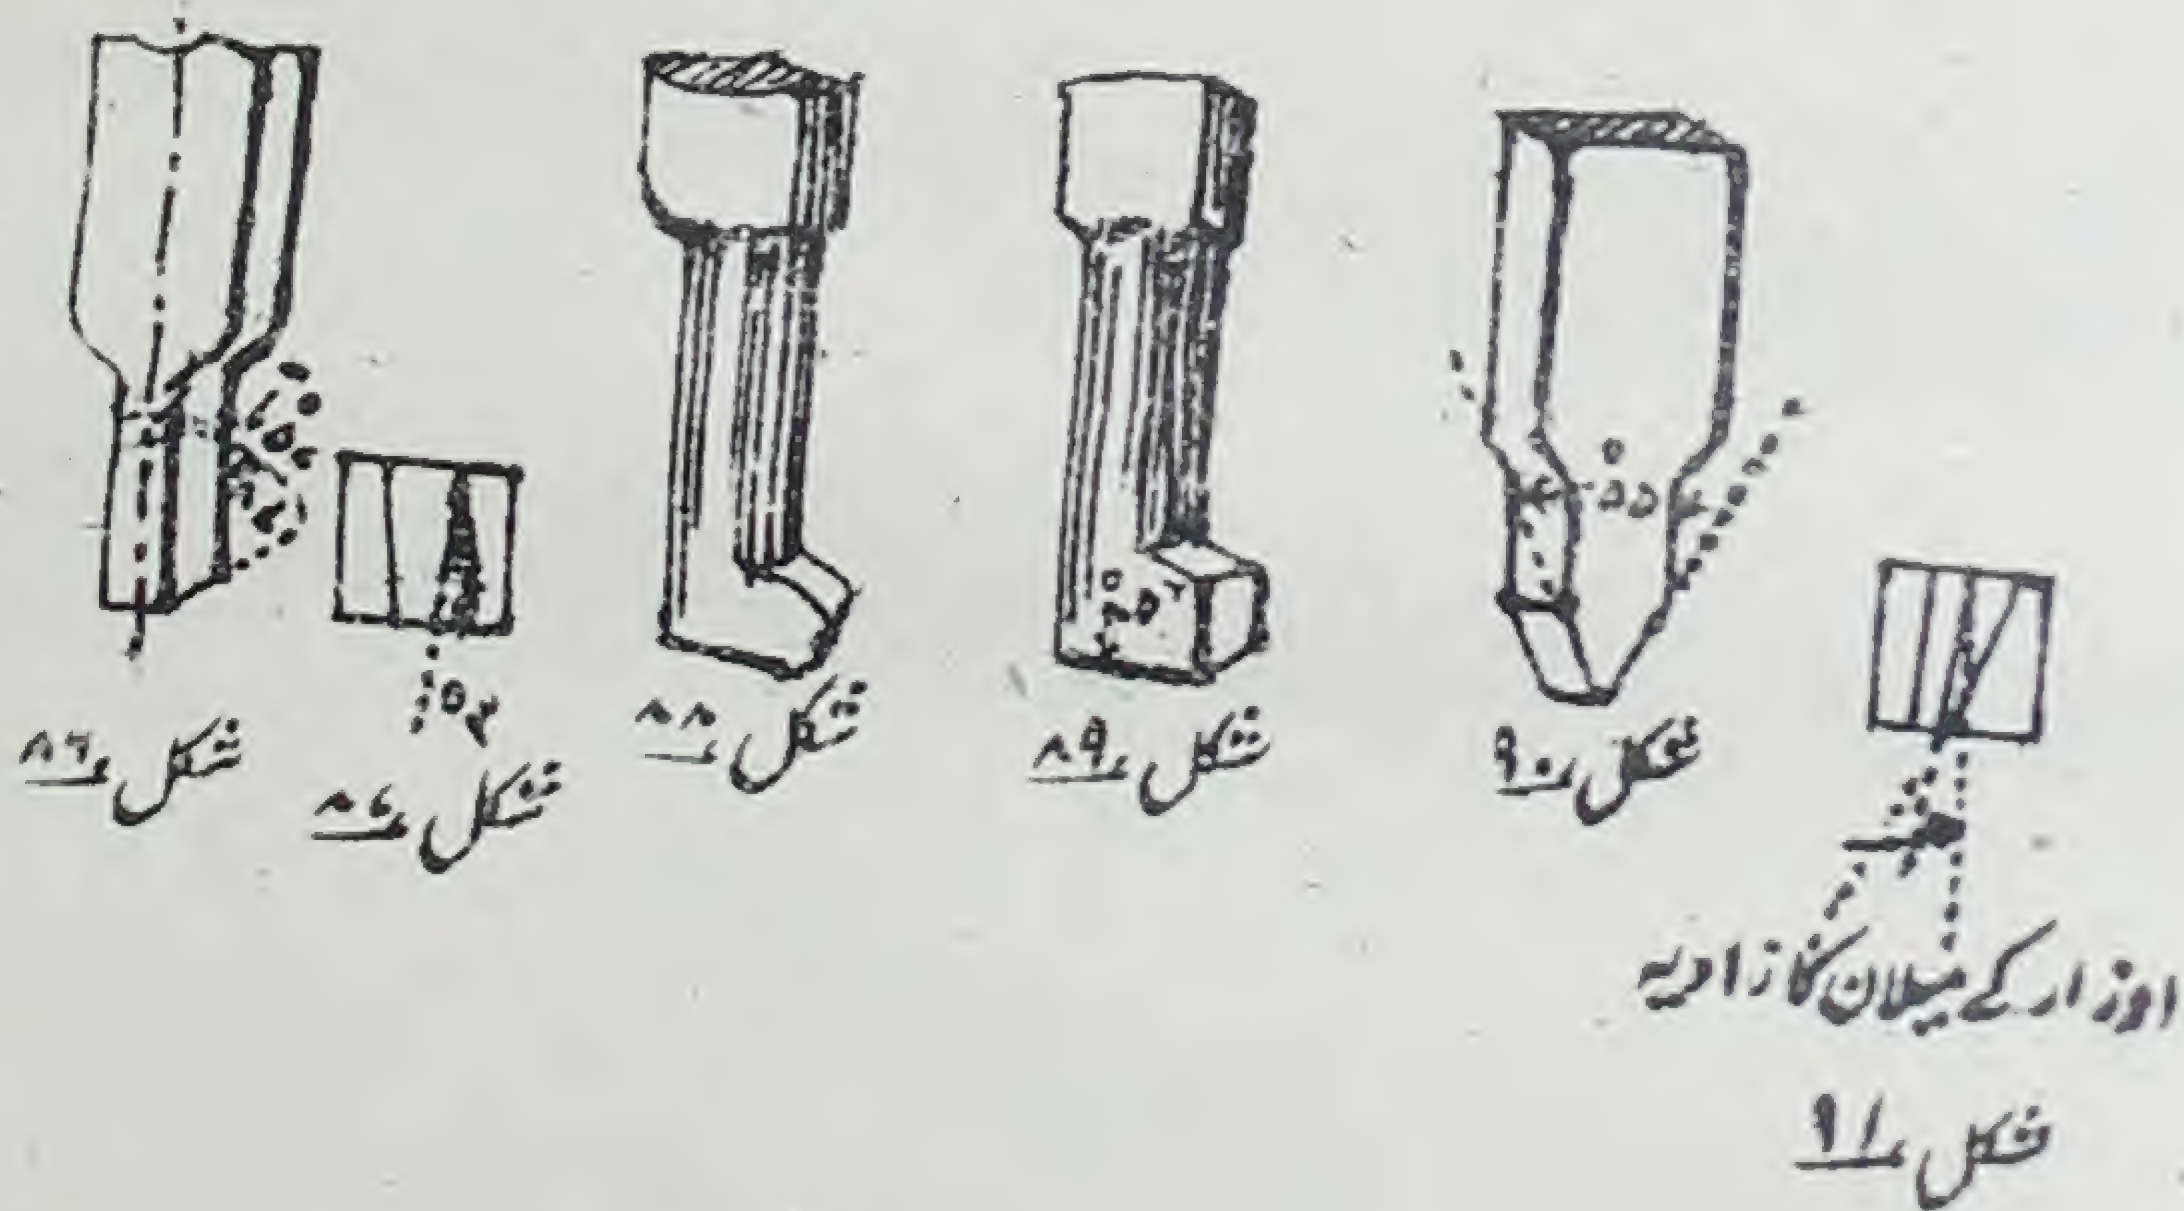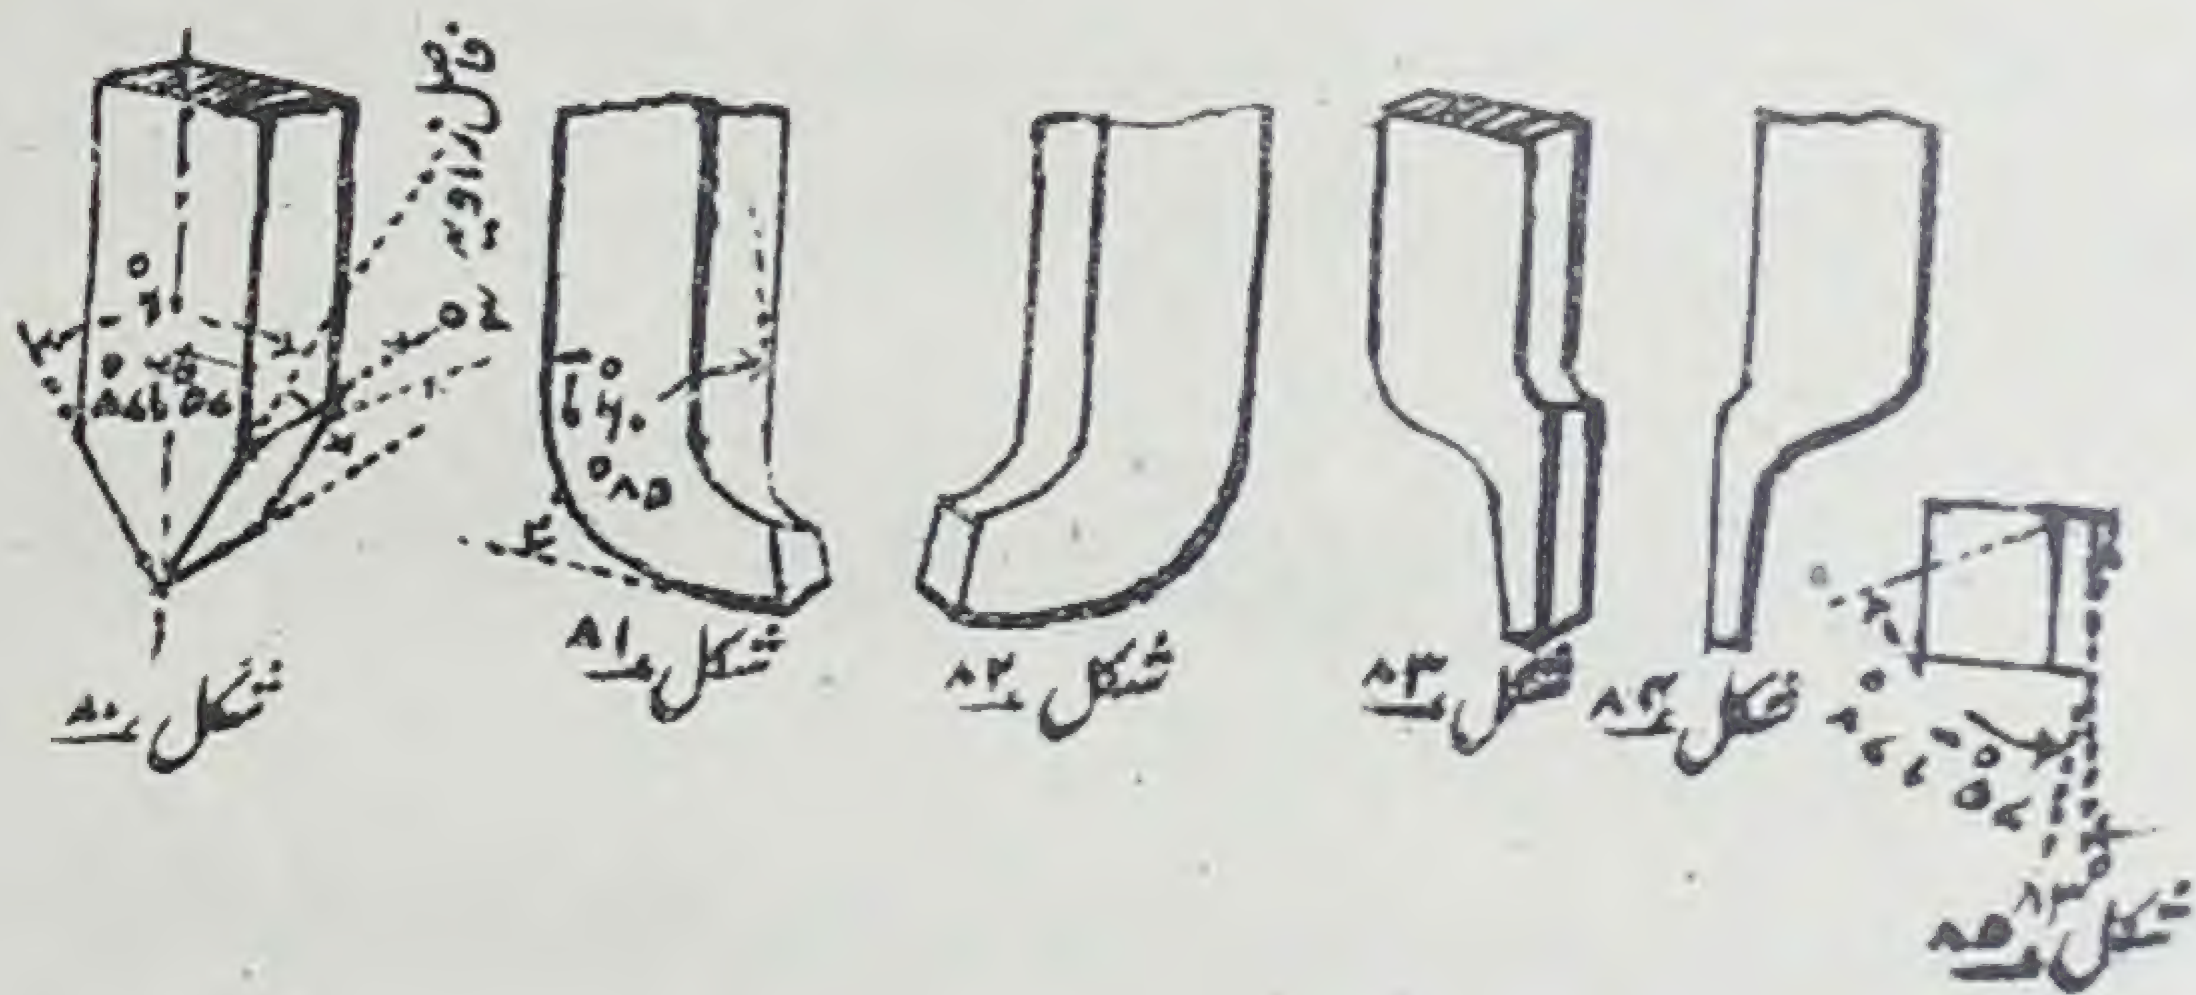

۱۔ ڈھلے لوہے اور پتیل کا زاویہ
 ب۔ پٹوان لوہے اور فولاد کا زاویہ
 ج۔ فاضل زاویہ

شکل ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ - یہ راست اور چپ کار و آلے ہیں جو دھریوں کے سروں اور سنسلیوں کے سدھارنے اور سطحی تراشوں کے مکمل کرنے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۸۶ و ۸۷ - یہ فاصل رکھانی ہے جو دھات کے ٹکڑوں کی تقسیم میں کام آتی ہے جبکہ وہ خرا د پر گھومتے ہوں۔

شکل ۸۸ و ۸۹ - یہ برنا پھل ہیں۔ ان میں سے گول پھل موٹے سوراخ ڈالنے اور گھر بنانے کے کام آتا ہے اور دوسرا تراشوں کو صاف کرنے کا کام دیتا ہے۔

شکل ۹۰ و ۹۱ - یہ بیرونی پیچ تراش ہے جو راست دستی فانہ ورز چوڑی کاٹنے کے کام آتا ہے۔ اس کے سیلان کو مجوزہ پیچ کی گھائی سے معین کرتے ہیں۔

شکل ۹۲ و ۹۳ - یہ اندرونی پیچ تراش ہے جو چپ دستی فانہ ورز چوڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

شکل ۹۴ - یہ فولاد، پٹواں لوہا، ڈھلا لوہا اور پستل کے تراشی زاویوں کا نقشہ ہے۔

ان اوزاروں کو دموی سرخ حرارت پر گھڑ کر مقررہ وضع کا بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن تراشی کناروں کو خوب کوٹ لینا چاہیے تاکہ وہ حتی الامکان استوار ہو جائیں۔ اس کے بعد ان کو تیار کر مقررہ وضع اور زاویوں کے بموجب سان چڑھانا یا ریتنا چاہیے اور ہلکے زرد رنگ کی آب دیکر سخت کر دینا چاہیے۔

سب سے زیادہ کار آمد تراشی زاویہ فولاد اور پٹواں لوہے کے لیے ۹۰ کا ہے اور پستل اور ڈھلے لوہے کے لیے ۷۵ ہے۔ تکمیل کار کا زاویہ تقریباً ۹۰ کا ہوتا ہے۔ تمام تراشی کناروں کا فاصل زاویہ ۳۰ کا ہونا چاہیے۔ ان کو آب دینے کے بعد تیل سلی پر لگا لینا چاہیے۔

کمانی دار اوزاروں کو یہاں نہیں بیان کیا ہے اس وجہ سے کہ

۵۲ اُن سے صحیح کام مترتب نہیں ہوتا۔ تراشوں کی ٹیلے وائے ہیں۔ پوری فاصلہ رکھانی جس کے کنارے کو گھس کر کسی قدر گول کر دیا گیا ہے اور ۵۰ پر رکھ کر تیل سلی پر چٹایا گیا ہے مفید ثابت ہوگی۔ لیکن اس کی اچھی طرح تدبیر کر کے خفیف چھیلتی ہوئی تراش کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

اوزاروں کی نوک کو خراو کے مرکزوں کی سطح کے برابر نصب کرنا چاہیے تاکہ کام پر ماسی تراش پڑے۔

اگر اوزار کو ”بھراؤ“ دیکر اس سطح تک اٹھانا پڑے تو اس کے لیے وضعات کی متوازی کتریں استعمال کرنی چاہئیں تاکہ صحیح تراشی زاویہ باقی رہے۔

متذکرہ بالا اوزار وہ ہیں جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب فولاد کے چھوٹے ٹکڑے جن پر تراشی کنارے لگے ہوتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے بہت کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر استواء گیرندوں میں گس دیے جائیں تو مفید اور موجب کفایت ثابت ہوتے ہیں۔


سبق (۲۸)

پیچ تراشی کے لیے بدل پیسے

۵۳ عام طور سے وہ ٹھوس ہتھ کی خراو کے ساتھ بدل پیسے لگے ہوتے ہیں جن میں ۲۰ دندانہ سے ۴۰ دندانہ تک پانچ پانچ دندانوں کا فرق رہتا ہے اور ۱۰۰ سے ۴۰۰ تک دس دس کا اور ایک زائد پہلیا ۴۰ دندانہ کا ہوتا ہے۔

یہ پیسے پیچ تراشی میں کام آتے ہیں اور جس طرح کہ شکل ۹۵ یا ۹۶ میں دکھایا گیا ہے خراو میں لگائے جاتے ہیں۔

پیچ کی گھائی سے مراد وہ فاصلہ ہے جو ایک گردش میں چوڑیوں کے مرکزوں کے مابین ہوا اور عام طور سے فی انچ اتنی چوڑیوں یا اتنی گھائیوں کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

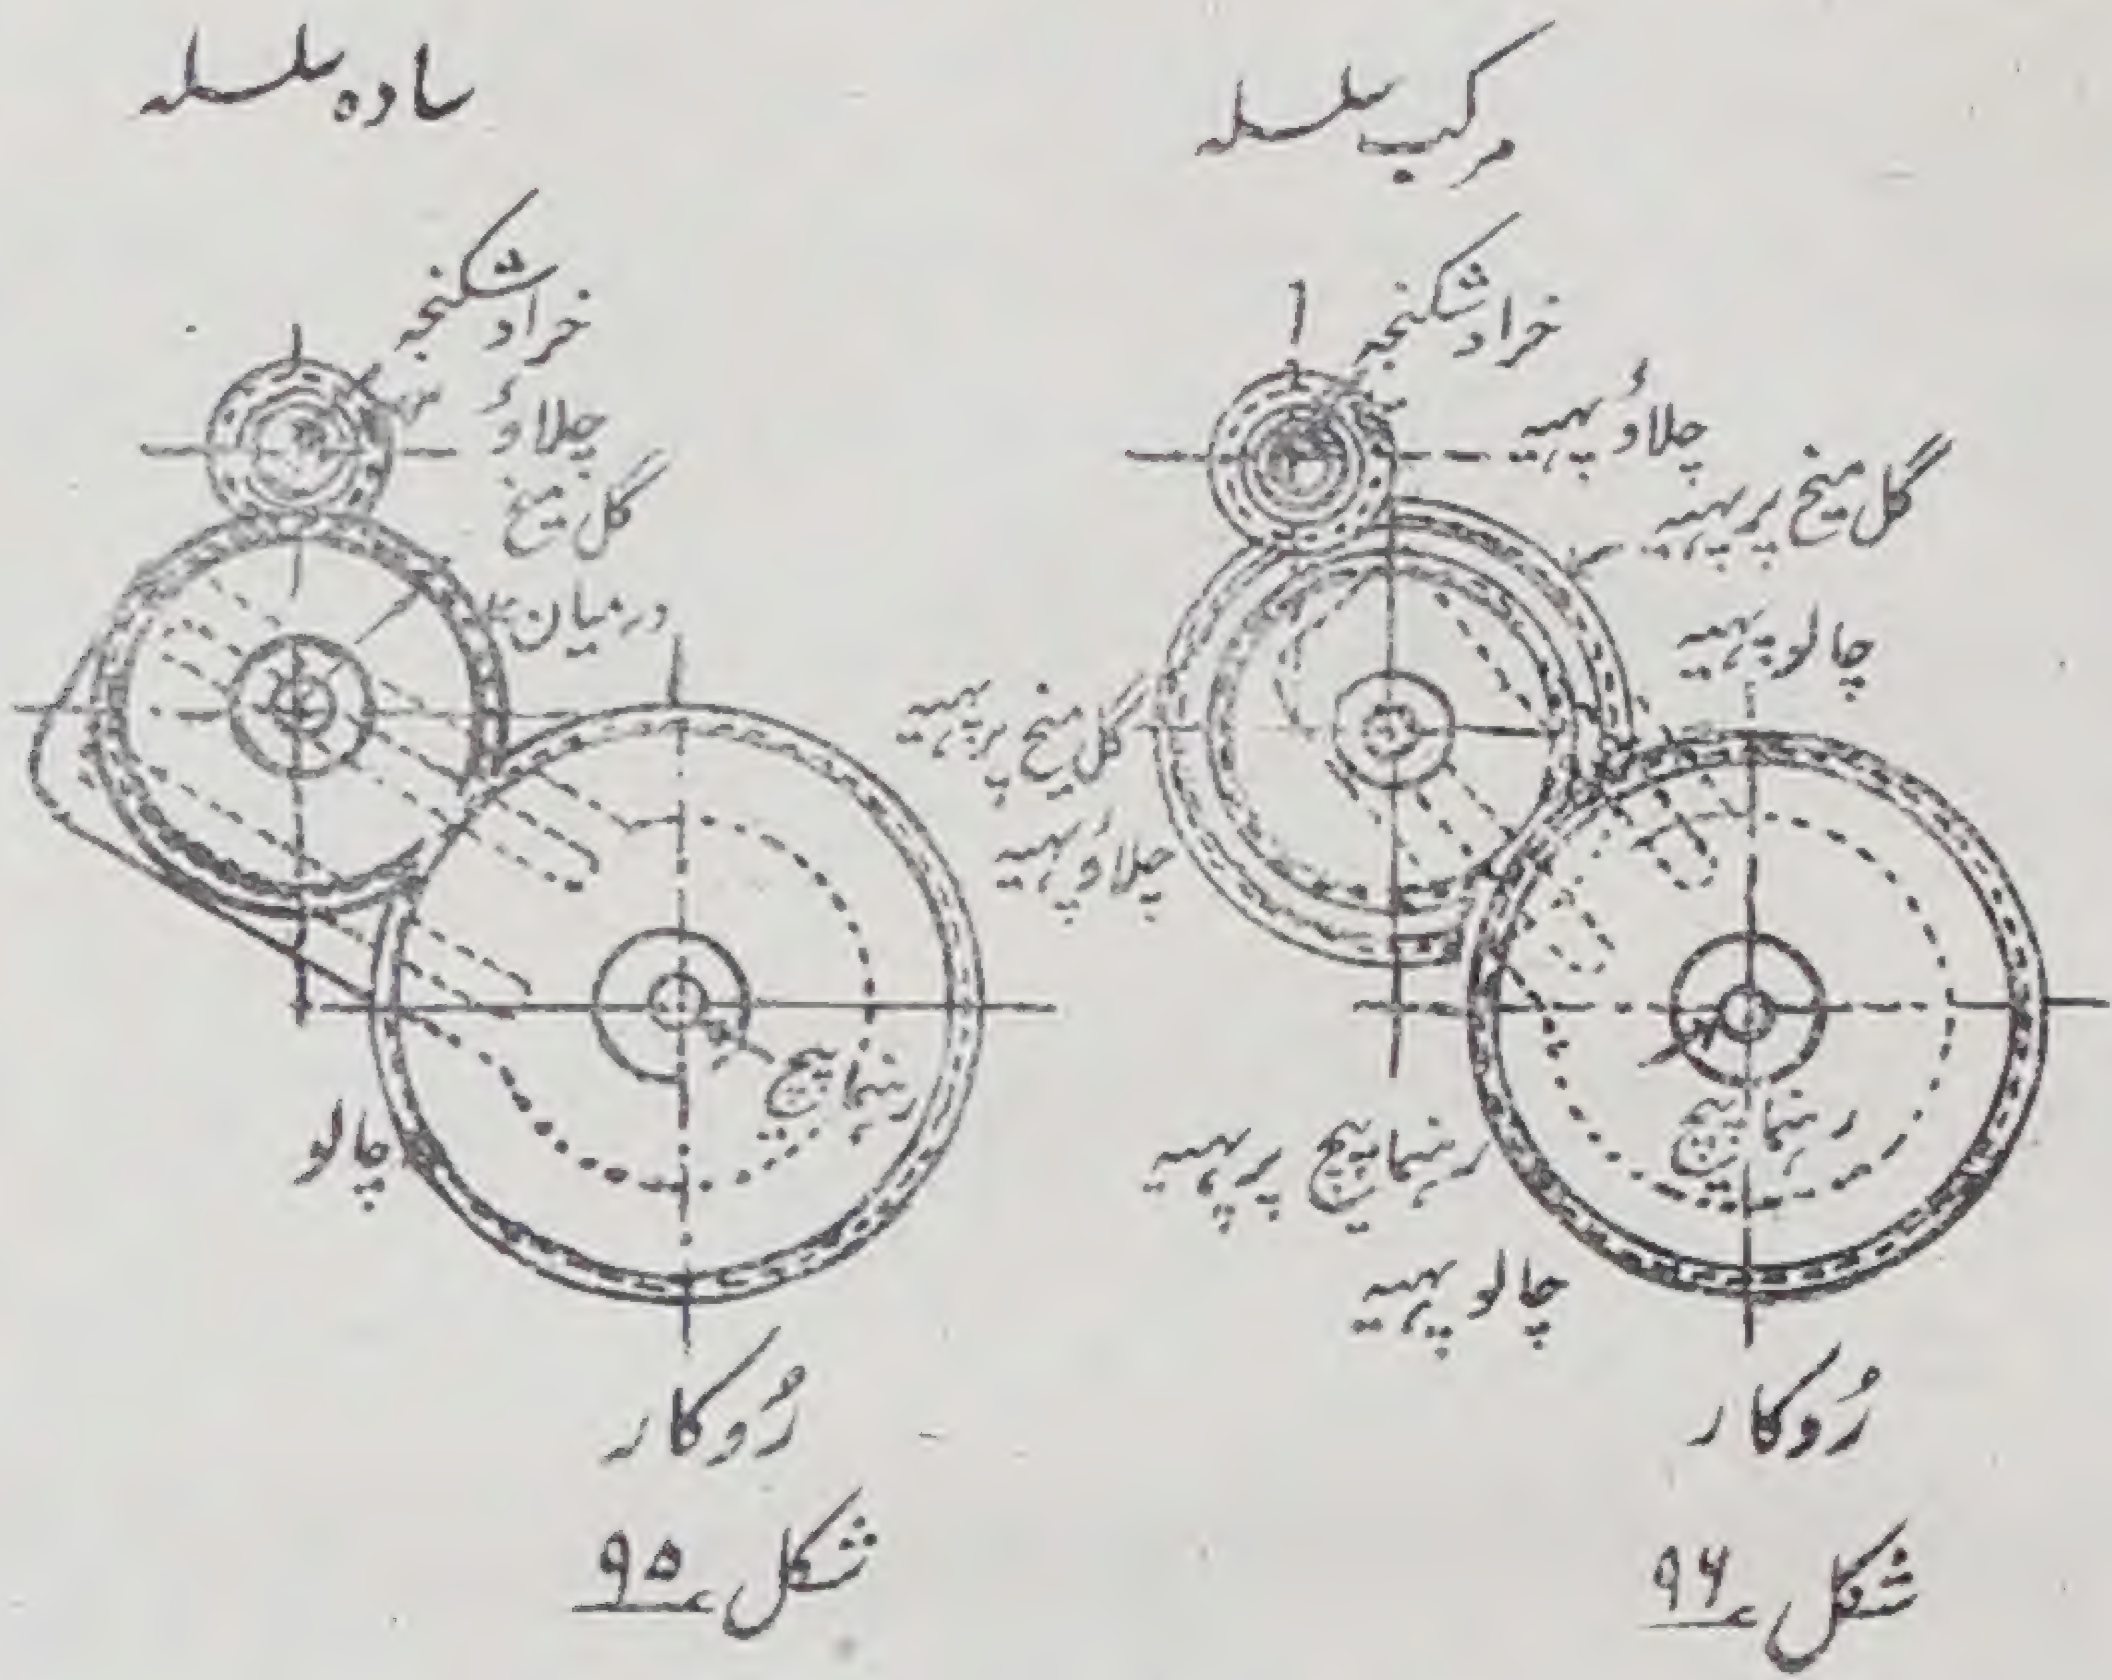

قاعدہ پھلا:۔۔ بدل پیہے دریافت کرنے کے لیے:۔۔
 رہنما بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینج { اس پر صفر بڑھاؤ۔
 کاٹے جانے والے بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینج

یا کسی موزوں عدد سے ضرب دو۔
 مثال:۔ ہم کو فی اینج چھ چوڑیاں کاٹنی ہیں۔ رہنما بیج میں فی اینج چار چوڑیاں ہیں:۔
 رہنما بیج کی چوڑیاں فی اینج = ۴ (شمار کنندہ)
 کاٹے جانے والے بیج کی " " " = ۶ (نسب نما)

صفر بڑھا کر $\frac{۶}{۴} = \frac{۳}{۲}$ چلاؤ پیہوں کی تعداد ہے

یا $\frac{۶}{۴} = \frac{۳}{۲}$ یا $\frac{۳}{۲} = \frac{۳}{۲} \times \frac{۱}{۱} = \frac{۳}{۲}$

اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ پیہوں کا کوئی ایک سلسلہ صحیح ہے تو چلاؤ پیہوں کے
 دندانوں کا باہمی حاصل ضرب اور چالو پیہوں کے دندانوں کا حاصل ضرب،

شمار کنندہ اور نسب نما کے تناسب کے مساوی ہونا چاہیے۔
 قاعدہ دوسرا:۔ کسری چوڑیاں کاٹنے کے لیے پیہوں کی دریافت:۔
 کسر مرکب کو کسر سادہ میں تحلیل کرو اور "قاعدہ پھلا" کے بموجب عمل کرو۔
 مثال:۔ فرض کرو کہ ہم کو $\frac{۲}{۳}$ چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں۔ رہنمائیچ میں
 فی اینچ دو چوڑیاں ہیں:۔

$$\frac{\text{چلاؤ}}{\text{چالو}} = \frac{۲۰}{۹۵} = \frac{۲}{۹.۵} = \frac{۱}{۴.۷۵} = \frac{۱}{۱۹} \times \frac{۸}{۱۹} = \frac{۲}{۳۸} \times \frac{۲}{۳۸}$$

سادہ سلسلہ میں ہونے چاہئیں جیسا کہ شکل ۹۵ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\text{یا } \frac{۲۰ \times ۲۰}{۲۰ \times ۹۵} = \frac{۸۰۰}{۱۹۰۰} = \frac{۱}{۱۹} \times \frac{۸۰}{۱۹}$$

۵۲
 $\frac{\text{چلاؤ}}{\text{چالو}} =$ پیہے جو مرکب سلسلے کے لیے درکار ہوں گے جیسا کہ شکل ۹۶ میں
 دکھایا گیا ہے۔

ان پیہوں کی صحت اس طرح ثابت ہوتی ہے:۔

شمار کنندہ

$$\text{نسب نما } \frac{۲}{۳۸} = \frac{۲}{۹.۵} = \frac{۱}{۴.۷۵} = \frac{۱}{۱۹} \div \frac{۲۰}{۹۵} = \frac{۲۰ \times ۲۰}{۲۰ \times ۹۵}$$

قاعدہ تیسرا:۔ عکسری چوڑی کے بیچ کاٹنے کے لیے پیہوں کو معلوم کرنا۔
 معلومہ اعشاریہ کو شمار کنندہ کے طور پر لکھو اور کافی کون نسب نما اور
 شمار کنندہ میں جتنے اعداد ہوں اتنے ہی صفر بڑھا دو۔ شمار کنندہ کو رہنما
 بیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے ضرب دو۔ حاصل مساوی ہے چلاؤ اور
 چالو پیہوں کے تناسب کے۔

مثال:۔ فرض کرو کہ ہم کو ۰.۸ چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں۔ رہنمائیچ میں
 فی اینچ چار چوڑیاں ہیں۔

$$\text{شمار کنندہ} = \frac{۲۰ \times ۸۰}{۱۰۰ \times ۱۰۰} = \frac{۳۲۰۰}{۱۰۰۰۰} = \frac{۱۰}{۱۰} \times \frac{۳۲۰}{۱۰۰۰} = \frac{۱۰}{۱۰} \times \frac{۳۲}{۱۰۰} = \frac{۸ \times ۲}{۱۰۰} = \frac{۱۶}{۱۰۰}$$

$$= \frac{\text{چلاؤ}}{\text{چالو}} \text{ پیہے جو درکار ہیں۔}$$

یا $\frac{20 \times 80}{50 \times 100}$ پیسے جو درکار ہیں۔

نوٹ :- جبکہ کاٹی جانے والی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ رہنما بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے بغیر باقی چھوڑنے کے تقسیم ہو جائے تو کاٹنے کے نیچے کی شکنجہ ڈھیری رہنما بیج کے ساتھ کسی حالت میں بھی گیرائی میں اُتر آئیگی۔

بیج تراشی کے لیے بدل پیسے

(۵۵) قاعدہ چوتھا :- خرد شکنجے کے پیسے کے دندانوں کو کاٹے جانے والے بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے ضرب دو اور رہنما بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے تقسیم کرو۔
مثال :- فرض کرو کہ ہم کو ۱۰ چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں اور خرد شکنجے کے پیسے کے بیس دندانہ ہیں۔ رہنما بیج میں چار چوڑیاں فی اینچ ہیں۔ لہذا

$$\frac{20 \times 10}{2} = 100 = 50 = \text{اُس پیسے کے دندانوں کی تعداد کے جو رہنما بیج کے}$$

سرے پر لگا کر بیس دندانہ والے خرد شکنجے کے پیسے کے ساتھ ایک درمیانی پیسے کے ذریعہ سے جس کے دندانوں کی کوئی ایک تعداد ہو اور جو ایک گل منہ پر لگا ہوا ہے گیرایا جائیگا۔ پیسوں کا یہ سلسلہ فی اینچ دس چوڑیاں کاٹے گا۔
مثال :- فرض کرو کہ ہم کو فی اینچ آٹھ چوڑیاں کاٹنی ہیں اور خرد شکنجے کے پیسے میں ۱۶ دندانہ ہیں۔ رہنما بیج میں فی اینچ چار چوڑیاں ہیں۔

لہذا $\frac{16 \times 8}{4} = 32 = \text{اُس پیسے کے جو رہنما بیج پر آٹھ چوڑیاں فی اینچ کاٹنے کے لیے لگایا جائیگا۔}$

مثال :- فرض کرو کہ ایک مرکب سلسلے کے ذریعہ سے (جس میں چار پیسے ہیں) دس چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں۔ رہنما بیج میں فی اینچ چار چوڑیاں ہیں۔

لہذا $\frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$

پس $\frac{4}{25} \times \frac{100}{120} = \frac{4}{30}$ چلاؤ پیسے جو درکار ہونگے۔ یہاں ۱/۵ کی کسر کو ضرب

دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا شمار کنندہ نسب نما کا دو گنا ہے اور دوسرے درجہ کے چلاؤ اور چالو پیچے معکوس تناسب رکھتے ہیں۔

سبق (۲۹)

(۵۶)

پیچ کی چوڑیوں کی فہرست


(وہٹورتھ) بولٹوں کے لیے فائدہ درز وضع کی چوڑیاں

پیچ کا قطر خالہ سوراخ کی جسامت چوڑیوں کی تعداد فی انچ

انچ	انچ	انچ
۲۰	$\frac{۳}{۱۶}$	$\frac{۱}{۲۰}$
۱۶	$\frac{۲۱}{۶۴}$	$\frac{۲}{۲۰}$
۱۲	$\frac{۲۹}{۶۴}$	$\frac{۱}{۲۰}$
۱۱	$\frac{۱۶}{۳۲}$	$\frac{۵}{۲۰}$
۱۰	$\frac{۲۳}{۶۴}$	$\frac{۲}{۲۰}$
۹	$\frac{۳}{۴}$	$\frac{۶}{۲۰}$
۸	$\frac{۷}{۸}$	$\frac{۱۰}{۲۰}$
۷	$\frac{۵}{۶۴}$	$\frac{۱}{۲۰}$
۶	$\frac{۵}{۱۶}$	$\frac{۱}{۲۰}$
۵	$\frac{۱۷}{۳۲}$	$\frac{۳}{۲۰}$
$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۳}{۴}$	۲

شکل ۹۷ میں وہٹورتھ کی فائدہ درز چوڑیوں کا تناسب دکھایا گیا ہے جو

انگلستان میں بیچ بولٹوں اور گُل میخوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

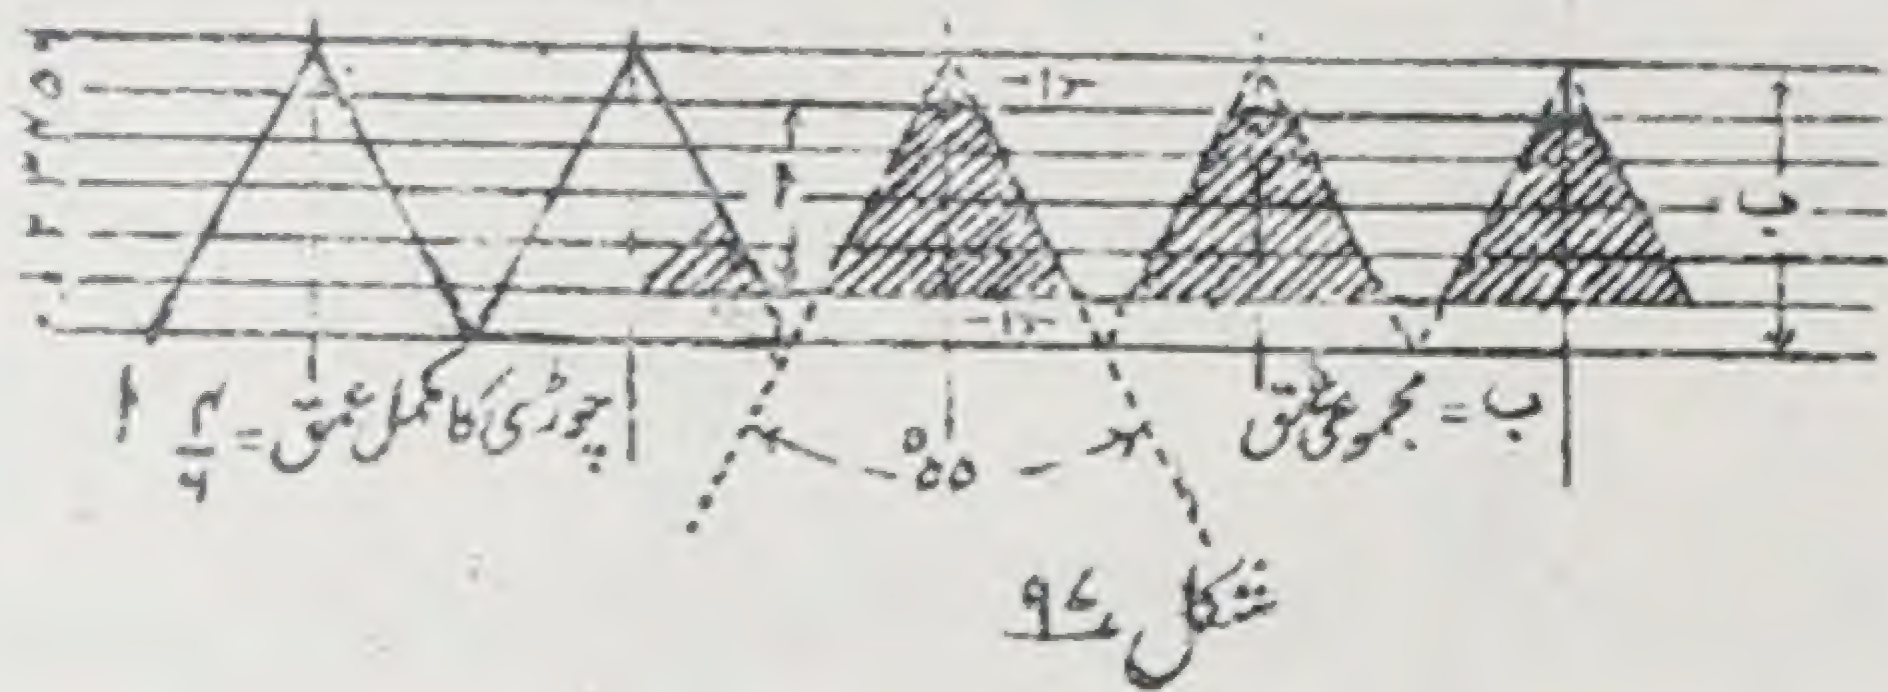

مسٹر انون کی کتاب مشین ڈیزائن (کلوں کی توضیح) میں چوڑیوں کی گھائیاں دریافت کرنے کا حسب ذیل طریقہ دکھایا گیا ہے۔
فرض کرو کہ گ = چوڑی کی گھائی جس سے فی اینچ تعداد معلوم ہو سکتی ہے۔

فرض کرو کہ ق = بولٹ کی ساق کا قطر

لہذا فائدہ درز چوڑیوں کے لیے گ = ق + ۵.۸ + ۵.۴
پس $\frac{۳}{۴}$ اینچ قطر کے بولٹ کے لیے چوڑیوں کی گھائی = ۵.۴ +
۵.۸ × ۵.۴ = ۵.۴ + ۵.۶ = ۱۱.۰ = ۱۱ یا دس چوڑیاں فی اینچ۔

چوڑی کا عمق = $\frac{۳}{۴}$ گ = ۵.۸۶۶

مساوی قطر کے بولٹوں کی مربع چوڑیوں کی گھائی عام طور سے فائدہ درز چوڑیوں کے خطی بُند کی دو گنی ہوتی ہے۔ پس گ = ۵.۸ + ق + ۱۶ $\frac{۳}{۴}$ اینچ قطر کے بولٹ کے لیے

گ = ۵.۸ + ۵.۴ × ۱۶ = ۱۲ + ۵.۸ = ۱۷.۸ = ۱۸ یا پانچ چوڑیاں فی اینچ۔

چوڑی کا عمق = $\frac{۱۹}{۴}$ گھائی

پٹواں لوہے کے نلوں کی فائہ درز چوڑیاں

(۵۷)

سوراخ کی جسامت چوڑی کے سر کا قطر چوڑی کے پینڈے کا قطر چوڑیوں کی تعداد فی اینچ

اینچ	اینچ	اینچ
$\frac{1}{8}$	$\frac{13}{32}$	$\frac{23}{42}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{14}{32}$	$\frac{4}{14}$
$\frac{3}{8}$	$\frac{21}{32}$	$\frac{9}{14}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{23}{32}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{29}{32}$
۱	$\frac{9}{32}$	$\frac{5}{32}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{21}{32}$	$\frac{16}{32}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{2}{4}$
۲	$\frac{11}{32}$	$\frac{4}{32}$

قاعدہ پانچواں۔ مربع چوڑیوں کے لیے بیج تراشی اوزار کی چوڑائی معلوم کرنی ہو تو ایک اینچ کو کاٹے جانے والے بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے تقسیم کرو۔ حاصل کو اگر ۲ سے تقسیم کیا جائے تو جواب اوزار کی چوڑائی ہوگا۔
مثال۔ فرض کرو کہ فی اینچ چار چوڑیاں کاٹنی ہیں۔

$$\text{پس } \frac{1500}{4} = 375$$

اور $\frac{375}{2} = 187.5$ اینچ جو اوزار کی چوڑائی ہے یعنی $\frac{1}{8}$ اینچ ہے۔

سبق (۳۰)

پھسلنی ٹیکن اوزاروں سے پیچ تراشی

فولاد کے جس سادہ ٹکڑے پر پیچ کاٹنے ہوں اس کو چوڑی کے سرے کے
تیار قطر سے کسی قدر بڑا خرا دلینا چاہیے اور مطلوبہ گھائی کاٹنے کے لیے بدل
یہیوں کو علی الترتیب اپنے اپنے ٹکڑوں پر لگا دینا چاہیے۔
پیچ تراش کو جو پہلے سے صحیح زاویہ پر تیز کر لیا گیا ہے اوزاری شکنجہ میں
لگا دیتا کہ وہ پھسلنی ٹیکن سے باہر زیادہ نہ لٹکے اور نہ اچھلے۔ پیچ تراش پیما سے
اس کو عمودی کر لو اور شکنجہ میں اچھی طرح کس دو۔

کاٹھی کو روک یا پچھلے مرکز کے سامنے لاؤ اور سرے کی پھسلنی تختی کو اس طرح
سے ترتیب دو کہ اوزار کام کے سرے سے $\frac{1}{8}$ انچ پچھلے مرکز کی جانب
رہے۔ اوزار کو آڑی پھسلنی تختی سے کام میں اتارو۔ لیکن صرف اس قدر کہ
کام میں پہلی تراش کا نشان ڈالے اور آڑی پھسلنی تختی پر نمایندہ کو لگا دو
یا ہنسیوں پر کھریا لگا دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ رکھانی کتنی آگے بڑھی
ہے۔

کاٹھی کے نیچے کی جانب جو شکنجہ ڈھبھی لگی ہے اس کو جانچ کے دیکھو
کہ آیا رہنما پیچ کے ساتھ گیرائی میں پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو خرا
گھماؤ یہاں تک کہ ڈھبھی اتر آئے۔

رہنما پیچ اور رُبع دوری تختی کے برکیٹ پر ونیز بڑے گیرا پیسے
اور سر گیرے پر کھریا لگاؤ۔ کھریا کے ان نشانوں سے کام اور رہنما پیچ کے
اضافی محل ظاہر ہوتے ہیں جبکہ شکنجہ ڈھبھی گیرائی میں ہو۔
کام کی تدبیر کر کے پیچ تراشی شروع کرو۔ خرا کو چلانا شروع کرو

(۵۹) اور رکھانی کو مطلوبہ پیچ کی انتہا تک جانے دو۔ خراہ کو موقوف کر کے پیسے کو ہاتھ سے روکتے جاؤ یہاں تک کہ پیچ کا سر نکل آئے۔ اگر فائدہ درجہ چوڑی کاٹی جا رہی ہے تو رکھانی کو بتدریج پیچ کی انتہا پر ڈھکیلا کرو جبکہ خراہ گھوم رہا ہو۔

مشاق پیچ تراش کی انتہا پر خراہ کو نہیں روکتا۔ لیکن وہ اس وقت کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے جبکہ رکھانی تراش میں سے اور شکنجہ ڈھیری گیری میں سے ایک ساتھ نکال لیے جاسکتے ہیں۔

اگر گول یا پشتی یا مربع چوڑی کاٹی جا رہی ہے تو ایک سوراخ جس کا عرض چوڑیوں کے درمیانی فاصل کے برابر ہو چوڑی کے سرے پر ڈالنا چاہیے۔ اس کا عمق مکمل چوڑی کے عمق کے برابر ہونا چاہیے تاکہ رکھانی کے لیے جائے فاصل رہے۔ اگر کام کو اس غرض سے خراہ پر سے اتاریں تو اس کو دوبارہ بٹھاتے وقت اس کے صحیح محل پر بیٹھانا چاہیے، ورنہ رکھانی پہلی سی تراش نہیں اتاریگی اور مکرر ترتیب اور از سر نو کھریا کے نشانوں کی ضرورت ہوگی۔ جب رکھانی چوڑی کے ختم پر پہنچ جائے تو شکنجہ ڈھیری کو گیری میں سے نکال لو اور بیٹھاک کو روک یا پچھلے مرکز تک ہٹا کر لے جاؤ۔ پیچ کی چوڑیوں کو (جبکہ پیچ خراہ پر لگا ہے) امتحان کر کے دیکھو کہ کھائی ٹھیک اتری ہے۔ اس کے بعد رکھانی کو پھر تراش میں بٹھاؤ۔ اس کے لیے نمائندے یا کھریا لگی ہوئی ہنڈیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دھت کیا جا بٹھانا چاہیے۔ اب خراہ کو پھر گھماؤ یہاں تک کہ گیری پھیا اور سر گیری اور رہنما پیچ اور آنکڑے پر کے نشانات مطابقت کریں۔ پھر شکنجہ ڈھیری کو گیری میں ڈالو کام کی تدبیر کرو اور حسب سابق پیچ کاٹنا شروع کرو اور یہی عمل کرتے جاؤ یہاں تک کہ پوری چوڑی اتر آئے۔

فائدہ درجہ چوڑیاں عام طور سے پیچ تراش اوزاروں یا نقش تراشوں کی مدد سے کمل کی جاتی ہیں۔ ان سے چوڑیوں کا بالائی اور زیرین حصہ صحیح نصف قطر کی گولائی پر لایا جاتا ہے۔ لیکن نقش تراش کے لیے بہت ہی کم کام چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال میں کام کو متوازی رکھنے میں

بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔

مربع اور اسی وضع کی دیگر چوڑیاں پھیلنی ٹیکن سے مکمل کی جاتی ہیں اور پیچ تراش اوزار کو بہت احتیاط سے تکمیلی تراشوں کے لیے تیل سسلی پر لگایا جاتا ہے۔





(۶۰) اگر کاٹے جانے والے پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی طولی اینچ، رہنما پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے پوری پوری تقسیم ہو جائے تو شکنجہ ڈھبڑی پوری گیرائی میں کسی وقت بھی اتر آئیگی اور ایسی صورت میں سرگیر اور رہنما پیچ پر کھریا لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

سبق (۳۱)

پیچ تراش کا پیمانہ اور اس کا استعمال

فولاد کی ایک پیٹی لو جس کا طول $2\frac{1}{8}$ اینچ، عرض $1\frac{3}{4}$ اینچ اور حجم $1\frac{1}{4}$ اینچ ہو۔ شکل ۹۹ میں ۱ پر دکھائے ہوئے ابعاد اور وضع کے بموجب نشان اندازی کرو۔ اس کو دستی چھیننی سے سرسری طور پر وضع کے مطابق کاٹ لو اور ریت کر ابعاد کے مطابق کرو۔ دکھائے ہوئے مقام پر $\frac{1}{8}$ اینچ قطر کا ایک سوراخ کرو اور زاویوں کو ٹھیک طور سے ریت لو۔ ایک اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ دھات کی ایک پتلی پیٹی کو صحت کے ساتھ نقشے سے ملا کر کاٹ لینا چاہیے اور اس کو بطور پیمانے کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھ لو کہ زاویے مخالف ضلعوں کے عمود رہیں۔ زاویئی نقطوں کو باریک آری سے کاٹنا چاہیے جیسا کہ شکل ۹۹ میں ۱ پر دکھایا گیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جس اوزار کی نوک کو جانچنا ہوتا ہے وہ اس زاویے میں ٹھیک بیٹھتی ہے۔

شکل ۹۹ میں ب پر دکھائے ہوئے مائل حصے کو کاٹ لو۔ $\frac{1}{8}$ اینچ کا سوراخ ڈالو اور وضع کے بموجب احتیاط سے ریت لو۔ شکل ۹۹ میں ج پر جو دو واشر دکھائے گئے ہیں ان کو ابعاد کے بموجب برمالو، کاٹ لو،

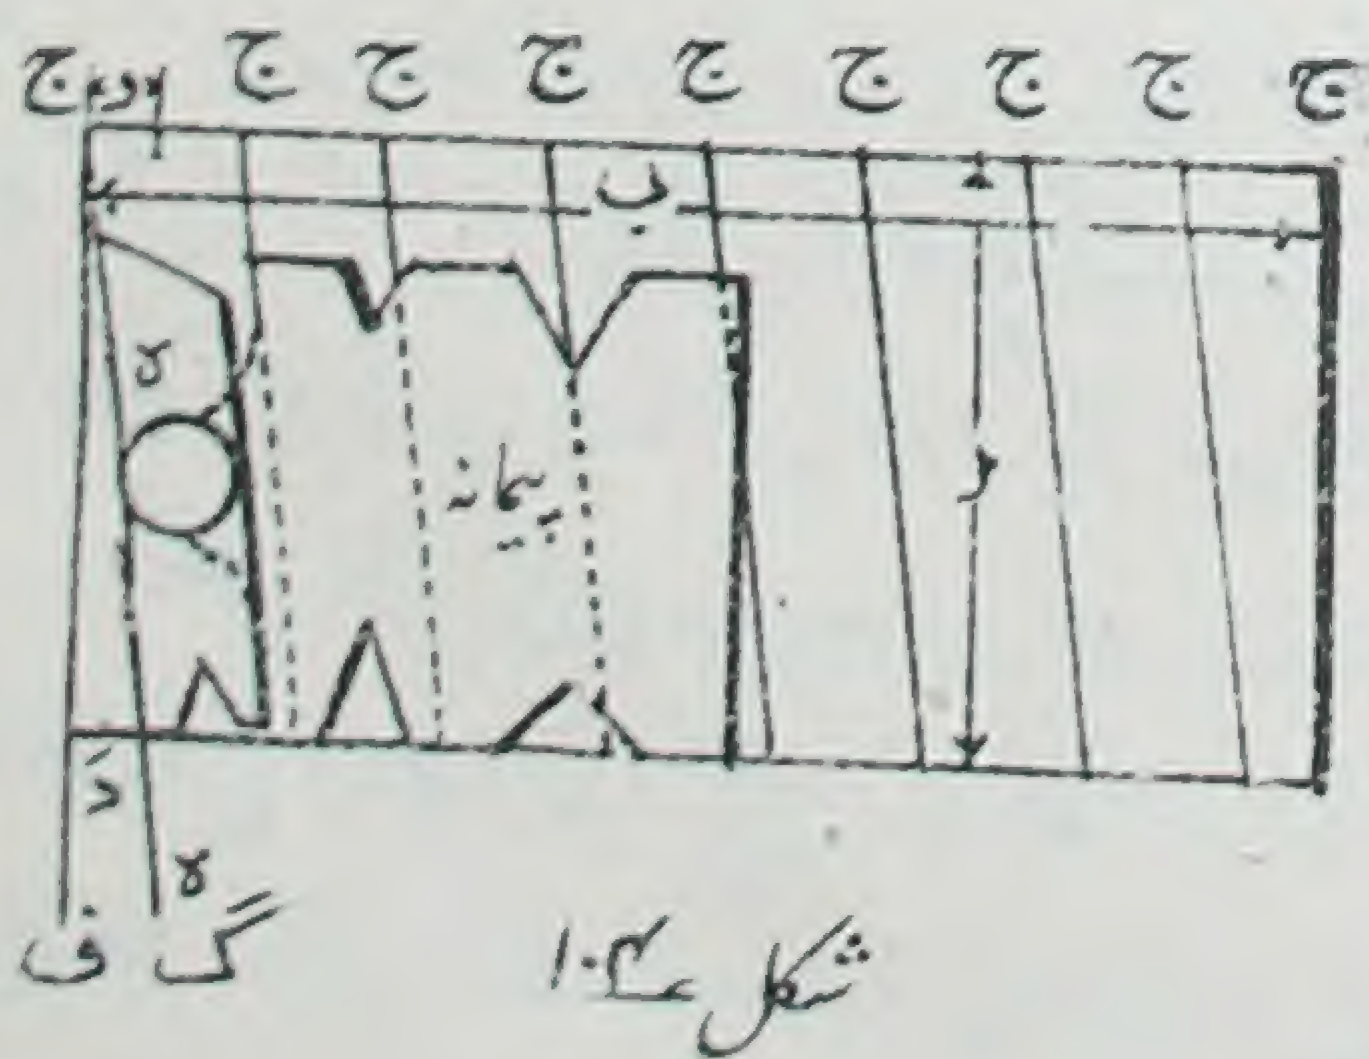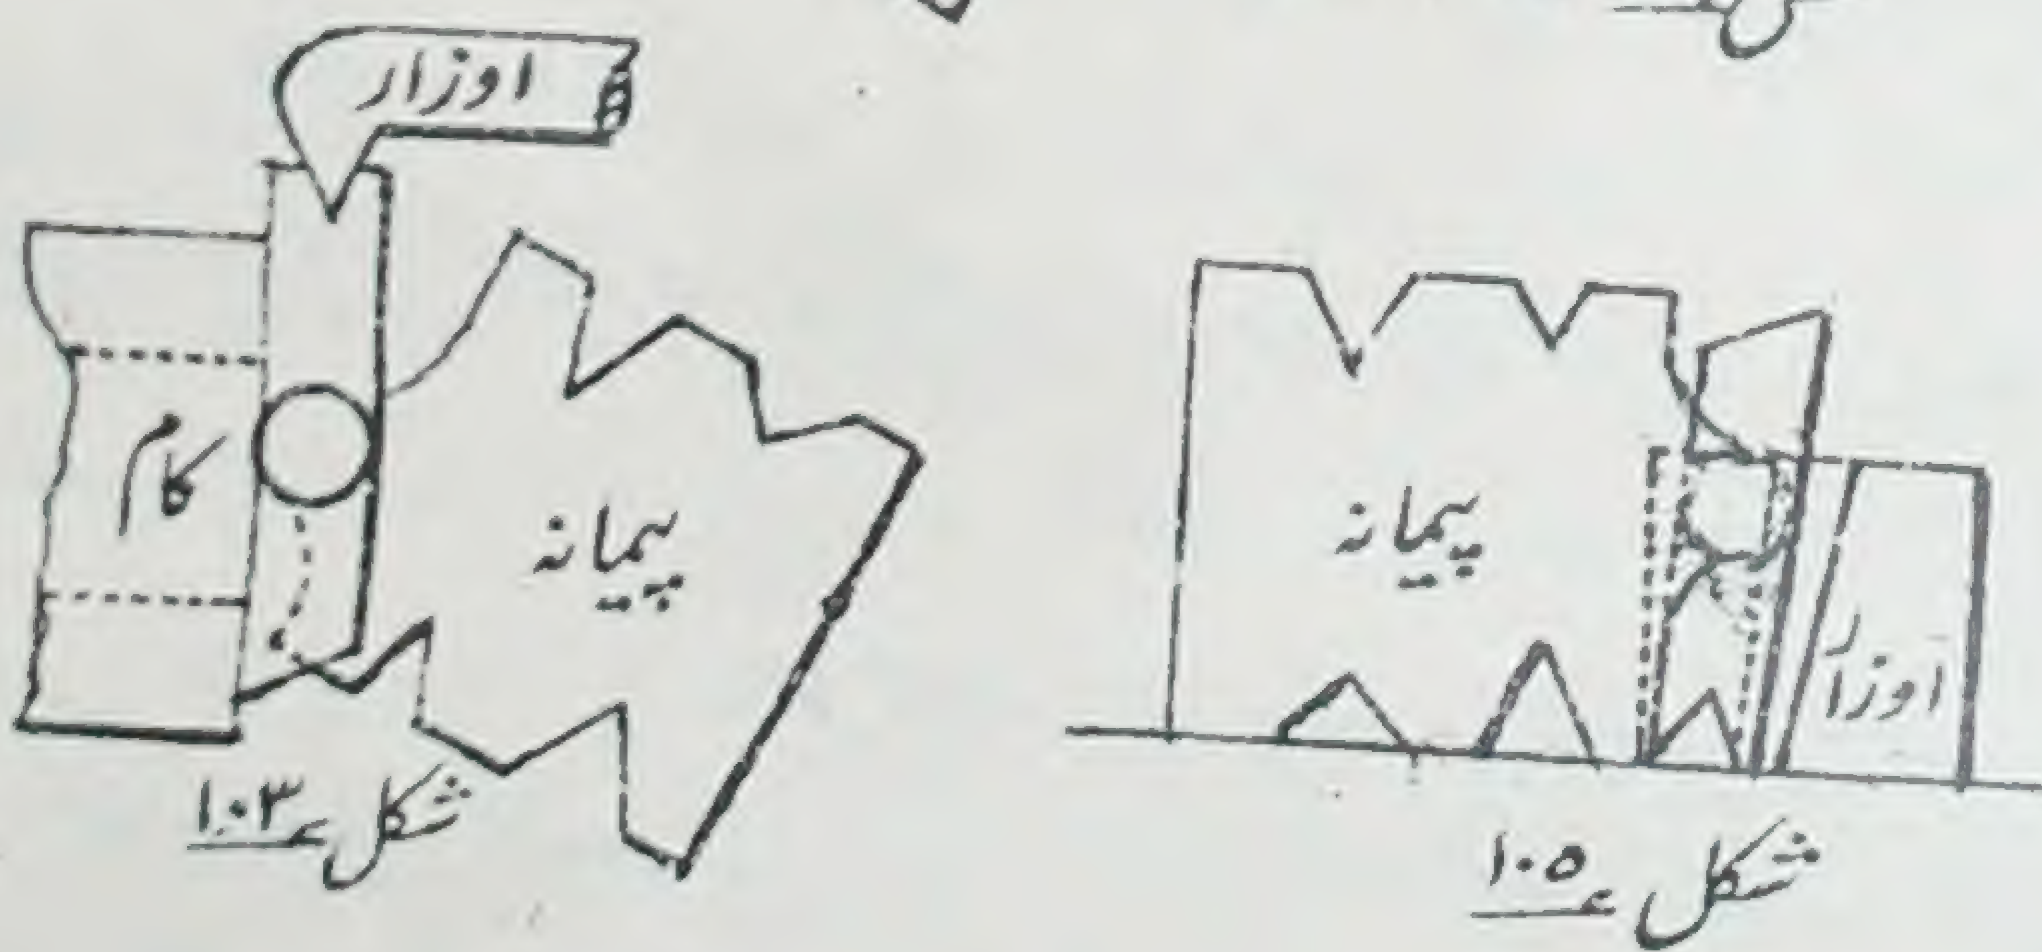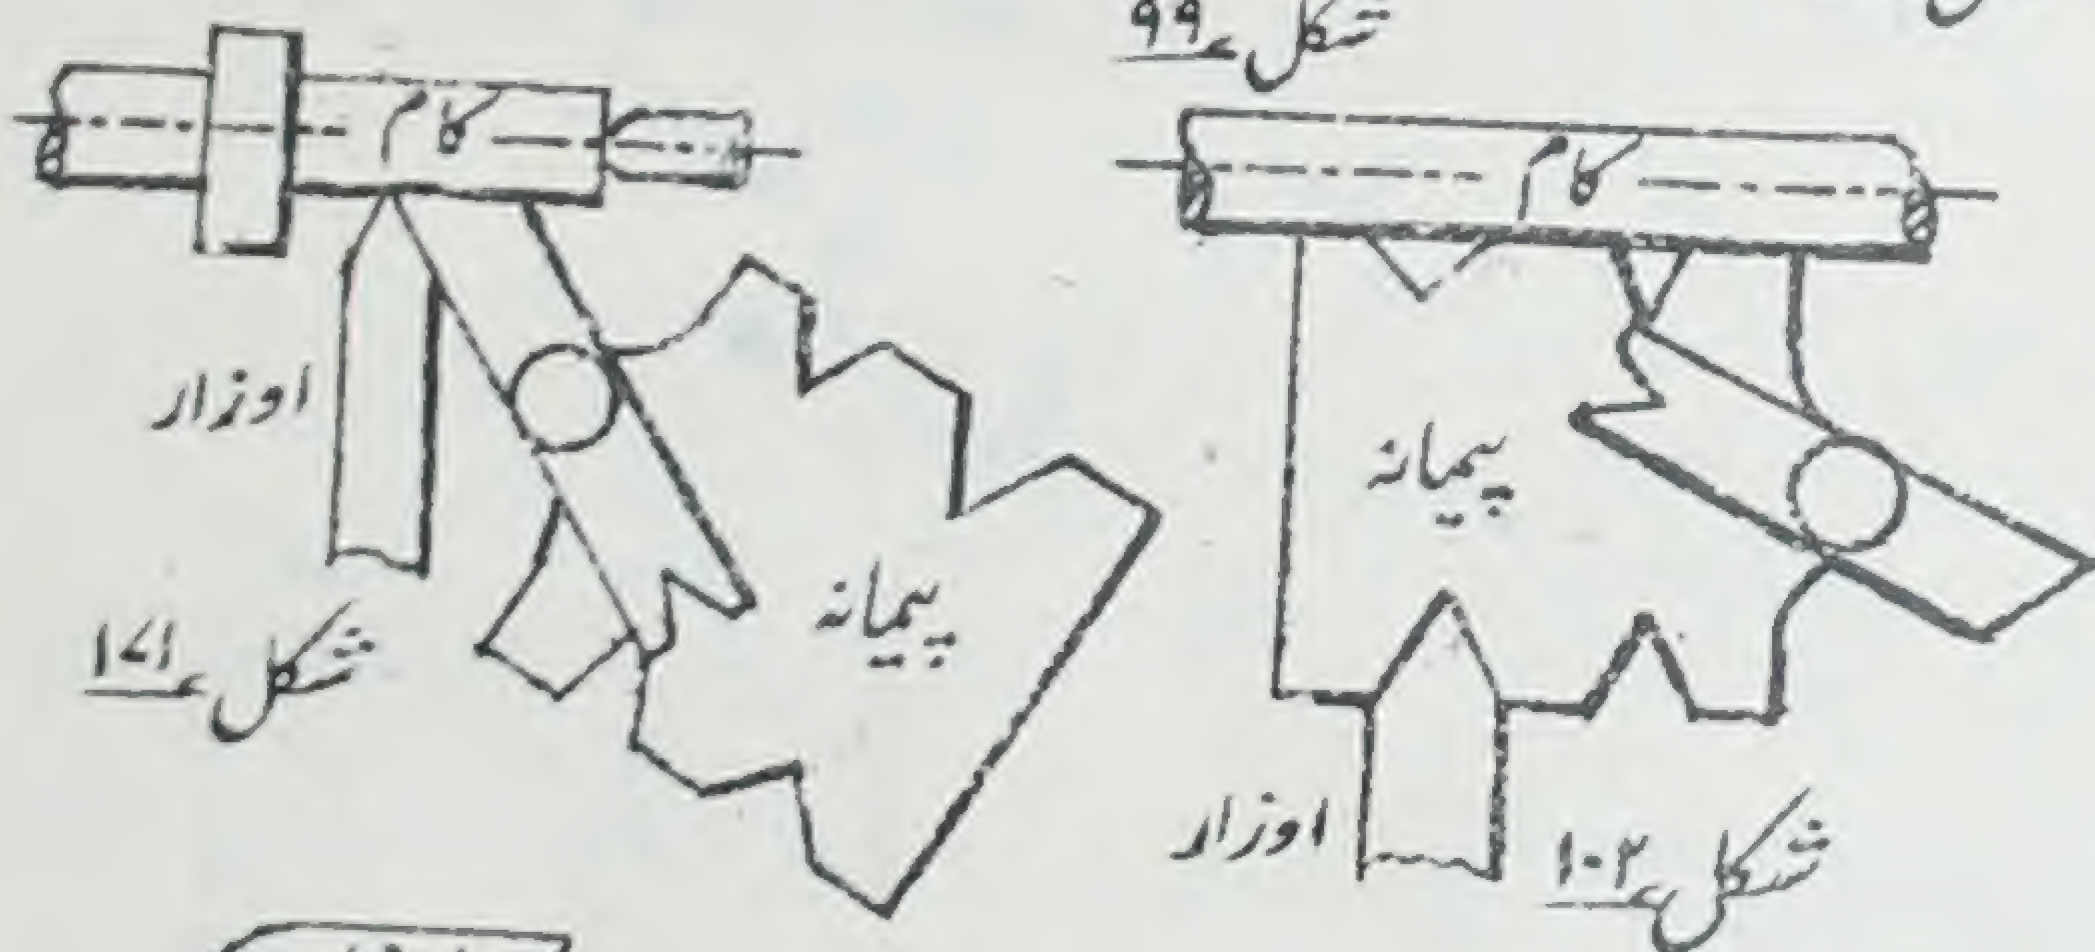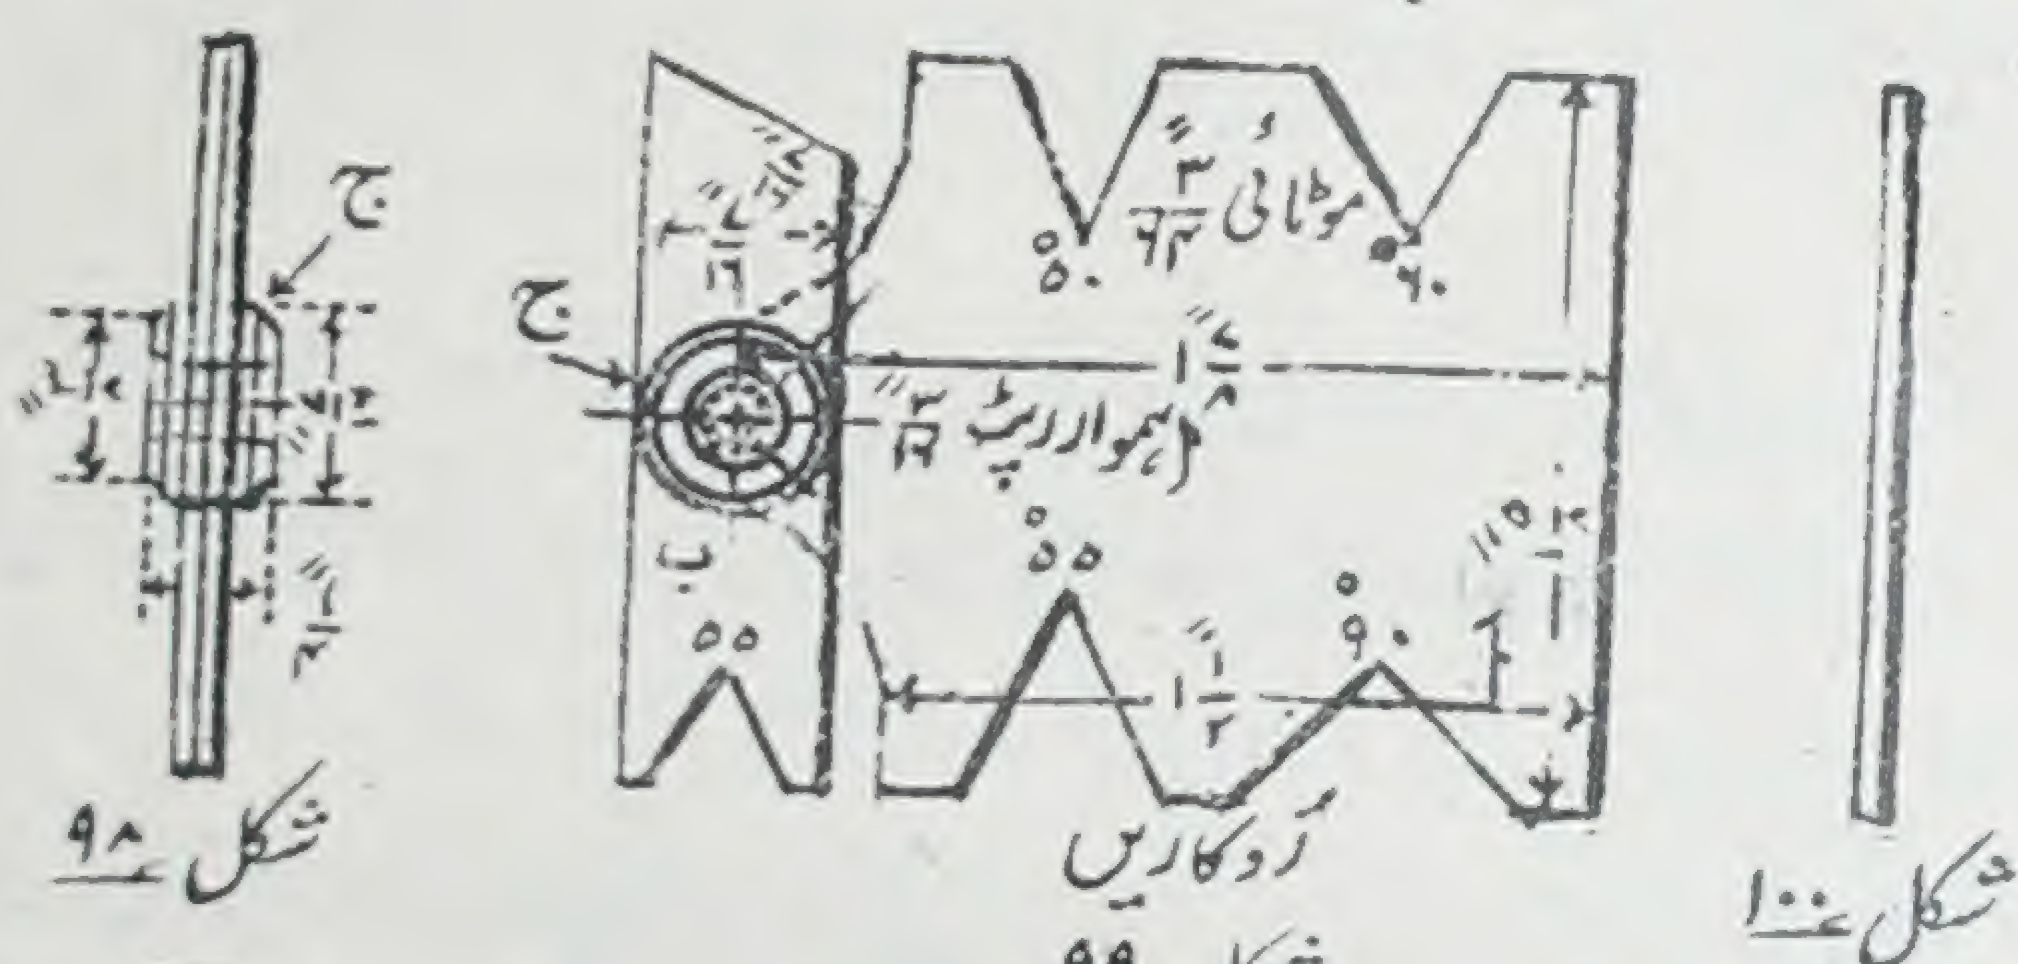

۱ = چوڑی کے سرے کا قطر۔
 ب = بیج تراشی میں ایک انچ میں چوڑیوں کی تقسیم
 ج = حصے جن سے چوڑیوں کے سرے ظاہر ہوتے ہیں
 د = ج دو حصوں میں تقسیم
 ۴ = خط جو د اور د کو ملا کر زاویہ ج گ
 بناتا ہے جس پر میلان کے لیے پیمانہ
 قائم کیا جاتا ہے۔

اور خرا د شکنجہ پر چڑھا کر گھمالو۔ واشروں، مائل گنٹے اور پیمانے کو ملا کر اس میں پکڑو اور ان چاروں موٹائیوں میں سے ایک گاؤدم آری سے سوراخ تراش کر ایک گاؤدم فولاد کی کیل ڈالو۔ اس کام کو ریت کر صاف کر لو اور پالش کر دو اور جس طرح کہ بتایا گیا ہے ہموار ریٹا دو تا کہ بمثلت طول پیمانہ درجہ سبق ۱۸، انخیف سے دباؤ سے طول پیمائی کی طرح سے مائل گنٹے کی بھی ترتیب ہو سکے۔ مائل گنٹے کو پیمانے سے جوڑنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک گاؤدم کیل جس کا سر کسی ایک واشر کے مشابہ ہے لگاؤ اور صرف ایک واشر استعمال کرو اور ان کو باہم ریٹا دو۔

شکل ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پیمانہ پیچ تراش اوزار کو کام پر عمود رکھنے کے لیے کس طرح کام آتا ہے جبکہ اندرونی یا بیرونی چوڑیاں کافی جاتی ہیں۔

شکل ۱۰۴ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چوڑیوں کے نشان کس طرح ڈالے جاتے ہیں تاکہ پیچ تراش اوزار کو کافی میلان مل سکے۔
شکل ۱۰۵، شکل ۱۰۴ کا اطلاق ہے۔

سبق (۳۲)

سختانا

فولاد کے سختانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ستھری اور بغیر کھنکری کی آگ میں دھوی سرخ گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی یا تیل میں ڈبو کر ہلایا جاتا ہے تاکہ ہر بازو مساوی طور سے ٹھنڈا ہو جائے اس کو فولاد کا ”بالکلیہ“ سختانا کہتے ہیں۔

لوہے کی ”سطح سختانے“ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی سطح کو چمکایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ڈھکنے دار لوہے سے صندوق میں جس میں سنگ، کھمر، پڑیاں اور چمڑے کے ٹکڑے بھرے ہوتے ہیں

رکھ دیا جاتا ہے۔ اس صندوق کو سُرخ گرم کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر
جلدی سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اب جب کہ لوہے کو نکالینگے تو دیکھا جائیگا
کہ اس پر سخت جلد یا غلاف چڑھ گیا ہے۔
لوہے کی ”سطح سختانے“ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ چمکائے ہوئے
لوہے کو ستھری آگ میں سُرخ گرم کر کے ایک صندوق جس میں زرد پوٹاشی پریسیٹ
(Prussiate of potash) کا سفوف بھرا ہوا ہے دبا دو۔ اس طرح کہ لوہے کی
سطح پوری ڈھک جائے اور جب لوہے میں ملکی سُرخ حرارت باقی رہے تو
پانی میں فوراً ٹھنڈا کر لو۔

سبق (۳۳)

آب دینا

(۶۳)

خراو کے فولادی اوزاروں پر اس طرح آب دی جاتی ہے کہ تراشی
حصے کو تین انچ لمبائی تک دموی سُرخ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں سے
۱۲ انچ لمبائی کو ٹھنڈے پانی میں بجھایا جاتا ہے اور اوزار کے پہلوؤں کو
ریزہ دار پتھر یا کرند پارچے سے اس قدر رگڑا جاتا ہے کہ وہ چمک جائیں۔
ان بجھے حصے کی حرارت اب آہستہ آہستہ ٹھنڈی نوک کی طرف
رجوع ہوگی اور چمکدار سطح پر مختلف رنگ نمایاں ہونگے۔ پہلے ہلکا
خاکی رنگ آئیگا۔ اس کے بعد ہلکا زرد، اس کے بعد گہرا زرد، اس کے
بعد ٹیالا زرد، جو آخر میں اودا اور پھر نیلا ہو جائیگا۔

ہلکا زرد رنگ ۳۳۰ فارنہیٹ کے مساوی ہے۔ یہ آب دھا خراو
اوزاروں، کھرچنیوں اور برموں پر دی جاتی ہے۔ گہری زرد جو ۴۰۰
فارنہیٹ ہے پیچ تراش اور چوب کاری اوزاروں پر دی جاتی ہے۔ ٹیالی زرد
۵۰۰ فارنہیٹ چھیلن چھینیوں کے لیے ہے اور اودی ۵۳۰ اور نیلی ۵۵۰ فارنہیٹ
کمانیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ متذکرہ بالا طریقہ ناقابلِ اطمینان ہے

کیونکہ صرف اوزار کی نوک مناسب آب رکھتی ہے۔ لیکن متعدد مرتبہ سان چڑھانے کے بعد دوبارہ آب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔


بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوزار کو دھوی سرخ گرم کر کے اور ٹھنڈے پانی یا تیل میں بجھا کر ”بالکلیہ“ سخت کر دیا جائے اور اوزار کے رخوں کو کرند پارچے سے خوب چمکا دیا جائے۔ پٹواں لوہے کی ایک ہنسل کو سرخ گرم کرو اور جس اوزار پر آب دینی ہو اس کو چھٹے میں پکڑ کر ہنسل کے وسط میں رکھ کر گھماؤ تاکہ سب طرف مساوی طور سے گرم ہو جائے۔ جب اوزار پر مطلوبہ رنگ نمودار ہو جائے تو اس کو فوراً تیل یا ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈبو کر بجھالو اور اس کو ہلاتے رہو تاکہ جلد اور یکساں سرد ہو۔

سبق (۳۴)

خرادے ہوئے کام کی

مربع مرکز اندازی یا مکرر مرکز اندازی

مرکز سنبہ یا نشان کش سے کام کے سروں پر اندازاً مرکز لگاؤ۔ پچھلے مرکز کو مثلث یا مربع مرکز سے بدل لو (بہتر ہے کہ ایسا مرکز لگاؤ جس کے تین یا چار تراشی رخ ہوں)۔ کام کے ایک سرے پر بردار کو چبڑھاؤ اور اس کو مرکزوں کے بیچ میں ترتیب دو۔ خراد کو چلاؤ اور ل کی وضع کی رکھانی

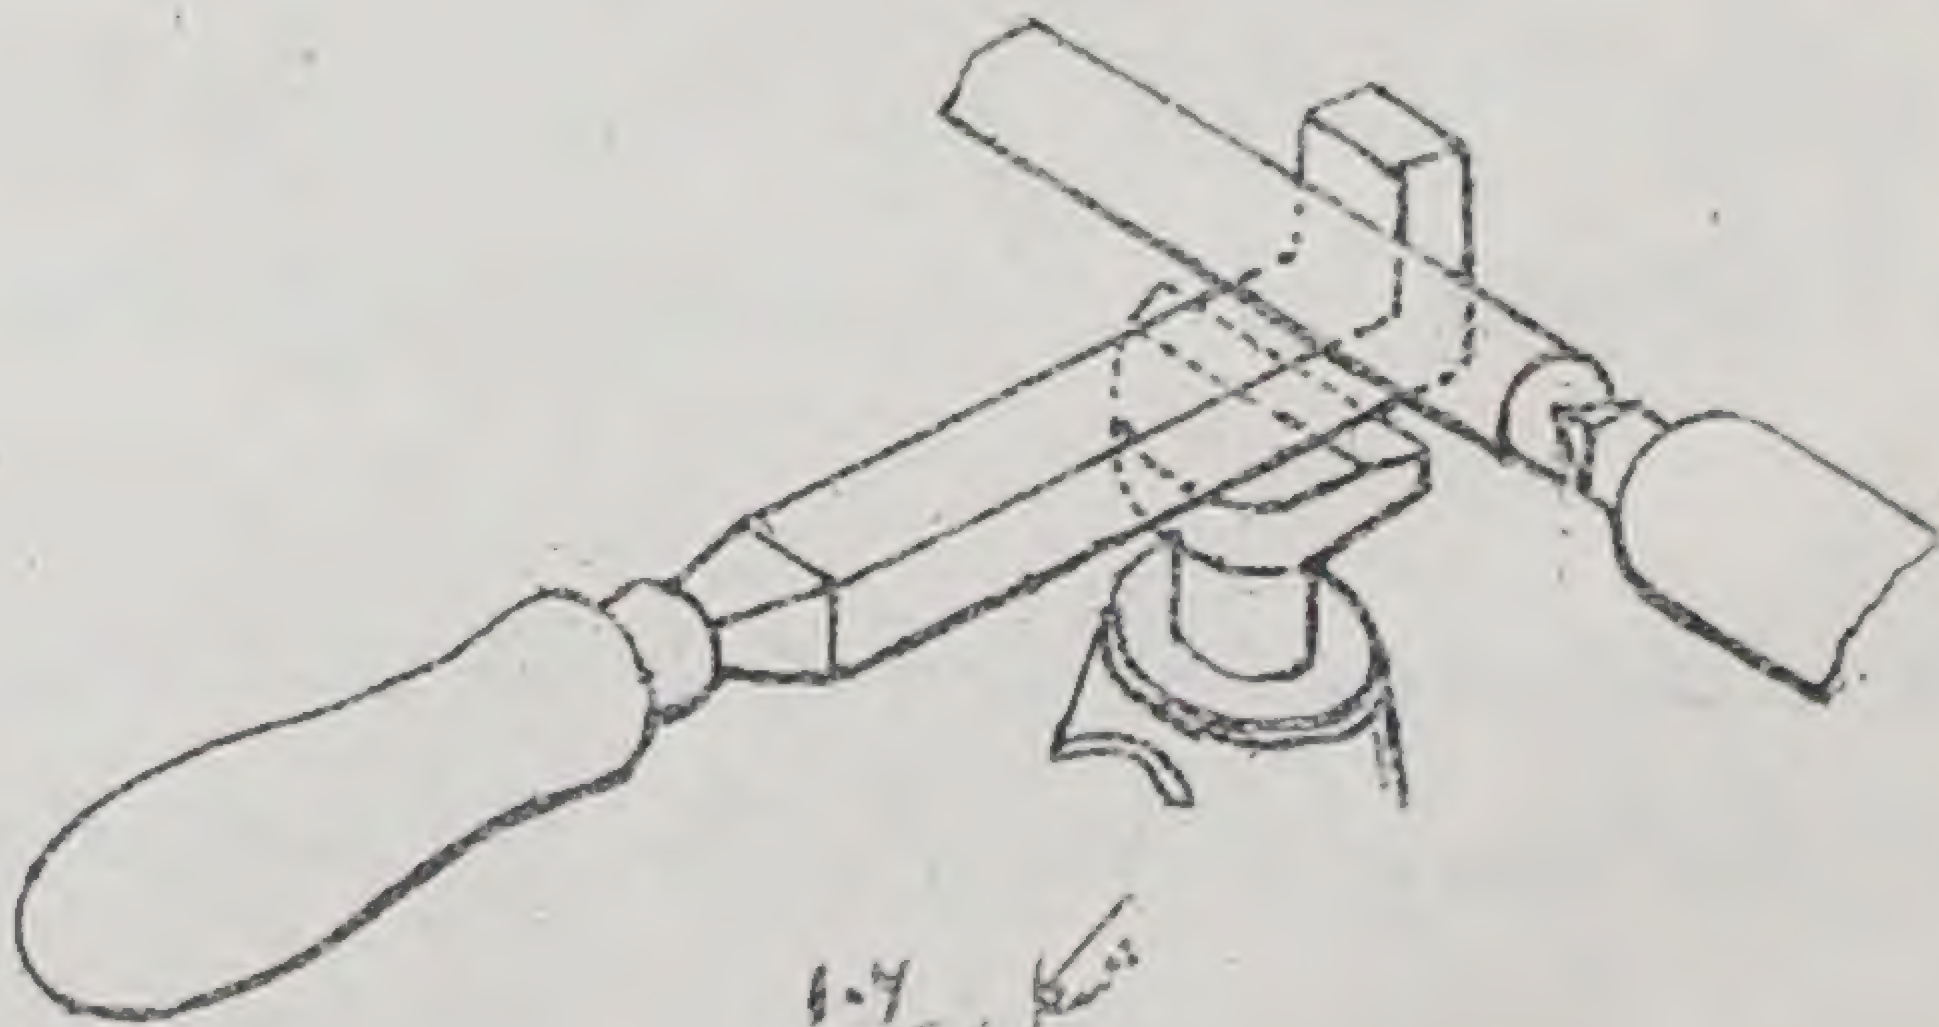

شکل ۱-۶

جیسی کہ شکل ۱۰۶ میں دکھائی گئی ہے (یا چپٹے سرے والی یا فائے درز رکھائی کو پھسلتی ٹیکن میں لگا کر) اور ہتھ ٹیکن کو نصاب قرار دیکر مرکز ڈالی ہوئی سلاح کو مثلث مرکز کے خلاف آہستہ دباؤ اور مرکز اور رکھائی دونوں پر تھوڑا سا تیل لگا دو اور پچھلے مرکز کو بست در بیج کام میں آتارو۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلث مرکز وسط میں سنبہ کیے ہوئے سوراخ کی دھات کو کاٹ ڈالے گا یہاں تک کہ مصنوع لے رکھائی پر صحیح گردش کرنے لگے۔ اب اس کو سبق ۷ کے بموجب بر مانا چاہیے تاکہ خراؤ کی اتنی جھجک کر خراب نہ ہو جائے۔

(۶۵)

سبق (۳۵)

سپرٹ لیول یا الکوہلی افق نما

بیٹوں لوہے کا ایک ٹکڑا $\frac{1}{4}$ انچ لمبا اور $\frac{1}{8}$ انچ مربع لو اور سروں کو عمودی کر لو۔ سوراخ ۱ کے محل کا نشان ڈالو اور $\frac{9}{14}$ انچ کا قطر آریا برمالو جیسا کہ شکل ۱۱۱ و ۱۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ اوپر کے رخ پر خط نگار سے نشان ڈالو جیسا کہ شکل ۱۰۹ میں دکھایا گیا ہے اور سوراخ ۵۵ شگافوں کی انتہا پر ڈالو اور ان پر آنکھ تراش لو تاکہ حاشیہ بن جائے۔

۵۵ کے درمیان تین سوراخ $\frac{1}{4}$ انچی قطر کے برمالو تاکہ شگاف بن جائیں اور ان کے بیچ کی دھات کو ہتھوڑی اور چھیننی سے یا آری سے یا ریتی سے کاٹ کر نکال دو۔ موٹا سوہن لے کر پینڈے کو سوراخ ۱ کے متوازی سطح کر لو اور اوپر کے رخ کو نیچے کے رخ کے متوازی کر لو۔ بازووں کے رخنوں کو عمودی اور ایک دوسرے کے متوازی کر لو اور دیکھ لو کہ یہ سروں کے عمودی ہیں۔

بتائے ہوئے ابعاد کے بموجب شگافوں کو ریت لو۔ کونوں کو مربع اور نوکدار کرو اور جیسا کہ شکل ۱۰۹ میں دکھایا گیا ہے ان کو پہلووں اور بیچ سے میلانی تراش دو۔

(۶۶)



شکل ۱۰۵



شکل ۱۱۱



شکل ۱۱۱

شکل ۱۰۶



شکل ۱۰۹

شکل ۱۱۰

شکل ۱۱۱

شکل ۱۱۲

دو ڈاٹیں ۴۴ بتائی ہوئی جسامت کی خرا دو لو اور ان کو کسی قدر گاؤم کر لو تاکہ وہ اچھی طرح ٹھونکی جاسکیں۔

مند، سروں، بازوؤں اور ڈاٹوں کو پالش کر لو۔
شیشے کی ایک نلی جو جس میں عرق بھرا ہوا ہے جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور اگر اندر کا عرق رنگین نہیں ہے تو اس پر سریش یا گوند سے رنگین ریشمی کپڑا منڈھ دو۔

جیسا کہ دکھایا گیا ہے اس نلی کو رکھو اور لکڑی کے سخت فانوں سے اس کو سہارا دو تاکہ نلی کے اندر کی ہوا بھری جگہ شکاف کے بیچوں بیچ رہے۔
باقی جگہ میں پرسی پلستر ہلکا ہلکا دبا کر بھر دو۔ سروں پر ڈاٹیں لگا دو اور اب اس کو جم جانے دو۔


پینڈے کو ریت کر ترتیب دے لو تاکہ نلی کے اندر کی ہوا نلی جگہ شکاف کے بالکل بیچوں بیچ رہے جبکہ سپرٹ لیول کو سطح تختی پرسی افقی محل پر رکھیں۔

سبق (۳۶)

مرکزی گنیا

(۶۷)

ایک فولادی ٹکڑا تقریباً ۶ انچ لمبا اور ۱ ۱/۲ انچ قطر کا لو۔ ایک سرے کو کم کر کے ۱/۲ انچ قطر کا کر لو اور دوسرے کو چپٹا کر کے ۱ ۱/۲ انچ چوڑا اور ۳/۴ انچ موٹا کر دو۔ اس کو تپا نرم ہو کر اندازی کرو اور شکل ۱۱۲ و ۱۱۳ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا دو اور مساوی فاصلوں پر چپے رنخوں اور ب کے خطوط کھینچو جو مرکزی خط کے متوازی ہوں اور مطلوبہ موٹائی تک زندہ کرو یا ریت لو۔
چپے رنخ ۱۱ اور ب کے مرکز پر سے ایک خط کھینچو اور سوراخ ج کا نشان کرو جیسا کہ شکل ۱۱۲ و ۱۱۳ میں خطوط منقوط سے دکھایا گیا ہے اس نشان پر مختلف جسامت کے برہوں سے سوراخ ڈالو اور سوراخوں کے درمیان کی دھات کو مٹوڑی اور چھینی یا آری سے کاٹ لو اور ریت کر

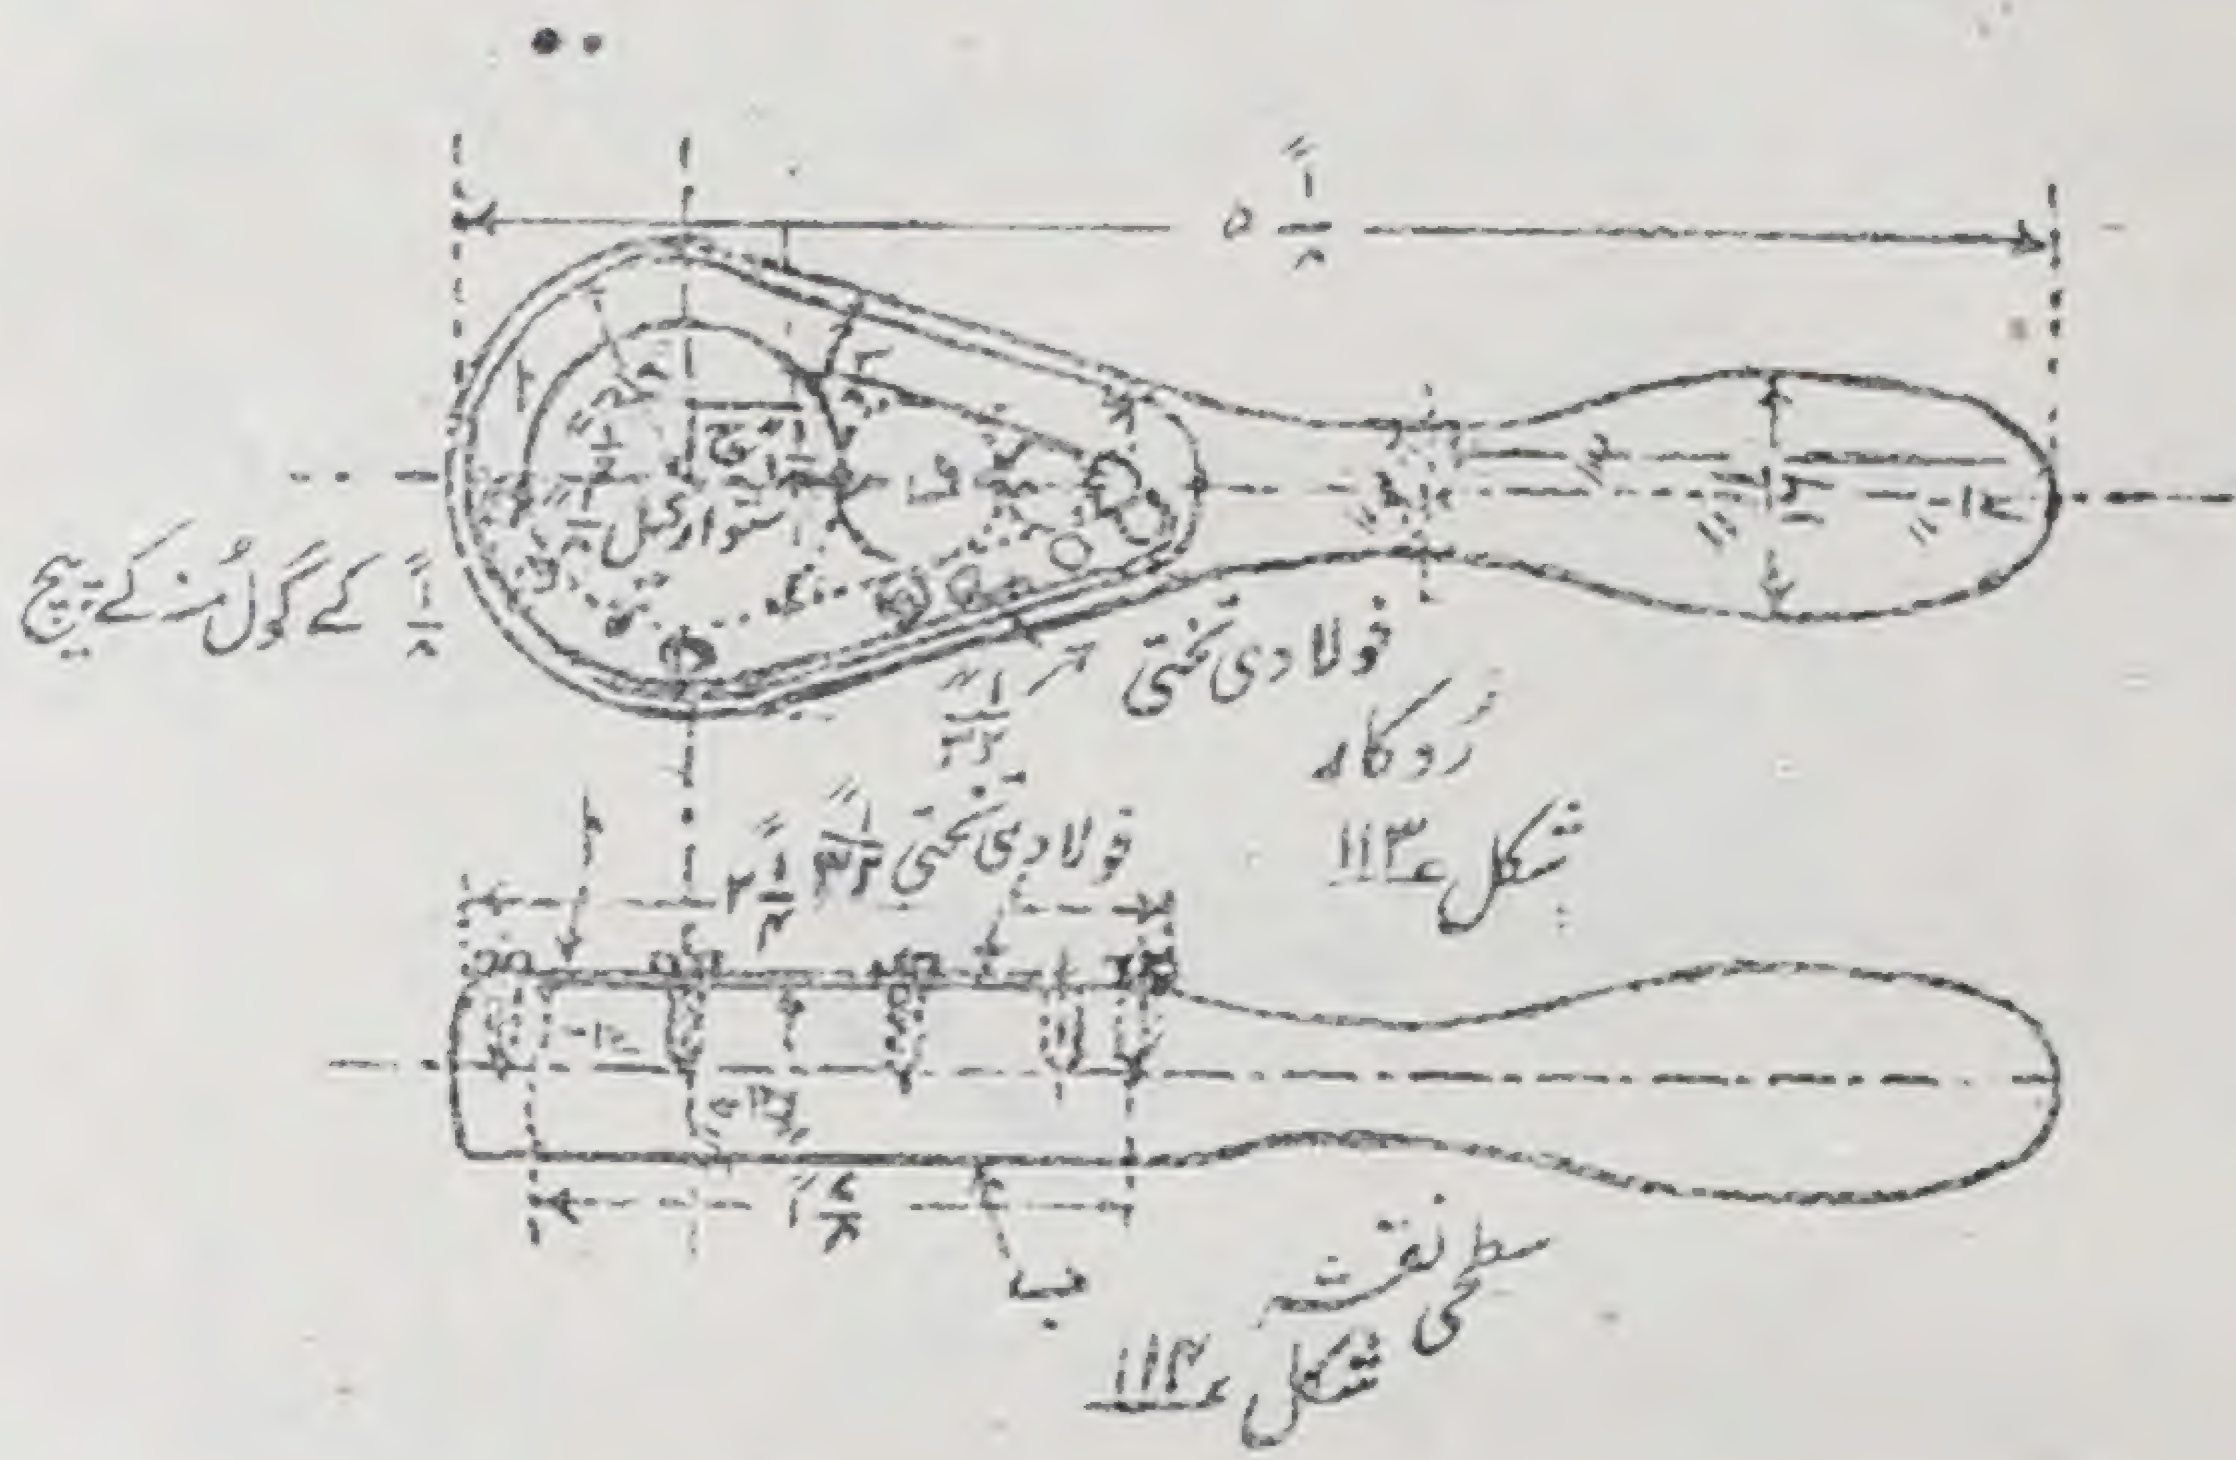

مکمل کر دو اس طرح سے کہ سوراخ چھپے رخ ۱ اور ب کے ٹھیک عمودی ہو جائے۔
 اب ایک اور فولاد کا ٹکڑا $\frac{3}{4}$ اینچ موٹا لو۔ اس کو تیار مارو۔ وضع کے (۶۸)
 مطابق کاٹ لو۔ مطلوبہ جسامت کے لحاظ سے ریت اور پالش کرو۔

شکل ۱۱۳ میں دکھائے ہوئے مقامات پر $\frac{1}{4}$ اینچ قطر کے چار فاصل
 سوراخ برالو اور ایک سوہن لے کر ان کے کناروں کا قطر دراپن رفع کر دو اور
 سوراخ ج کے محل پر ٹھیک بھٹاؤ۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ فولاد کا کنارہ ۵
 مرکزی خط ۱ اور ب پر ٹھیک ٹھیک منطبق ہو۔ اب اس موقع پر ان کو باہم
 شکنجہ میں کس دو اور فولاد نگار لے کر دیتے کے رخ ۱ میں ان سوراخوں کا
 نشان ڈالو جن کو برمانا ہے۔ اب فولادی تختی کو رہا کر دو اور دستے میں پرانی
 خاکہ برے سے دکھائے ہوئے عمیق تک سوراخ ڈالو اور اس کے قطر کو کسی قدر
 خالی کر لو تا کہ $\frac{1}{4}$ اینچ کے چار گول منہ کے بیچ اچھی طرح بیٹھ سکیں۔

فولادی تختی کے کنارے ۵ کو سوراخ ج کے مرکزی خط سے صحیح طور سے
 ملاؤ اور چاروں بیچوں کو کس دو۔

$\frac{1}{4}$ اینچ قطر کے دو سوراخ مقامات ۴ اور ۵ پر برالو۔ اس طرح کہ

فولادی تختی میں سے ہو کر دستے میں اتریں اور ان دونوں میں ٹھیک اترتی ہوئی دو استوار کیلیں ٹھونکو اور ان کے سروں کو ریت کر فولادی تختی کے بالائی رخ سے ہموار کر دو۔

دستہ لوہے، پیتل یا توپ دھات کا بنایا جاسکتا ہے اور یہ صرف پسند پر منحصر ہے۔ لیکن تختی فولادی ہونی چاہیے جو کسی قدر آب دی ہوئی ہو۔

سبق (۳۷)

نشان کش

فولاد کی ایک سلاخ $4\frac{1}{8}$ انچ لمبی اور $\frac{1}{4}$ انچ قطر کی لو۔ اس کو تپا نرم او اور مرکز اندازی کرو اور بموجب ابعاد خرد لو تاکہ پایہ بن جائے۔ دیکھو شکل ۱۱۵۔ اب اس کو پالش کر لو۔


فولاد کا ایک اور ٹکڑا $2\frac{1}{4}$ انچ لمبا اور $\frac{5}{8}$ انچ موٹا لو۔ اس پر مرکز ڈالو، برما کرو، آنکھ تراش لو اور خرد شکنجے پر چڑھا کر ب پر دکھائے ہوئے ابعاد کا بنا لو تاکہ اس پایہ کا قاعدہ بن جائے دیکھو شکل ۱۱۵ اور ۱۱۶۔

(۷۰) اب ایک اور فولاد کا ٹکڑا لو جو ۲ انچ لمبا، ایک انچ چوڑا اور $\frac{1}{4}$ انچ موٹا ہو۔ اس سے ایک کڑا ج بناؤ۔ اس پر مرکز اندازی کرو۔ اس کے بعد خرد لو۔ اور پیچ تراشی کرو اور شکل ۱۱۵ اور ۱۱۶ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب برما لو اور ایک ترتیبی پیچ ۵ کے لیے $\frac{1}{4}$ انچ کی چوڑی تراش لو اور $\frac{3}{8}$ انچ کا ایک فاصل سوراخ ڈال لو تاکہ کڑا کھیلنا ہو یا یہ ا کے اوپر نیچے پھسل سکے۔

ترتیبی پیچ ۵ پر معینہ ابعاد کے مطابق خرد کر پیچ ڈال دو اور اس کو ناب سرا بنا لو۔

ڈھیری کا کو بموجب ابعاد مندرجہ شکل ۱۱۹ اور ۱۲۰ خرد و برماؤ، ترتیبی اندازی کرو اور اس کے کنارے کو بھی ناب سرا کر لو۔



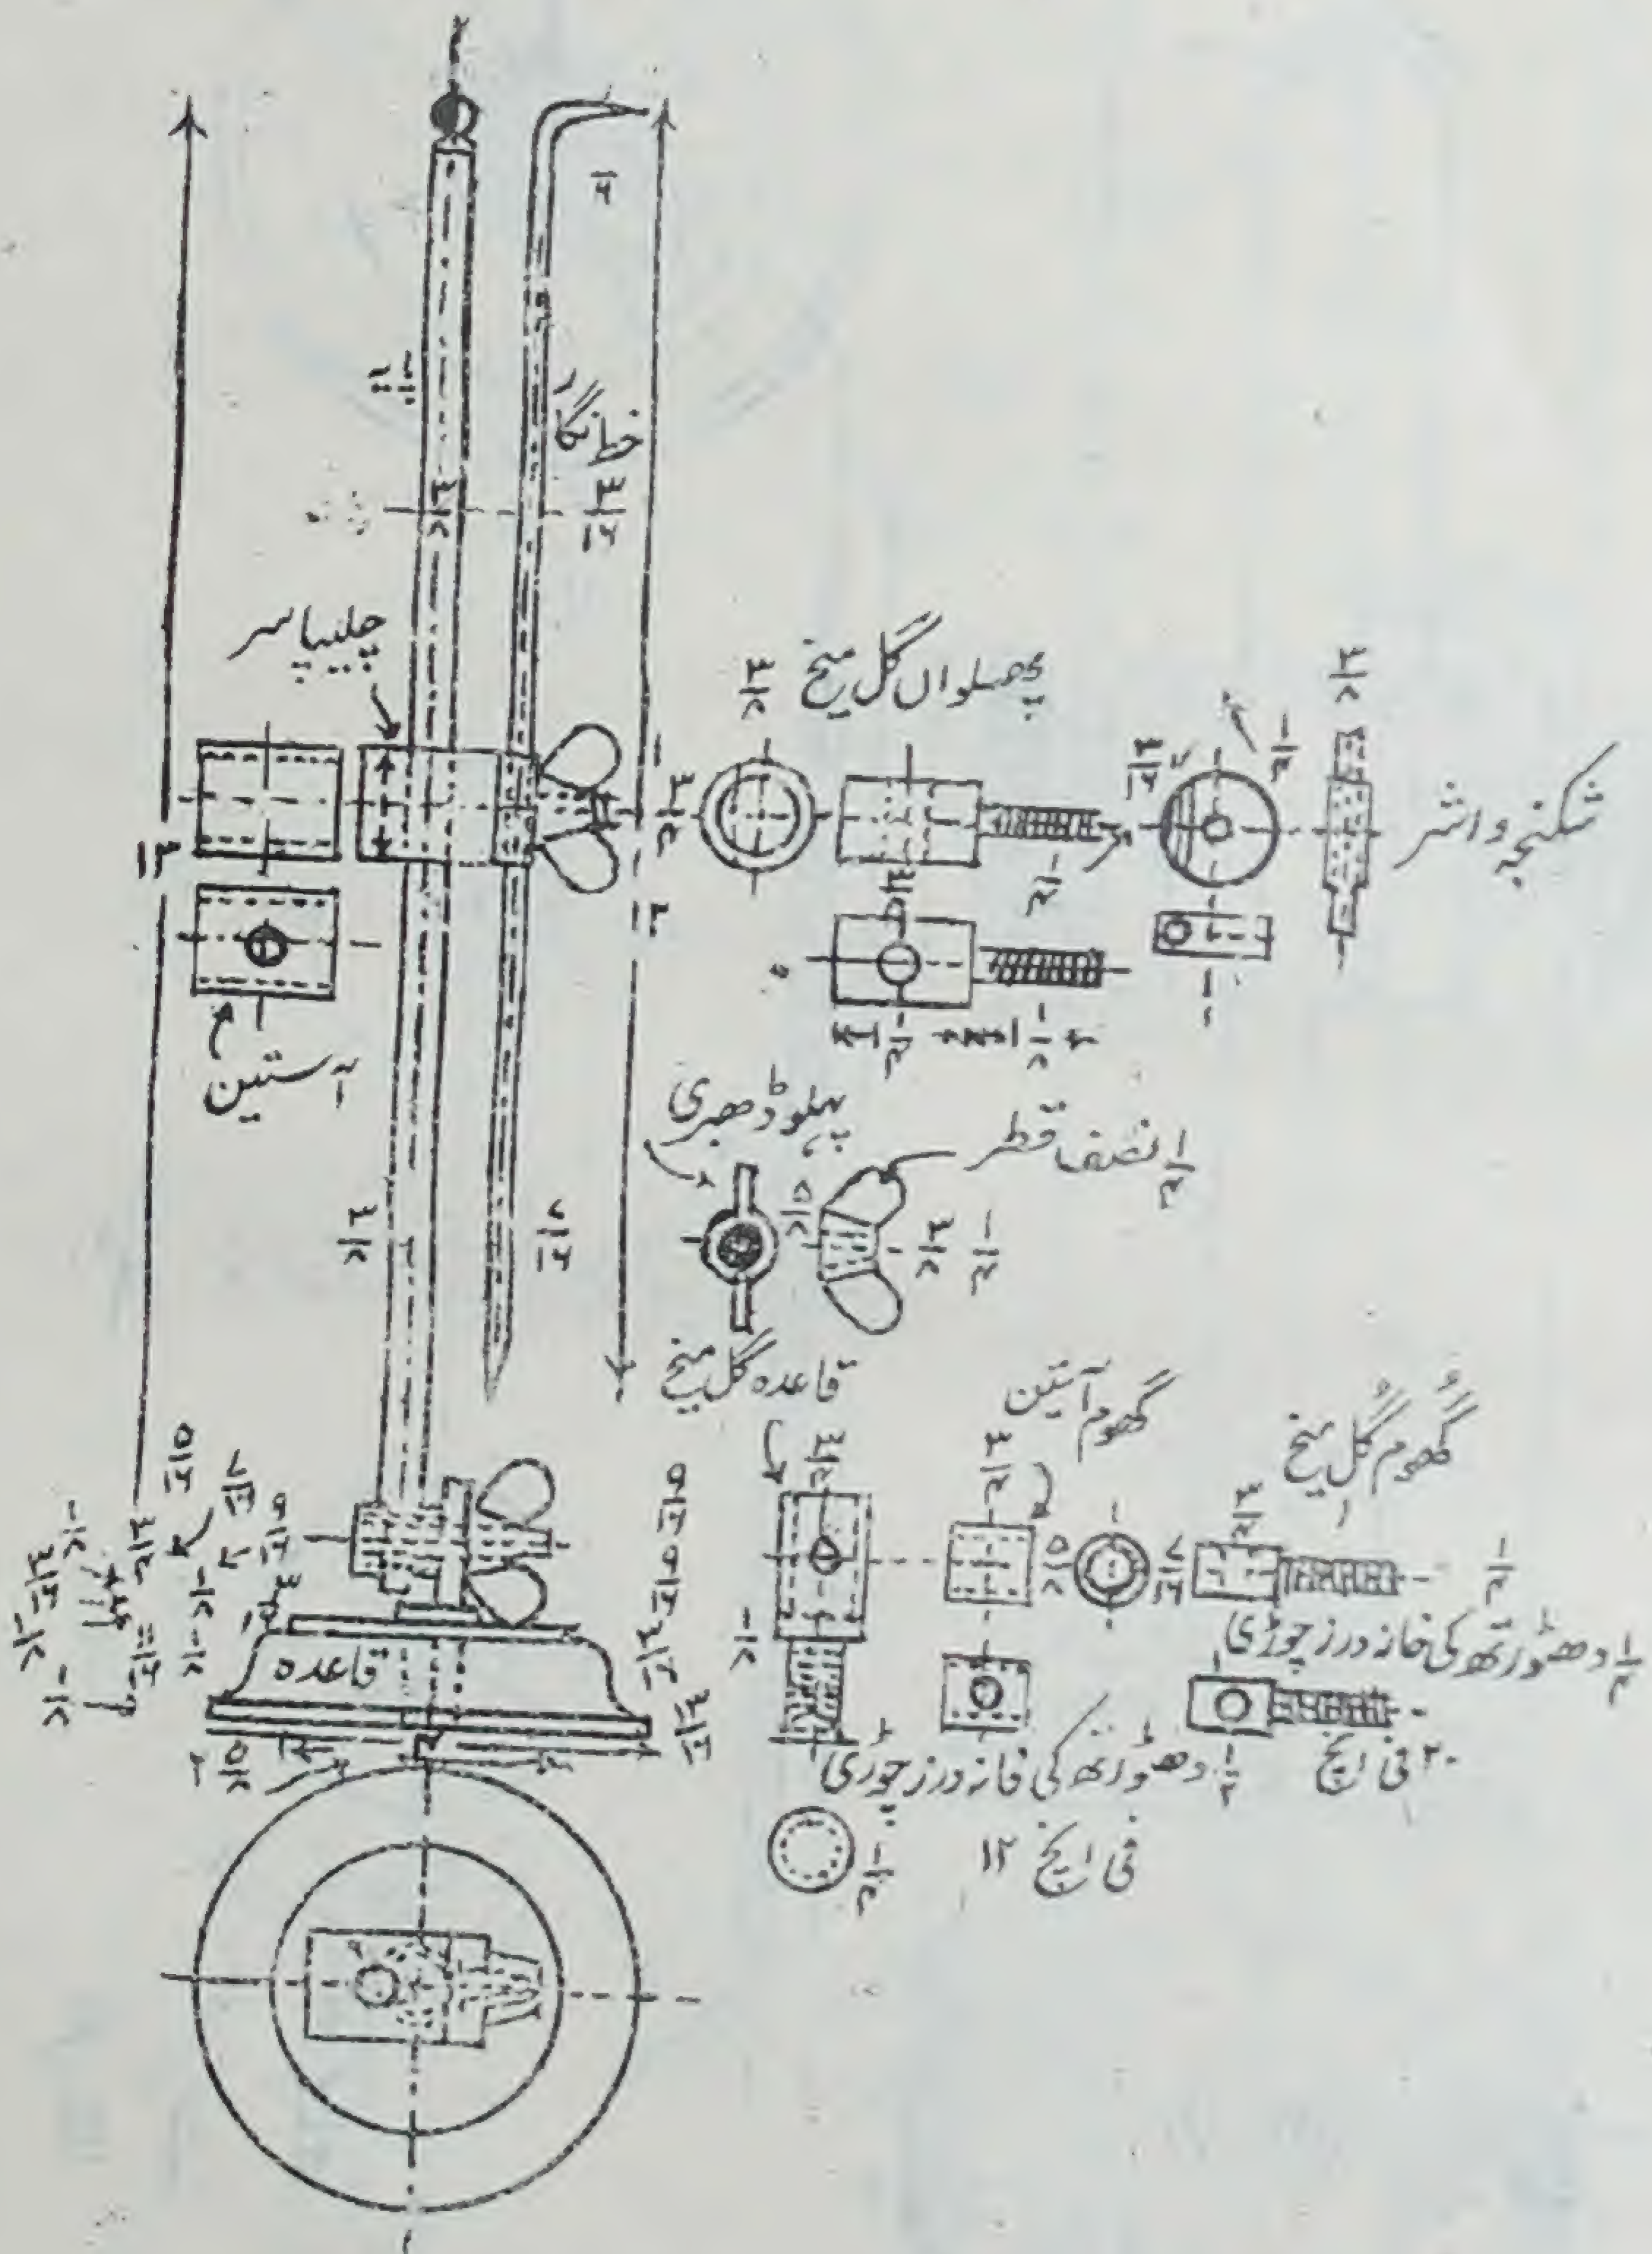

نر و اشتر کے ٹکڑے کو ز کے مقام پر برمالو تاکہ خط نگار اس میں سے
بہ آسانی گذر سکے اور ح کے مقام پر ایک اور سوراخ ڈالو تاکہ کڑے ج پر کے
پیچ کی اس میں گنجائش ہو۔
شکل ۱۲۱ و ۱۲۲ میں دکھائی ہوئی موٹائیوں کے بموجب و اشتر کو مہوار
کرلو اور تکمیلی پالش کرلو۔


۱۔ ایچ قطر کا فولادی تار کا ٹکڑا لو اور اس کے دونوں سروں کو ریت کر
سان کی مدد سے نوکدار بنالو۔ جیسا کہ شکل ۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے ایک سرے کو
جھکالو اور نوکوں کو خاکی زرد رنگ تک تپا کر سختالو۔ پایہ کو قاعدہ ج میں
رپٹالو اور باقی حصوں کو بھی بٹھا کر مکمل کرلو۔
خط نگار چونکہ پیچ ح کے اوپر لگا ہوا ہے اس وجہ سے پیچ ۵ کی
مدد سے پایہ کے اوپر کسی محل پر بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ صفحہ (۶۶) پر نشان کش کے
ایک دوسرے نمونے کا غلی نقشہ دکھایا گیا ہے۔

سبق (۳۸)

چکر یا چرخ برما

۸۔ ایچ لمبا اور ۱۔۱ ایچ مربع لوے کا ٹکڑا لو اور ایک سرے کو تپا کر
دموی سرخ کرلو۔ اس کے بعد اس کو ٹھونک کر ۱۔۳ ایچ قطر اور ۱۔۳ ایچ موٹا
بنالو تاکہ شکل ۱۲۳ و ۱۲۴ کے بموجب ۱ کے مقام پر جبڑا بن جائے۔
دوسرے سرے کو پیٹ کر ۱۔۲ ایچ قطر کا کرلو تاکہ دستہ ج بن جائے۔
سروں کو عمودی کرلو۔ مرکز ڈالو اور برمالو اور خرا د کر شکل ۱۲۳ و ۱۲۴ کے ابعاد کے
بموجب بنالو اور پالش کرو۔

جس طرح کہ دکھایا گیا ہے سرے ۱ پر خط اندازی کر کے ابعاد کے
بموجب ریت لو اور چھیل لو۔
چکر برے کے جبڑے اور سوراخ کی خط اندازی کرلو اور شکل ۱۲۳ و

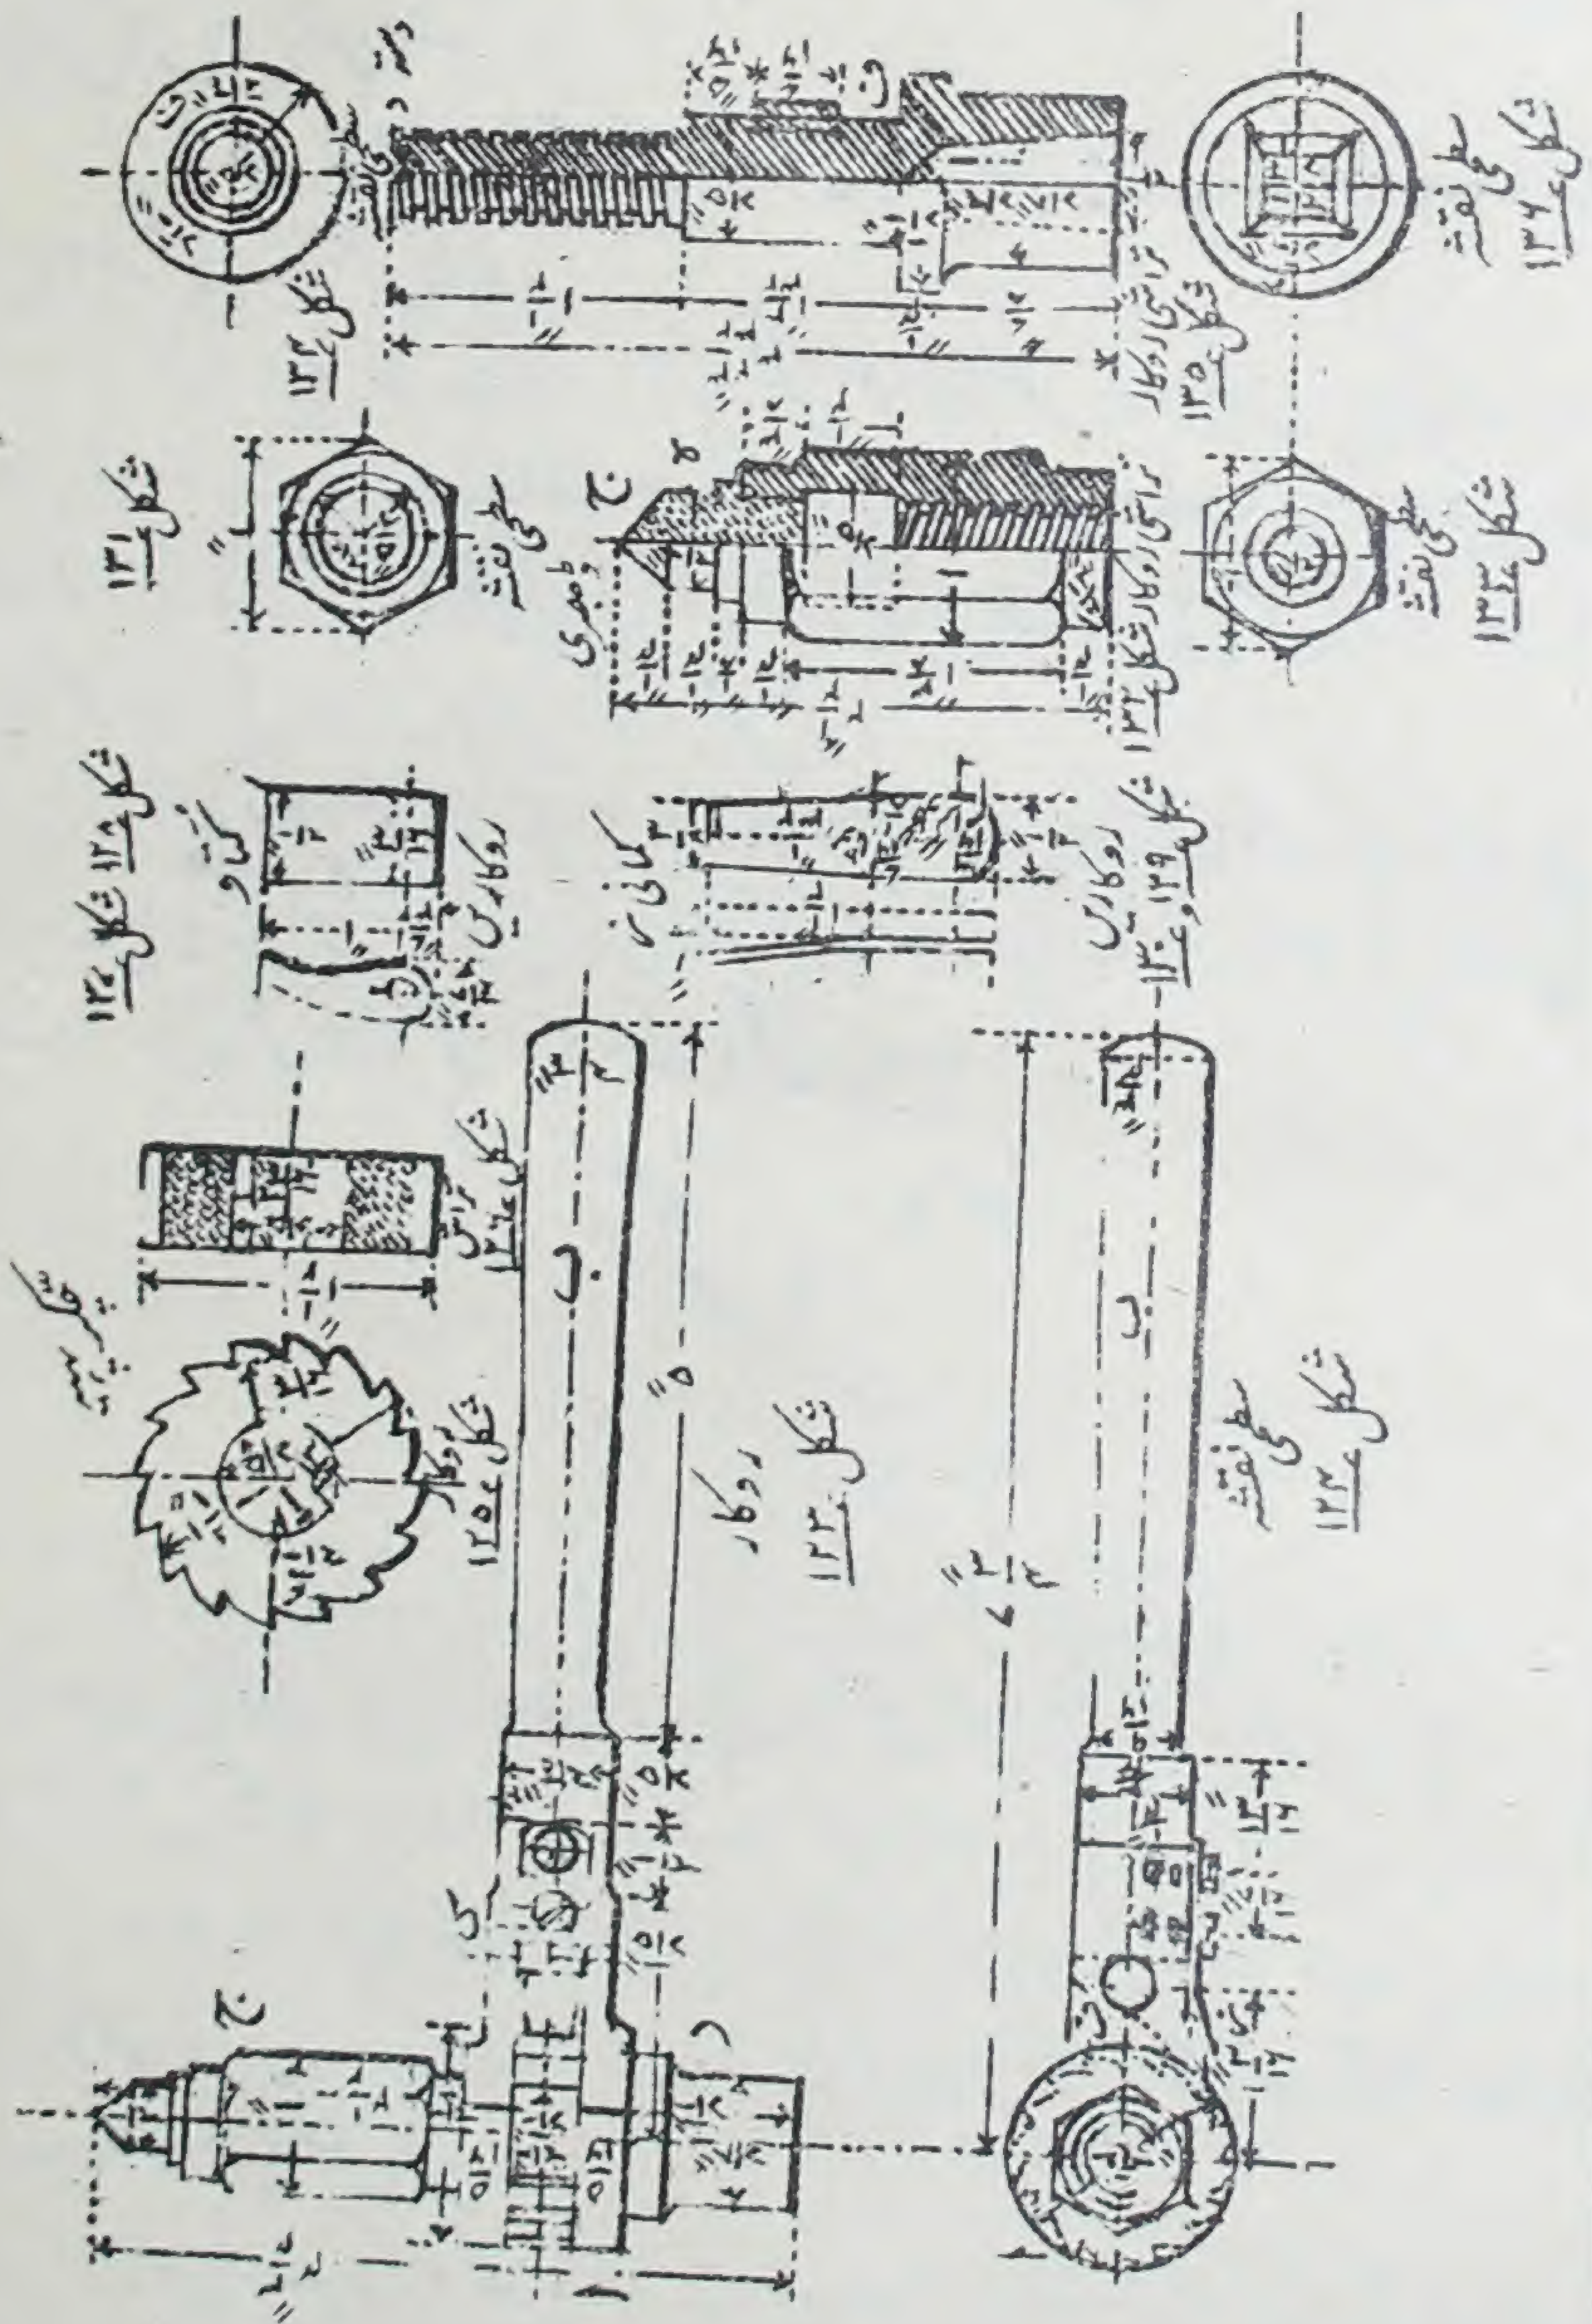

۱۲۲ کے ابعاد کے بموجب زندہ کل یا کترے سے یا برے اور سوہن سے فالتو دھات کو کاٹ کر نکال دو۔

اب $\frac{1}{4}$ انچ قطر اور $\frac{1}{2}$ انچ لمبا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ اس کے سروں کو عمودی کرو۔ مرکز اندازی کرو اور ”نصف انچی خاکہ برے“ سے دونوں سروں کے آر پار مربع چوڑی کا سوراخ ڈالو۔

بروتی حصے کو دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا د لو تا کہ ڈھبیری ج بن جائے۔ دیکھو شکل ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ اور مسدس کا نشان بنا لو۔ مسدس کو رقم زدہ خطوط تک ریت ڈالو۔ مسدس ڈھبیری کو ہمہ گیر چک یا کنول چک میں لگا کر سدھا لو اور جس طرح کہ شکل ۱۳۴ کی تراش میں دکھایا گیا ہے سوراخ کو کسی برے پھل سے گہرا لو۔

مسدس کو دائس میں رکھو اور سوراخ کے دونوں سروں پر پیچ اندازی کرو۔ ایک طرف نصف انچی چوڑی ڈالنے والا سنہ لگاؤ اور دوسری طرف نصف انچی مربع چوڑی ڈالنے والا سنہ استعمال کرو۔ اس کے بعد گاؤ دم پھل اور اس کے بعد آخری پیچ ساز استعمال کرتے جاؤ۔

اس امر کی احتیاط رہے کہ مربع چوڑی کا سنہ سوراخ میں ٹوٹ نہ جائے اور نہ فائز و رز چوڑی کے سوراخ میں اس سے پیچ ڈالا جائے۔ بلکہ سوراخوں میں متوازی چوڑیاں ڈالی جائیں جو منہ کی طرف آ کر چھوٹی نہ ہو جائیں۔

اب $\frac{1}{2}$ انچ لمبا اور $\frac{1}{4}$ انچ قطر کا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ سروں کو عمودی کرو۔ مرکز اندازی کرو۔ برما لو اور آنکھ تراش لو اور سرے ۵ میں (دیکھو شکل ۱۳۵) $\frac{3}{8}$ انچ قطر کے برے سے $\frac{1}{4}$ انچ عمق تک سوراخ بنا لو۔

ابعاد کے بموجب خرا د لو اور جس طرح کہ دکھایا گیا ہے صلیبی چھپنی یا ہیر کئی چھپنی اور سوہنوں سے یا کُریدنی سے سوراخ کو باہر کی جانب مربع وضع کا کرتے جاؤ اور پالش کرو اور جیسا کہ سبق (۳۰) میں بیان کیا جا چکا ہے اس کے دوسرے سرے کو خرا د میں کس دو تا کہ پیشتر سے ڈالے ہوئے مربع چوڑی کے سوراخ میں

(دیکھو ج شکل ۱۳۲) بغیر ملنے کے ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائے۔
 دستہ د میں ف کے مقام پر گھر بنا کر $\frac{3}{14}$ انچ کی ایک مربع فولادی
 چابی جس کا طول $\frac{1}{4}$ انچ ہے بٹھاؤ۔ اس گھر کو ایک چھپے پسندے والے
 برے سے برمالو۔ سوراخوں کی درمیانی دھات کو صلیبی چھینی یا ریتی سے
 کاٹ کر نکال دو۔

چابی ایسی بٹھاؤ کہ گھر میں چست بیٹھ جائے۔ چابی کے بازوؤں کو
 کسی قدر نامی دار بنا لو اور جبکہ چابی پوری اتر جائے تو پھن چھینی لے کر
 گھر کے رُخوں کی دھات کو نامی کے اندرونی جانب صاف کر دو تاکہ مضبوط
 رہے۔

اب فولاد کا ایک ٹکڑا لو جس کا قطر $\frac{3}{8}$ انچ اور طول $\frac{1}{4}$ انچ ہو۔ اس کو
 تیار نماؤ۔ سروں کو مربع کرو۔ مرکز اندازی کرو اور شکل ۱۳۲ میں ۵ پر
 دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا د لو تاکہ وسطی نوک بن جائے
 اور اس کے سرے پر بیچ اندازی کر لو تاکہ پہلے سے ڈالے ہوئے فائدہ درز
 چوڑی والے نصف انچی سوراخ ج میں ٹھیک بیٹھ جائے دیکھو شکل ۱۳۲۔
 اس کو پالش کرو۔ وسطی نوک پر گہرے زرد رنگ کی آب دیکر سنبھالو۔

اب فولاد کا ایک اور ٹکڑا لو جس کا قطر $\frac{1}{8}$ انچ اور عمق $\frac{5}{16}$ انچ ہو۔
 اس پر مرکز لگاؤ، برماؤ، اور خرا د شکنجے پر چڑھا کر $\frac{1}{4}$ انچ قطر کا کرلو اور
 بازوؤں کا رخ اس طرح کا بناؤ کہ جڑے ۱ میں بغیر ملنے کے بیٹھ جاسکے۔
 حیط کے سولہ مساوی حصے بناؤ اور افقی خطوط کھینچو تاکہ جکر پہیے کے دندانوں کے
 سرے قائم ہو جائیں اور اب شکل ۱۲۵ و ۱۲۶ کے اوضاع و ابعاد کے
 موجب اس کو کاٹ لو۔ اسی میں ایک ”پرگز“ $\frac{3}{16}$ انچ چوڑا اور $\frac{3}{16}$ انچ گہرا
 ریت لو اور پہیے کو بھورے زرد رنگ کی آب دیکر سنبھالو۔

شکل ۱۲۷ و ۱۲۸ میں ۷ پر کے دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب
 ایک فولادی کتا بناؤ اور اس میں $\frac{3}{16}$ انچ کا ایک سوراخ ڈالو تاکہ اس میں
 کھیل بیٹھ سکے جس پر سے کہ وہ عمل کرے گا۔ کتے کو بھورے زرد رنگ کی

آب دیکر سختالو۔

ایک فولادی کمائی نہ تیار کرو اور شکل ۱۲۹ و ۱۳۰ میں دکھائے ہوئے ابعاد اور محل کے بموجب اس میں سوراخ ڈالو اور پالش کرنے کے بعد اس کو اُدوے رنگ کی آب دیکر سختالو۔

اب $\frac{3}{16}$ انچ قطر کی ایک فولادی کیل خرا دلو اور شکل ۱۲۳ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب پیچ اندازی کرو۔ اس کو پالش کر کے بھورے زرد رنگ کی آب دو اور سختالو۔

دستہ اب میں و، نہ، ط، ک پر سوراخ ڈالو اور دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب ان کو خالی کرلو اور پیچوں کو علی الترتیب اپنے اپنے سوراخوں میں بٹھا دو۔ لیکن سوراخ ک میں سوئی برے سے گھر بنا لو تاکہ پیچ کا سر سطح کے سہوار بیٹھے۔

۵ کی چابی کو چکر پیچے کے ”پر گزر“ میں بٹھا دو۔ اس طرح سے کہ وہ مستحکم ہو جائے اور ک پر مرکز سنبہ سے ایک نشان لگاؤ جو چابی کے وسط میں ہو اور جس سے اس کا محل معلوم ہو سکے۔

شکل ۱۲۳ میں ۱ سے تعبیر کیے ہوئے زیرین جبڑے میں ایک نالی ریتو جو $\frac{1}{8}$ انچ چوڑی اور $\frac{1}{16}$ انچ گہری ہو اور موٹھ ب کے وسط میں ہو تاکہ دستے کی چابی ۵ اس میں سے آسانی سے گذر سکے۔

اب یہ دیکھ لو کہ اگر سب کام اچھی طرح سے مکمل ہو گیا ہے اور پالش ہو گئی ہے تو سب پرزوں کو جوڑ دو۔ اول چکر پیچے کو جبڑے میں بٹھاؤ اور اس امر کا خیال رکھو کہ ”پر گزر“ جبڑے ۱ کے شکاف کے مقابل میں رہے۔ اب ۵ کو ایسے موقع پر رکھو کہ چابی، چکر پیچے کے ”پر گزر“ میں اترے اور اب ایک موگری لے کر اس کو زور سے مٹونکو یہاں تک کہ مضبوط بیٹھ جائے اور چکر پیچا جبڑے میں آزادی کے ساتھ گھومنے لگے۔ ڈھیری ج کو کس دو۔ کٹے کو بھی اس کے مقام پر رکھ کر پیچ سے کس دو اور دو گول منہ کے پیچوں سے کمائی کی پی کو مناسب طریقے سے نصب کر دو۔

صفحہ ۷۳ میں چرخ برے کے ایک دوسرے نوٹنے کا عملی نقشہ

دکھایا گیا ہے۔

سبق (۳۹)

ٹانکا لگانا


ٹانکا لگانے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے دو دھاتوں کو کسی گھٹلی ہوئی بھرت کے ذریعہ سے جس کا نقطہ اماعت ان دونوں دھاتوں کے نقطہ اماعت سے کم ہو جوڑ دیا جائے۔

کچا ٹانکا وہ ہے جو ۵۰۰° فارن ہیٹ یا اس سے کم حرارت پر گھٹے۔ اس کو پھکنی یا نلکار کی تپانی یا ٹانکا تپانی یا کائیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔

عام طور سے ٹین گر جو ٹانکا استعمال کرتے ہیں اس میں سیسے کے تین حصے اور رانگے کے دو حصے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ۳۴۰° فارن ہیٹ پر پگھلتا ہے۔ جب ٹانکا چار حصے سیسے چار حصے رانگا اور ایک حصہ ہستہ سے مرکب ہو تو وہ ۳۲۰° فارن ہیٹ پر پگھلتا ہے اور جب اس میں ایک حصہ سیسے، ایک حصہ رانگا، دو حصے ہستہ ہو تو ۲۰۲° فارن ہیٹ پر پگھلتا ہے جو پانی کے نقطہ جوش یعنی ۲۱۲° فارن ہیٹ سے کم ہے۔ اگر موخر الذکر ٹانکے میں پارے کے تین حصے شامل کر دیے جائیں تو وہ ۱۲۲° فارن ہیٹ پر پگھلیگا۔

گدازندوں سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے استعمال سے جڑنے والی سطحوں پر آکائیڈ پیدا نہیں ہوتا اور ان کی مدد سے ٹانکا پگھلنے کے بعد آسانی سے ہٹتا ہے۔ نیز بعض گدازندوں کی مدد سے جوڑ صاف بھی ہو جاتے ہیں۔

کچا ٹانکا لگانے میں جو گدازندے خاص طور سے استعمال ہوتے ہیں

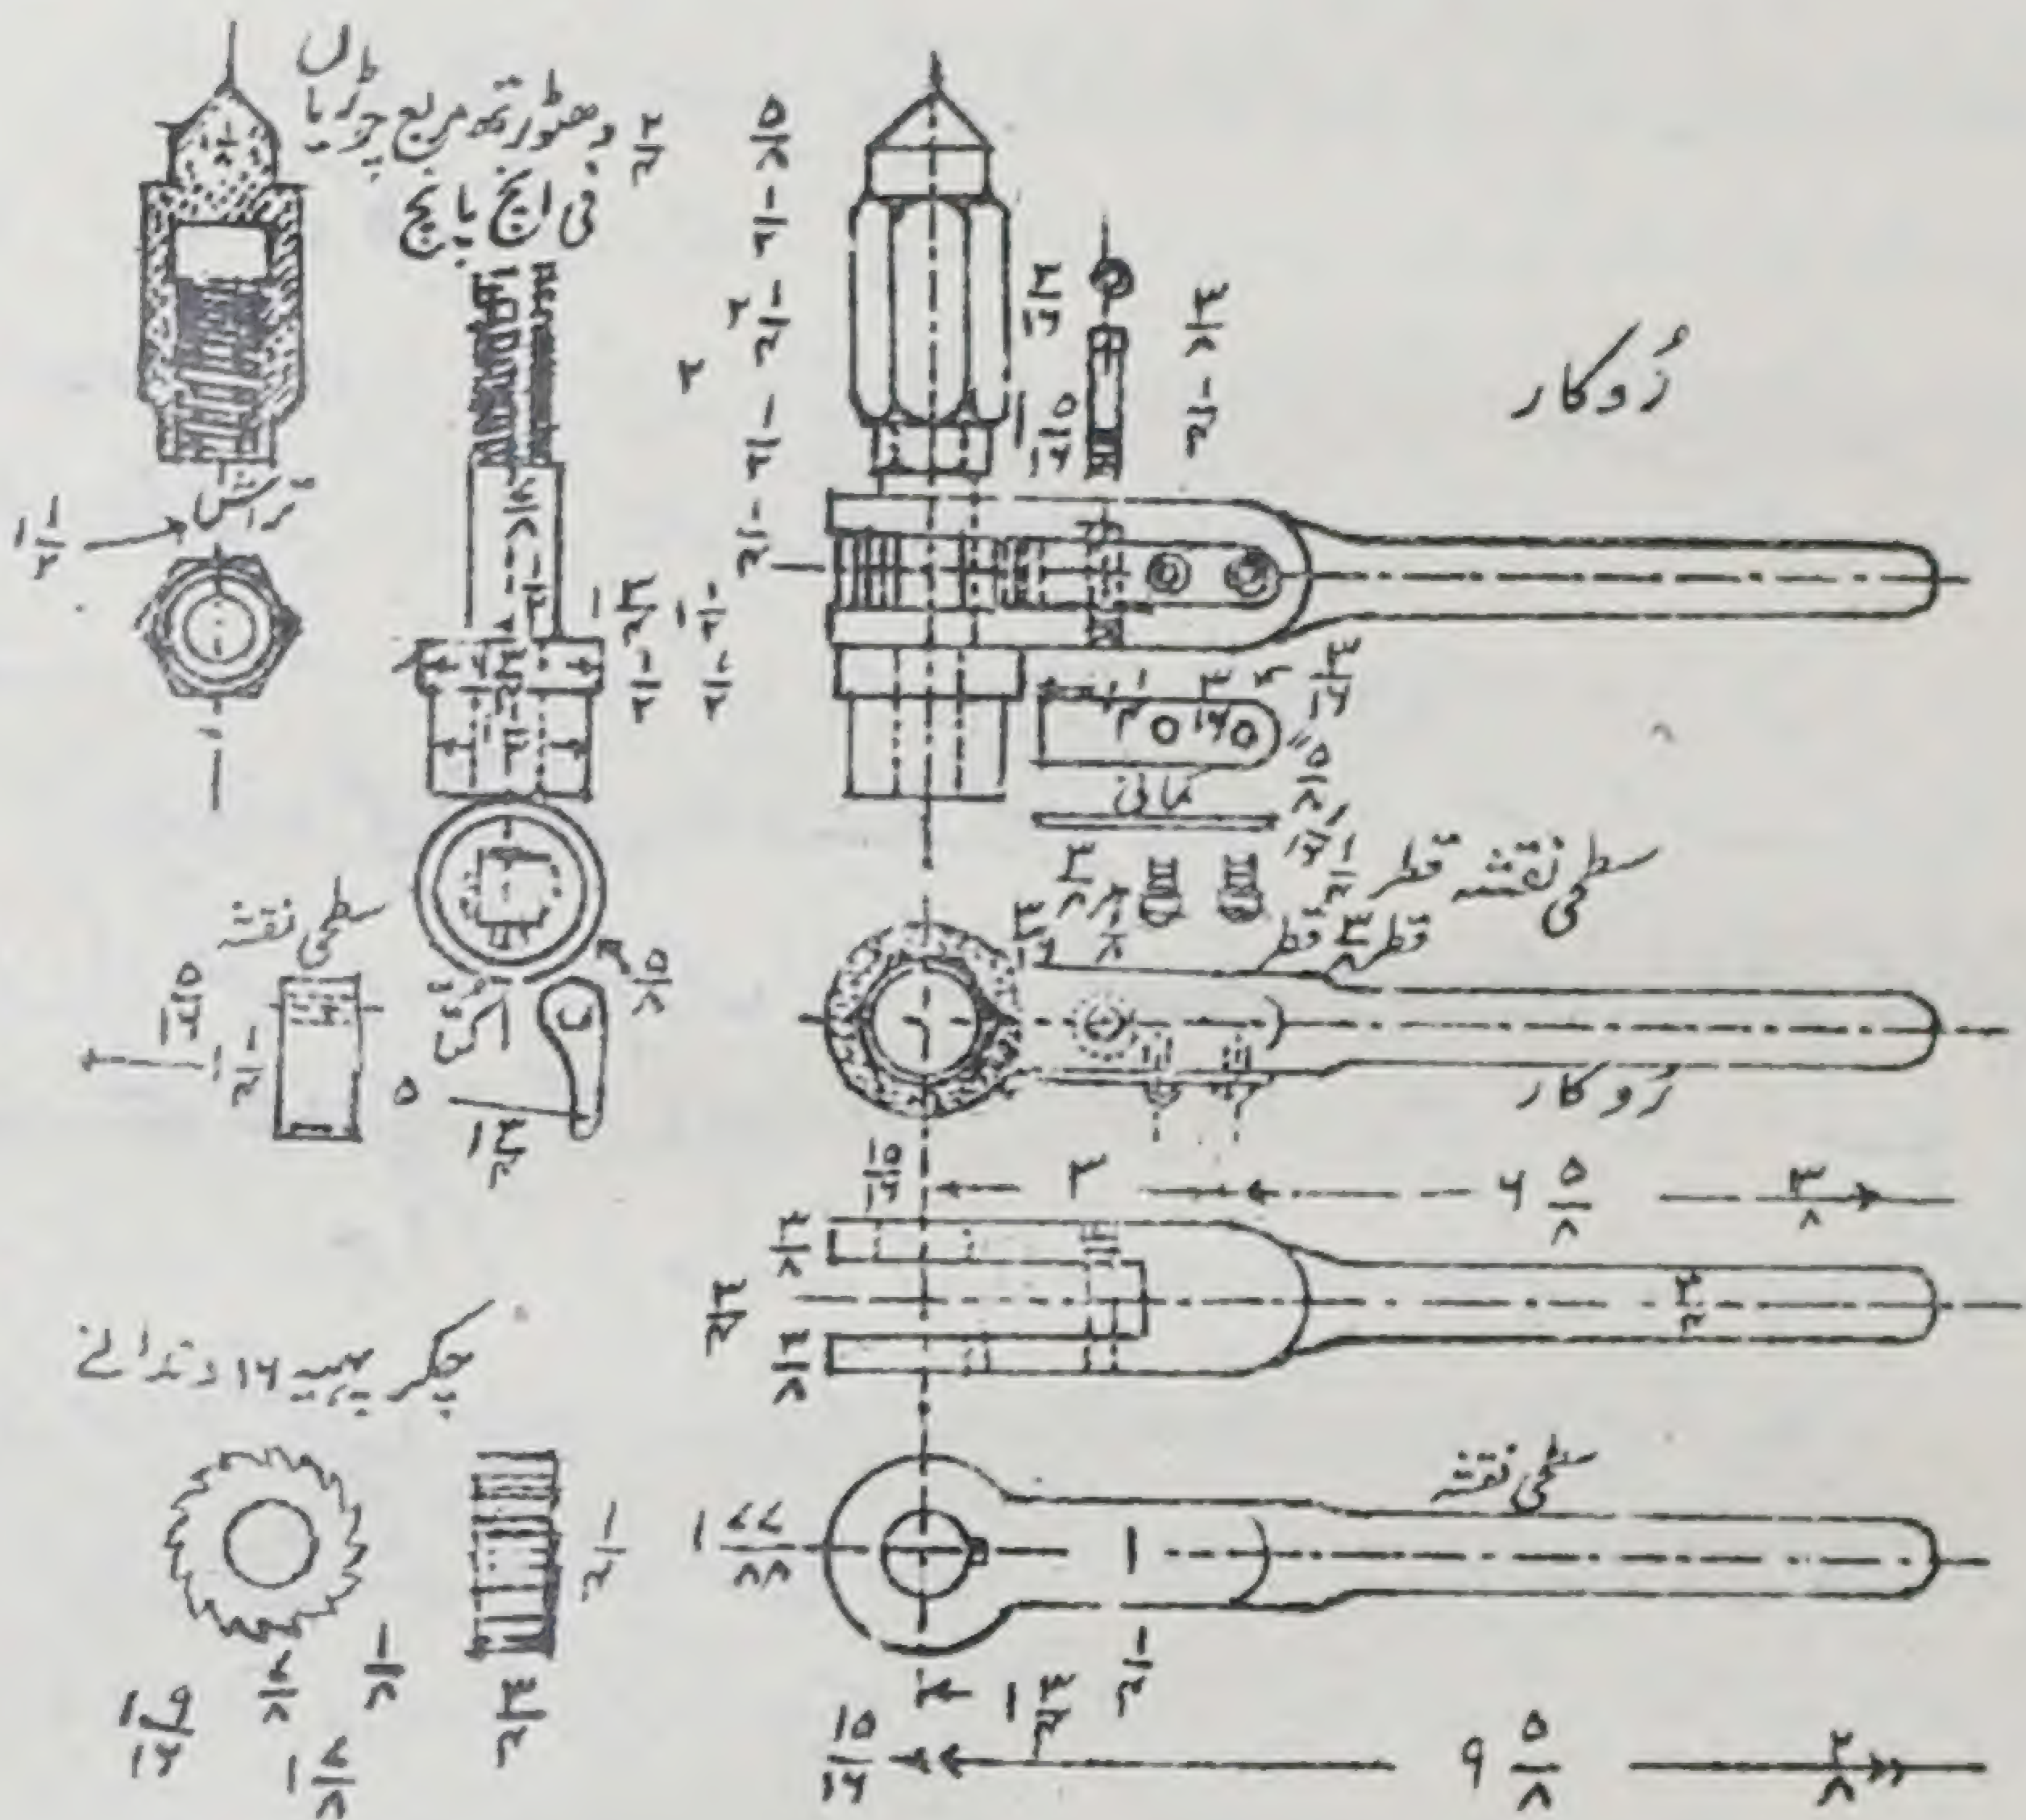

وہ یہ ہیں :- بیروزے کا سفوف، بیروزہ اور تیل، روغن گیسلی پولی، اور جست کا کلورائیڈ۔ آخر الذکر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جست کے ٹکڑے کسی کھلے برتن میں بائیڈروکلورک ٹرشہ یا میوریٹک (Muriatic) ٹرشہ میں حل کیے جاتے ہیں اور جست اتنا ملا یا جاتا ہے جتنا کہ حل ہو سکے۔ بعض دفعہ اس تحلیل کے بعد پانی کی اتنی ہی مقدار ملا دی جاتی ہے۔

جست کا کلورائیڈ خاص طور سے ٹین کی تختیوں کی مرست میں ٹانکا دینے کے کام آتا ہے۔ کیونکہ اس کی مدد سے جوڑے جانے والے کنارے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے اکثر زنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوڑے کو گیلے کپڑے سے پونچھ ڈالنا چاہیے اور جست کے کلورائیڈ کے لگانے کے بعد سفیدے سے اس کو صاف کر دینا چاہیے۔

بیروزہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بیروزہ اور تیل بہتر ہیں اور نئی ٹین کی تختیوں کے کام میں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ جوڑے میں زنگ لگنے کا امکان نہیں ہے اور تیل کی مدد سے ٹانکا آسانی سے بہتا ہے اور جوڑے کو گرم حالت میں کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیروزہ تنہا استعمال کیا جائے تو فالٹو گدازندہ کو پھیل دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کے گدازندوں کے استعمال میں جوڑے جانیوالے کناروں کو بہت زیادہ صاف رکھنا پڑتا ہے بہ نسبت اس وقت کے جبکہ جست کا کلورائیڈ استعمال کیا جائے۔

پیوٹر (Pewter) میں ٹانکا دینے کے لیے روغن گیسلی پولی (Gallipoli) بسمتھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جست میں ٹانکا لگانا ہو تو خالص ٹرشہ یا جست کا کلورائیڈ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لگانے سے جوڑے صاف بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی جست کا کلورائیڈ یا ٹرشہ بھی مر جاتا ہے۔

ٹانکا لگانے سے پیشتر جوڑے جانیوالے کناروں پر سے تمام

۷۶ میل کچیل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اُن پر گدازندہ کوئل کر جس طرح سے رکھنا مطلوب ہو رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹانکے کی ایک قلم جو پہلے سے گدازندہ میں ڈبولی جاتی ہے بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور کائیا جو صرف اس قدر گرم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹانکے کو فوراً پگھلا سکے (مگر اتنا گرم نہیں کہ خود اس کی نوک کی قلعی اڑ جائے) دائیں ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ ٹانکے کی قلم کو کائیا کی نوک پر ملنا چاہیے اور اس نوک کو جوڑیہ آگے کی طرف بڑھاتے جانا چاہیے تاکہ ٹانکا جوڑ میں دوڑ سکے اور بقدر ضرورت ٹانکے اور گدازندہ کی مقدار بڑھاتے جاتا چاہیے۔

حتی الامکان ٹانکا قلیل مقدار میں استعمال کرو اور اتنا کہ صرف جوڑ کو بھردے اور کائیا کی نوک کو جوڑ پر لگانے سے پہلے کسی روغن آلود کپڑے سے پونچھ لو۔

اگر جوڑ کے کناروں کو ٹانکا لگانے سے کسی قدر بیشتر یا ٹانکا لگانے کے دوران میں گرم کر لیا جائے تو بہتر جوڑ تیار ہوگا۔

چھوٹی چیزوں میں ٹانکا لگانا ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دھکتے کوئلے اور پھلنی سے کام کرو۔

”پیتل“ کے بیرنگ (Bearing) یعنی سہاروں کو خردانے یا گہرانے کی غرض سے پسجا جاتا ہے یعنی یہ کہ کچا ٹانکا دیا جاتا ہے تو ان پر اور نیز دیگر پیتلی اشیاء پر ٹانکے سے پہلے قلعی کر دینا چاہیے۔

کائیا پر قلعی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نوک جبکہ وہ گرم ہو رہی جاتی ہے۔ اس کے بعد نوشادر کے ٹکڑے پر گر کر ٹانکے کو اس پر مل دیا جاتا ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد گرم کائیا سے نوشادر میں گرٹھا بن جاتا ہے جو ٹانکے کے طرف کا کام دیتا ہے۔ نوشادر میں ایک دوسرا گرٹھا بھی ڈالا جاتا ہے جو کائیا کے صاف کرنے کے کام آتا ہے۔

نوشادر کی مدد سے کائیا پر قلعی کرنے سے نوک اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی

جتنی کہ جست کے کلورائیڈ کے استعمال سے ہوتی ہے۔

پکا ٹانکا یا پیتل ٹانکا

کچے ٹانکے یا پیتل ٹانکے سے مراد وہ طریقہ ہے جو کچے ٹانکے کی نسبت
دھاتوں کو زیادہ مضبوطی سے جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے۔

کچے ٹانکے وہ ہیں جو ... ہارن ہیٹ پر کھلتے ہیں اور جن کے
پگھلانے کے لیے ہوا پھکنی یا بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بالخصوص
تانبا، پیتل، نحاس، لوہا اور فولاد کے جوڑنے کے کام آتے ہیں۔

جست کا ٹانکا، جیسا کہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، ایک حصہ
تانبا اور ایک حصہ جست سے مرکب ہوتا ہے اور پیتل کی چادریں جوڑنے
کے کام آتا ہے۔

بعض پیتل کی چادریں جوڑنے کے لیے چاندی کے ٹانکے کی ضرورت
ہوتی ہے۔ ایسا ٹانکا جس میں پانچ حصے چاندی، پانچ حصے پیتل اور
تین حصے جست ہو مفید ثابت ہوگا۔ اسی قسم کے دوسرے مرکبات
میں ایک حصہ جست کے لیے ڈیڑھ حصہ تانبا یا ایک حصہ جست کے لیے
دو حصے تانبا ہوا کرتا ہے۔ یہ مرکبات دیر میں پگھلتے ہیں اور تانبا یا
ڈھلے ہوئے پیتل کے جوڑنے کے کام آتے ہیں۔

لوہے میں ٹانکا دینے کے لیے پیتل کا تار استعمال ہوتا ہے۔
چاندی کا ٹانکا جس میں ایک حصہ تانبا اور دو حصے چاندی ہو
تانبا اور لوہا جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جوڑ صاف اور مضبوط
ہوتا ہے اور معمولی حرارت اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے۔

اور ایک مرکب جس میں ایک حصہ تانبا، ایک حصہ پیتل اور
انیس حصے چاندی شامل ہوتی ہے فولاد پر پیتل کا ٹانکا لگانے کے
کام آتا ہے۔

ٹانکا ہمیشہ بند صندوق میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہوا سے اس پر مضر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ سہاگا ملا کر رکھتے ہیں اور اس حالت میں جوڑ پر اس کا استعمال بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔

بچے ٹانکے کے لیے عام طور سے جو گدازندہ استعمال ہوتا ہے وہ سہاگا ہے جو بہت سے آکسائیڈز کے ساتھ بہ آسانی مشترک ہو جاتا ہے اور جوڑ کے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ سہاگے کو سلیٹ کے ٹکڑے پر پانی کے ساتھ گاڑھا گاڑھا پیس لیتے ہیں اور اکثر مرتبہ ٹانکے کے ٹکڑوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔

پکا ٹانکا دینا ہو تو جوڑے جانیوالے کناروں کو پہلے اچھی طرح ملا دیتے ہیں اور بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سہاگے اور ٹانکے کے چھوٹے ٹکڑوں کا گدازندہ لگایا جاتا ہے اور اس حالت میں تار یا کسی دوسری چیز کی بندش سے ان کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اب جوڑ کو دکتی ہوئی آگ میں رکھ دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آگ کوک یا کوئلوں کی ہو۔ مناسب ہے کہ ان جوڑوں کے دونوں رُخوں کو گرم پھونکوں سے بتدریج تپایا جائے۔ گدازندہ پہلے پگھلیگا اور جوڑ کی صاف سطح پر بہنے لگیگا اور جب جوڑ سرخ گرم ہو جائیگا تو ٹانکا لگھلنے لگیگا اور جوڑ میں اترے گا اس وقت گدازندہ اور ٹانکا تھوڑا سا اور ڈالتا چاہیے۔ جب یہ بھی پگھل کر جوڑ میں اتر جائے تو جوڑ کو آگ میں سے نکال کر ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔

اس امر کی احتیاط رکھو کہ ٹانکا لگانے سے پیشتر جوڑ اچھی طرح ملا دیے جائیں۔ کیونکہ بچے ٹانکے بہت جلد ”رقیق“ ہو جاتے ہیں اور درز یا خالی رہ جائیں گی۔ جوڑ کو صرف اتنا گرم کرنا چاہیے کہ صرف ٹانکا پگھل جائے اور جل کر خاک نہ ہو جائے۔

بعض مرتبہ جوڑوں کے باہر سے اندر کی جانب نالیاں یا تابیں بنا دی جاتی ہیں تاکہ گدازندہ اور ٹانکے کے دوڑنے میں سہولت ہو۔

جس ٹانگے میں جست ملا ہوا ہو وہ ایسے جوڑوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے جو فطر نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ گھٹلتے وقت اس میں نیلے رنگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کارگر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹانگا کچل گیا ہے اور اب جوڑ کو آگ میں سے نکال لینا چاہیے۔

سبق (۴۰)


ایک چرخ پاؤں کی خراہ

شکل ۱۳۷، ۱۳۸ اور ۱۳۹ میں ساڑھے چار انچ کے مرکز کے ایک ایک چرخ یا پاؤں کی خراہ کے بازو کاروکار، مقدم روکار، اور سطحی نقشہ دکھایا گیا ہے۔ یہ خراہ انجینیئری کلابھون (کارخانہ) کے ابتدائی طالب علموں کا تیار کیا ہوا ہے۔

اور نمونہ سازی، گھڑائی، رندہ کرائی، پیچ تراشی، خراہ نے اور تنصیب کے تمام کاموں کے لیے مفید ہے۔

مستقل سرگسرا (دیکھو شکل ۱۴۳ تا ۱۴۵) نصف اپنی بولٹ، دستی ڈھیری اور کپڑ تھختی کے ذریعہ سے نشست کے مقام سے کسا ہوا ہوتا ہے (دیکھو شکل ۱۴۳ - ۱۴۶ - ۱۴۷)۔

فولادی خراہ شکنجہ (شکل ۱۴۲) آب دیے ہوئے ایک فولادی ٹش یعنی پھول میں گھومتا ہے۔ خراہ شکنجے کے منہ پر ۵ انچ کی دھڑورتھ کی فائبر ڈز جوڑی چڑھی ہوتی ہے تاکہ چاک وغیرہ لگائے جاسکیں اور اس کی ترتیب پچھلا پچھلے مرکز جس پر سنبہ کی ہوئی ڈھیری اور مخروطی نوک لگی ہوئی ہو ہوتی ہے جیسا کہ شکل ۱۴۱ و ۱۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔ چال مخروط پر چار رفتاروں کے لیے نالیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ خراہ شکنجے پر ہم سطح فولادی پر یا چابی کے ذریعہ سے کسا ہوا ہے جیسا کہ شکل ۱۴۲ اور ۱۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔

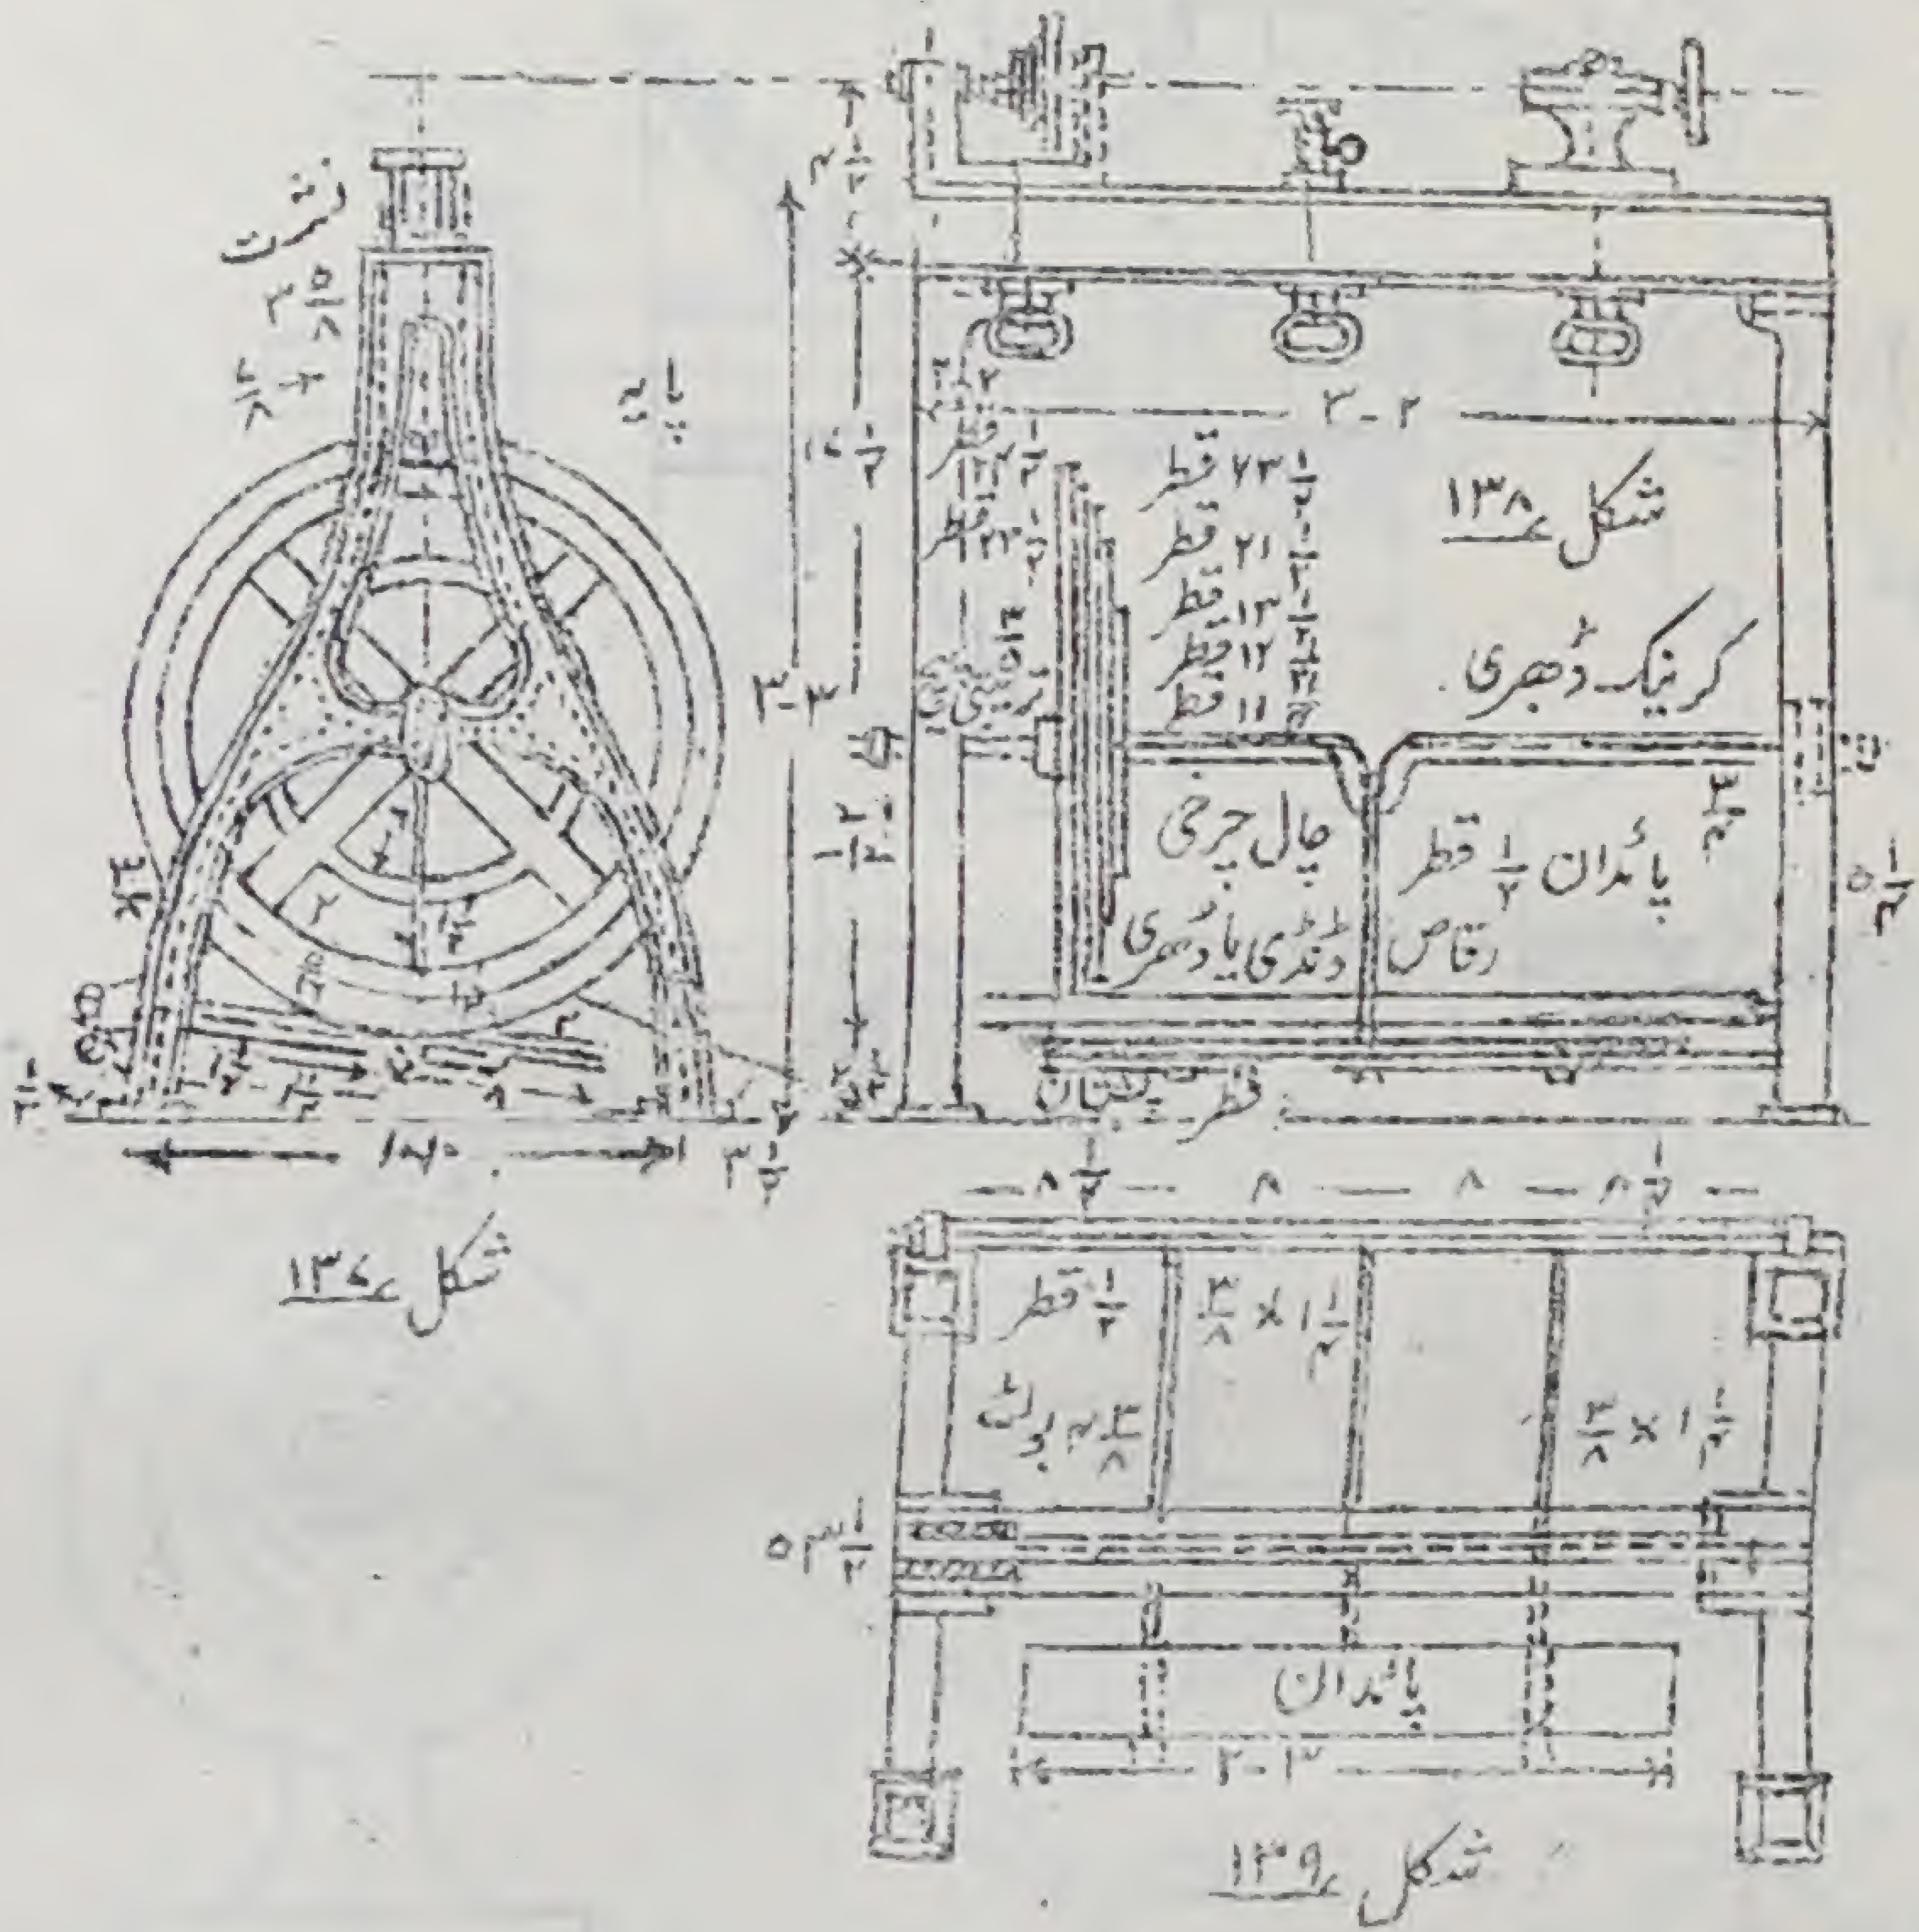

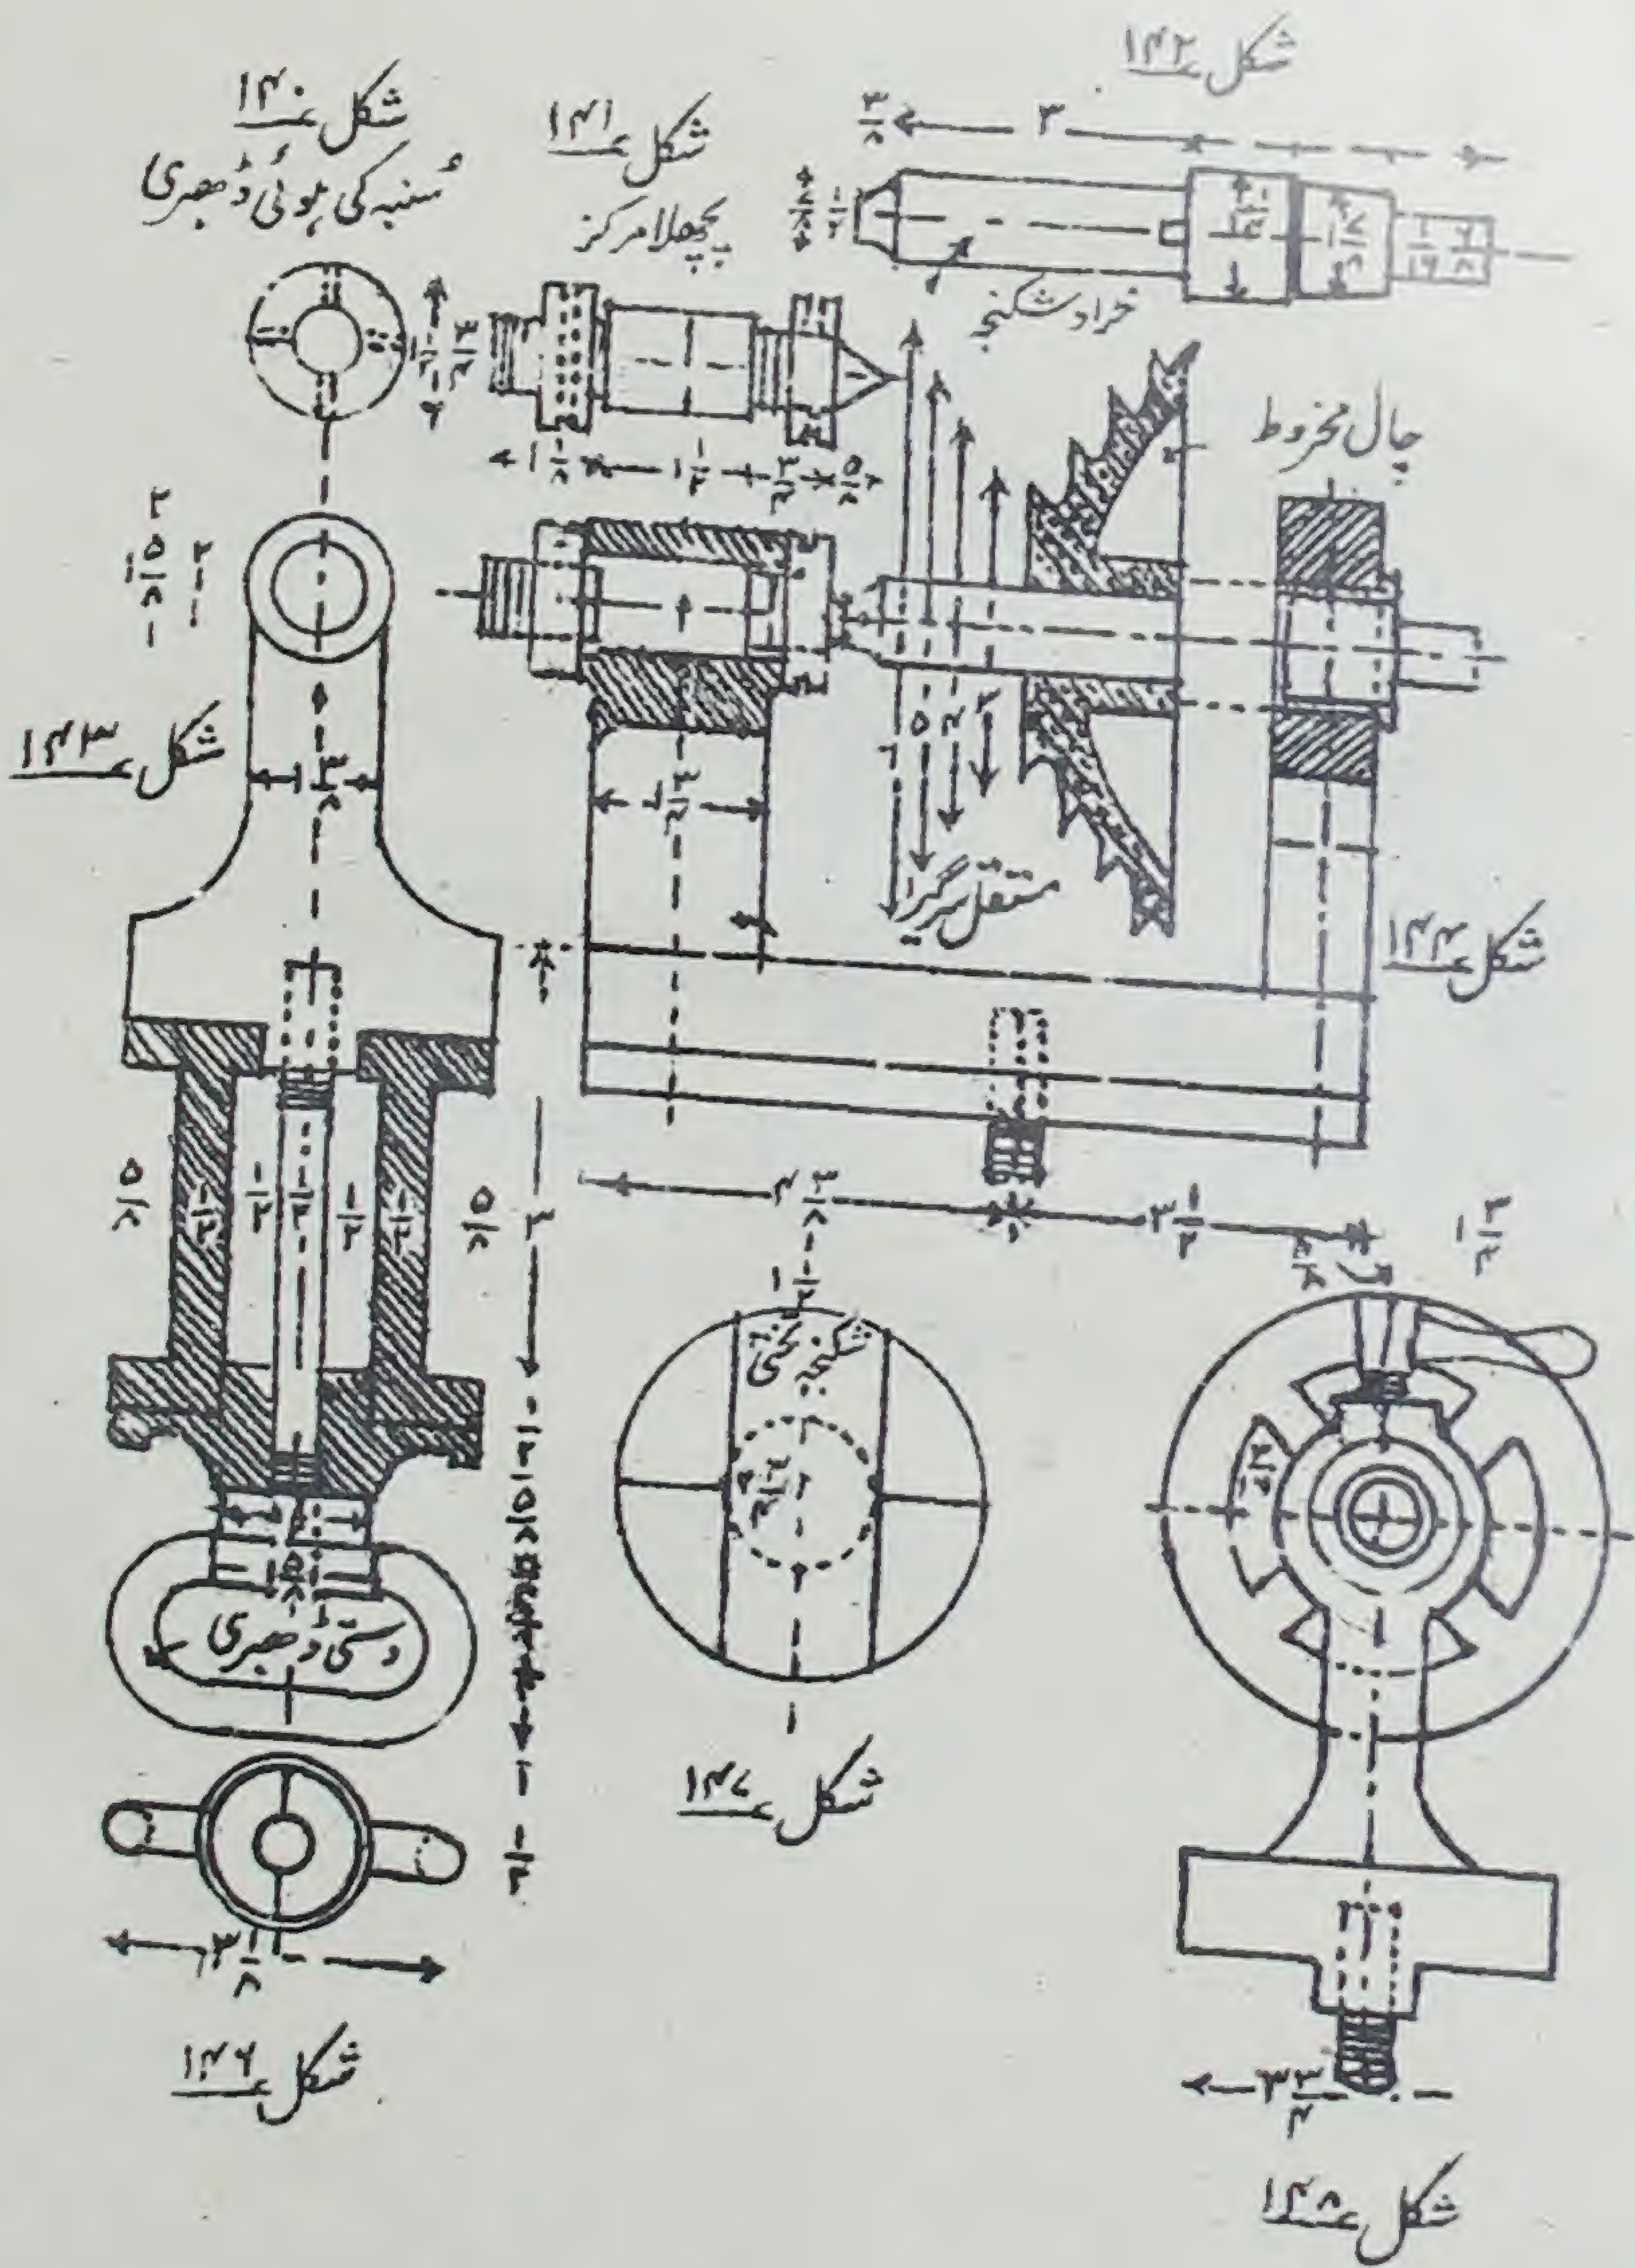


Figure 125: A technical drawing of a vertical component, possibly a valve or a pump part, showing a circular top with a central hole and a flange. Dimensions include a diameter of 2 and a height of 2 1/2.

Figure 153: A technical drawing of a horizontal assembly, possibly a shaft or a pipe, showing a central shaft with a pulley or a similar component. Dimensions include a diameter of 2 1/2 and a length of 3 1/2.

Figure 152: A technical drawing of a detailed view of a shaft or a pipe, showing a central shaft with a pulley or a similar component. Dimensions include a diameter of 2 1/2 and a length of 3 1/2.

Figure 151: A technical drawing of a cross-section of a shaft or a pipe, showing a central shaft with a pulley or a similar component. Dimensions include a diameter of 2 1/2 and a length of 3 1/2.

Figure 150: A technical drawing of a detailed view of a shaft or a pipe, showing a central shaft with a pulley or a similar component. Dimensions include a diameter of 2 1/2 and a length of 3 1/2.


Figure 149: A technical drawing of a cross-section of a shaft or a pipe, showing a central shaft with a pulley or a similar component. Dimensions include a diameter of 2 1/2 and a length of 3 1/2.

Figure 148: A technical drawing of a detailed view of a shaft or a pipe, showing a central shaft with a pulley or a similar component. Dimensions include a diameter of 2 1/2 and a length of 3 1/2.

شکل ۱۵۷ء و ۱۵۸ء و ۱۵۹ء میں ہتھ ٹیکن کے عملی نقشے دکھائے گئے ہیں۔ ہتھ ٹیکن ایک صلیبی وضع کے بولٹ کے ذریعے سے نشست سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ بولٹ، ہتھ ٹیکن کی ڈھلائی کی فاختہ دم نالی میں لگا ہوا ہے اور پکڑ تختی اور دستی ڈھری کے ذریعے سے مستحکم کیا ہوا ہے۔

صلیبی ٹیکن، ہتھ ٹیکن کے $\frac{1}{2}$ اینچ قطر کے انتصابی وزن میں بیٹھتی ہے اور بلندی کی ترتیب بالآخر $\frac{3}{4}$ اینچ قطر کے فولادی ترتیبی پیچ سے ہوتی ہے جو اس میں کسا ہوا ہے۔

خراد کو صنوبر کی لکڑی کے پاؤں کے ذریعے سے حرکت دیکھائی ہے (دیکھو شکل ۱۳۸ء و ۱۳۹ء) جو رقاص ڈنڈی کے بیروں سے کسا ہوا ہے۔ یہ ڈنڈی $\frac{3}{4}$ اینچ قطر کے فولادی مرکزوں پر پھٹی ہوتی ہے جس کی روک ڈھریوں سے ترتیب ہوتی ہے۔ ڈنڈی کے ساتھ ایک نصف اینچ قطر کا فولادی چلاؤ بک یا آنکڑا بھی لگا ہے جو ایک گاؤ دم فولادی ترتیبی کیل کے ذریعے سے جھولتے فرم سے ملحق ہے اور آنکڑا، کرینک ڈھری پر عمل کرتا ہے جو $\frac{3}{4}$ اینچ کے فولادی مرکزوں پر گھومتی ہے اور جس کی ترتیب روک ڈھریوں سے ہوتی ہے۔ کرینک ڈھری پر ایک چو نالی متوازن چال چرخ لگی ہوتی ہے۔ اس میں ایک کاٹھی چابی لگی ہوتی ہے جس سے حسب ضرورت ترتیب دی جاسکتی ہے یعنی یہ کہ اگر لکڑی یا پیتل کا کام ہو تو خراد شکنجہ تیز چلایا جاتا ہے اور لوہے کا کام ہو تو آہستہ۔ نشست کی ہر ایک انتہا چار $\frac{3}{4}$ اینچ قطر کے بولٹوں کے ذریعے سے رقاص سے بندھی ہوتی ہے۔ رقاص کے پائے فرش میں گرے ہوئے ہیں۔ عام طور سے صنوبر کی لکڑی کا اوزاروں کا ایک تختہ جو دراصل $\frac{3}{4}$ x ۷ اینچ کا مچان ہے اور جس کی پشت اور کناروں پر حاشیہ لگا ہوا ہے تاکہ اوزار گرنے نہ پائیں خراد کے پیچھے کی جانب لگا ہوتا ہے۔ یہ تختہ لوہے کے بریکٹوں پر ٹکا رہتا ہے جو رقاص میں بولٹوں سے کئے ہوتے ہیں۔

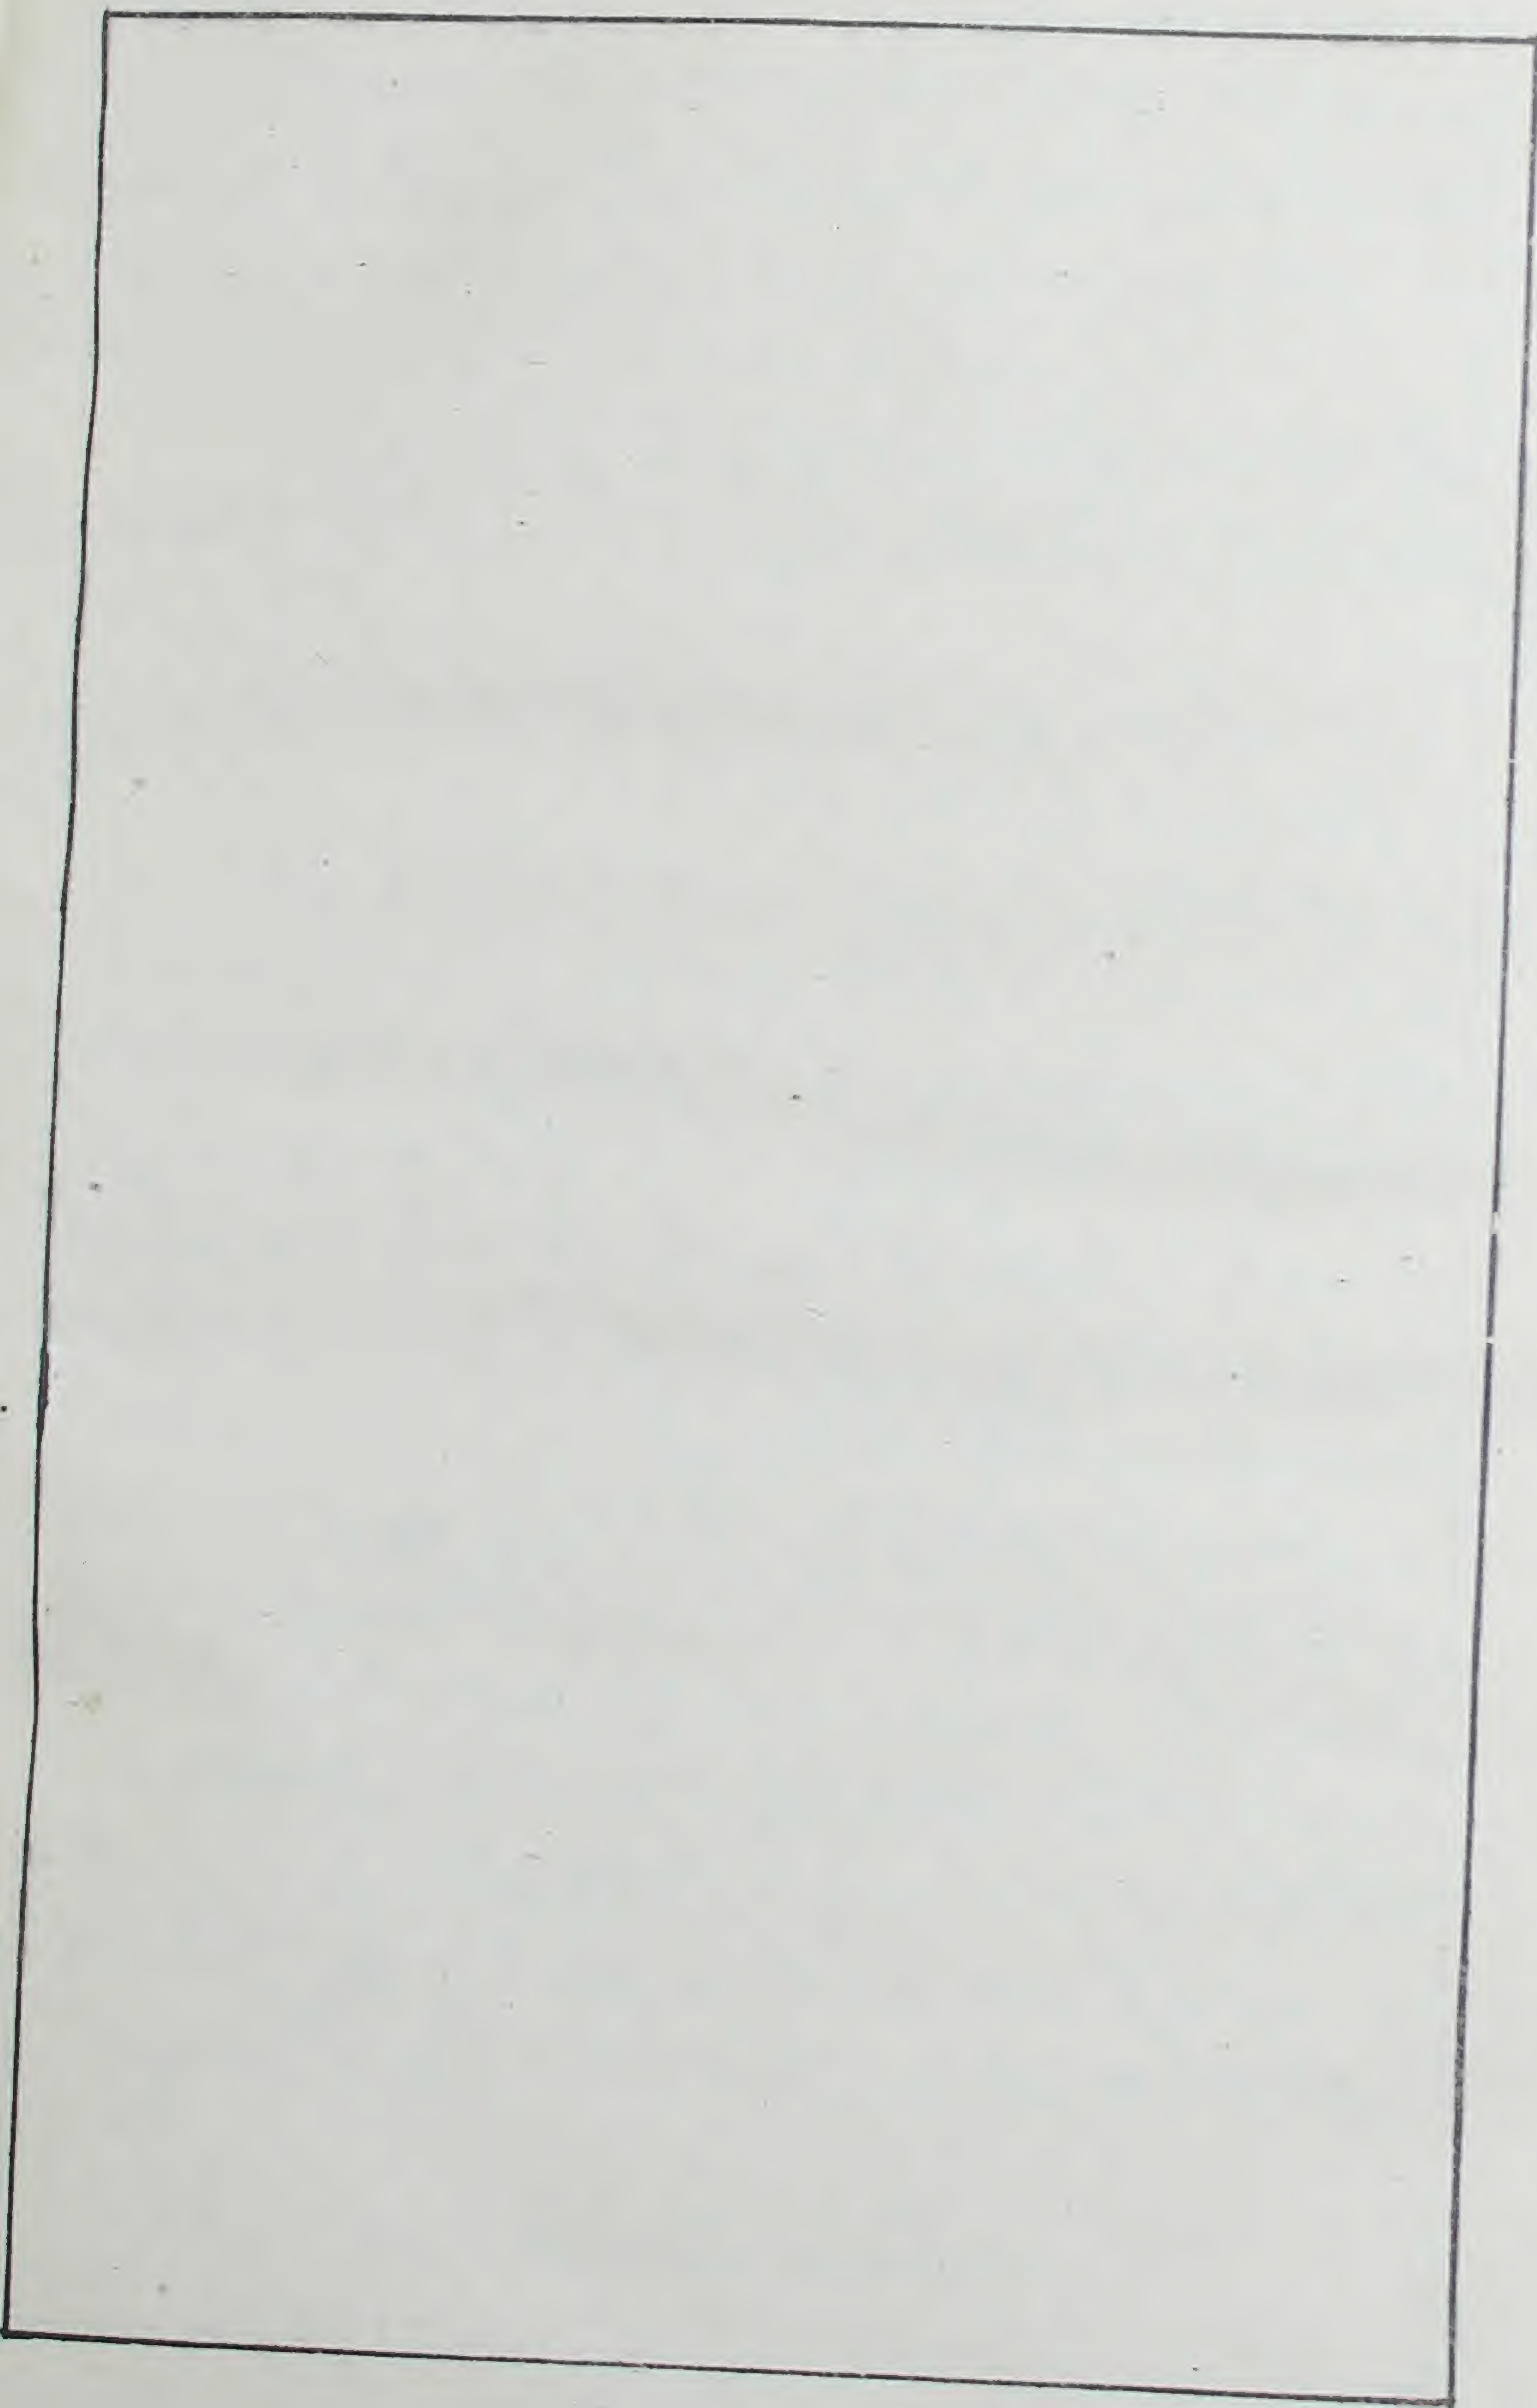

فہرست اصطلاحات

انجینیری کارخانے کے چالیس عملی سبق

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
A		Bolt head	بولٹ گھنڈی
Adjusting screw	ترتیبی پیچ	Boring machine	برماکل
Annealing	تپانرمانا	Boring tool	برماپھل
B		Bow or fiddle drill	کمان برما
Back centre	پچھلا گز	Branding	مارکہ ڈالنا
Back gear	مکھوس گیرانی	Brass scriber	برنج نگار
Back square	پٹ گنیا	Brass threads	برنجی چوڑیاں
Bar block	سلاخ گندا - سلاخی گندا	Broach	پرونی
Bearings	سہارے	Bronze	مسنحاس
Bench block	ٹیک گندا - بیچ بلاک	Buttress	پشتیان
Bench vice	بنچی وائس	C	
Bevel	مائل گنیا	Callipers	طول پیمیا
Blade	پھل	Carrier	بردار
Blood-red	دموی سرخ	Cast iron	ڈھلا لوہا - ڈھلا ٹوا لوہا
Blows	چوٹیں	Centreing	مرکز اندازی - مرکز لینا
Bolt	بولٹ	Centre punch	مرکز سنبہ
Bolted	بولٹ کسا	Chamfer	پاتام - پتام

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Change wheels	بدل پتے	Cutters or planing machine	رندہ کل
Chaser	نقش تراش	Cutting (N)	کاٹ
Check nut	روک ڈھری	Cutting edge	دھار۔ کاٹنے کا کنارہ
Chipping	چھیلنا۔ تراشنا	D	
Chipping chisel	چھیلنی چھینی	Dead smooth	خوب صاف۔ نہایت صاف
Chuck (n)	چک	Diamond point (chisel)	ہیرہ کنی (چھینی)
Clamping nut	شلنجہ ڈھری	Die	ٹھسہ
Clamping plate	شلنجہ تختی۔ پکڑ تختی	Dividers	تقسیمی پرکار یا مقسم
Clearance	فصل	Division peg	تقسیم کیل
Clearance angle	فصل زاویہ	Division plate	تقسیم تختی
Clinker	کھنگر	Dot punch	نقطہ دہنی
Coarse pitch	گھردری گھائی	Dovetail	فاختہ دم
Collar	کالر۔ منہلی	Draw file (V)	ہلکا سوہن کرنا
Comb-screw (tool)	کنکھ پیچہ	Draw-plate (for wire)	جنتری۔ بارا
Compound train	مکب سلسلہ	Drift	گریدنی
Concentric	مشترک المرکز	Drill	برما
Copper bit	کاپیا	Drill chuck	برما چک
Cotton waste	رودی سوت	Drilling	برمانا
Countersink (N)	آنکھ	Drilling machine	برما کل
Countersink (V)	آنکھ تراشنا	Driven wheel	چالو پہرہ
Coupling	جوڑک	Driving chuck	چلاؤ چک
Cranked shaft	کرنیک ڈھری	Driving wheel	چلاؤ پہرہ
Cross-cut chisel	صلیبی چھینی	E	
Cross section	آڑی تراش		


انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Ease (V)	ڈھیلانا	Fractional threads	کسی چوڑیاں
Eccentric	خارج المرکز	Front elevation	مقدم روکار
Elevation	ارتفاع - روکار	Fuller	پچکانی
Emery cloth	کرنڈ کپڑا یا پارچہ	G	
F		Gear wheel	گیرا پہیہ
Facets	کناریاں	Graver	کنڈالہ - کنڈن آلہ
Feather	چابی - پر	Grinding	سان چڑھائی - سان چڑھانا
Feather edges	دندانے	Grindstone	سان
Feather way	پر گزر	Grit stone	ریزہ دار پتھر
Feed	مال	Grooves	نالیاں
Fiddle (or bow) drill	کمان برما	Grooves or channels	نالیاں یا نائیں
Figuring	عدد اندازی	Gun metal	ٹوپ و صحت
File	ریتی - سوہن	H	
File card or brush	سوہن مال یا برش	Hand brace	دستی برما
Flat drill	چپٹا برما	Hand file	دستی سوہن
Flatter (N)	چپٹیا	Hand rest	ہاتھ ٹیکن - ہتھ ٹیکن
Flush (Adj.)	ہم سطح - ہموار	Hand-turning	دست خرا دی (اوزار)
Flush (V)	بہانا - بہا کر صاف کرنا	(tools)	
Flux	گدا زندہ	Hard solder	پکا ٹانکا
Forge	بھٹی	Head (of a bolt)	گھنڈی (بولٹ کی)
Forged	گھڑا ہوا	Head stock	سر گیر - قائم سرا
Forging	گھڑائی	Hexagonal head	مستس گھنڈی
Forging chisel	گھڑ چھنی	"Hob" or master tap	شہ تیج ساز
Foundry	دھلائی گھر	Holder	گیرندہ

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Hot blast	گرم جھونکا	N	
J		Nut	ڈھبیری
Jaws	جببڑے	Nut gauge	ڈھبیری پیمیا
K		O	
Keyway (drill)	چابی راہ (برما)	Oil-stone	تیل سلی
Knife tool	کارو آلہ	P	
L		Parting tool	فاصل رکھانی
Lap	سان چکر	Pattern-making	نمونہ سازی
Lathe	خراو	Pawl	کشتا
Lathe carrier	خراو بردار	Pickling (V)	تیزاب چٹانا
Leading-screw	رہنما پیچ	Pin cutter	سوئی کترا
Lining-out plate	نشان تختی	Pin drill	سوئی برما
Longitudinal section	طولی تراش	Pitch	گھائی
Lubricant	مدہن - چکنائی	Plan	سطحی نقشہ
Lubricate	چکنانا	Planing	زندہ کرائی
Lubrication	مدہن تیل دینا - چکناکرنا	Planing machine	زندہ کل
M		Plug tap	آخری پیچ ساز
Mallet	موگری	Plumb-bob	{ شاقول لنگر - شاقول شاقول کا لٹو }
Mandrel	خراو شکنجہ - خراو شکنجہ	Plumber's iron	نلکار کی تپانی
Master tap or hob	شہ پیچ ساز	Polishing	پالش کرنا - چمکانا - جلا دینا
Metal working (tools)	فلزی کاری اوزار	Poppet head	پپلی سر
Milled edge	نابدار کنارہ	Powdered lime	سنوف چونا - بکینی چونا
Milling	مہین کاری	Punch (N)	سنب

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Punch (V)	سنبہ کرنا۔ پیچ کرنا	Saddle Key	کاٹھی چابی
R		Sal ammoniac	نوشادر
Rake (of a cutting tool)	میلان	Saw	آرا
Ratchet brace	چکر برما۔ چرخ برما	Scraper	کھرچنی
Re-centreing	مکرر مرکز اندازی	Screw-chuck	پیچ چک
Recessing hole	گھر بنانا	Screw-cutting	پیچ تراشی
Red lead	سیندور	Screwing tool	پیچ کاٹ پیچ تراش
Resin	بیروڑہ	Screw plate	پیچ تختی
Rigid holders	استوار گیرندے	Scribed line (tool)	خط نگار (اوزار)
Rimer or reamer	پیچ برما	Scribing-block	نشان کش
Rivet (V)	ریٹ لٹو	Sett chisel	پھن چھینی
Rivet (N)	ریٹ	Shaft	دھری
Rocking frame	جھولتا فریم	Sharp scriber	تیز خط نگار
Rocking shaft	رقاص ڈنڈی	Shock	صدمہ
Roughing out	کام کو کھردرا کرنا	Shoulder (of tools)	شانہ
Round-nose chisel	گول سر کی چھینی	Side tool	بغلی اوزار
Round-nose tool	گول سر اوزار	Slide-rest	پھسلنی ٹیکن
Rule	مسطر	Slot	شکاف
Running centre	روال مرکز	Smooth file (V)	صاف سوہن کرنا
Rust	زنک	Solder	ٹانکا
S		Soft solder	کچا ٹانکا
Saddle (of slide)	کاٹھی	Soldering	ٹانکا لگانا
		Spanner	پانہ
		Spindle	تکلا

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Spiral	مرغولہ	Tee Square	T گنیا۔ ٹی گنیا
Spirit-level	الکولی افقی نما۔ سپرٹ لیوا	Temper	آب دینا
Spring	کمانی	Tempered hob	آب دیا مویشی بیچ ساز
Square	گنیا	Thread	چوڑی
Square centre	چو پھلا	Tommy bar	سینجی
Square thread	مربع چوڑی	Tool	اوزار
Standard (of lathe)	اڈہ	Tool carrier	اوزار بردار
Steel scriber	فولاد نگار	Tool clamp	اوزاری شکنجہ
Stock (of a drill)	برما گیر	Treadle board	پاندان
Stock (of a die)	(ٹھیکہ کا) دستہ	Truing	راست کرنا
Stock & blade	کندہ اور پھل	Turning	خراونا
Straight-edge (tool)	راست دم	Twist drill	بلدار برما
Stud	گل میخ	Twisting motion	مروڑی حرکت
Surface plate	سطح تختی		
Surfacing (V)	سطح بنانا	U	
Sweat	پسیجنا	Universal or bell chuck	ہمہ گیر چاک کنول چاک { زنگولی چاک
Swinging motion	جھولنے کی حرکت	Unslaked	آن بجھا
T		V	
Tail stock	پاگیر		
Tap	سنبہ	Vee	فانہ درز
Taper	کاؤ دم	Vee block	فانہ درز گندا
Tapping drill	خاکہ برما	Vee thread	فانہ درز چوڑی
Tee headed	T سیرا۔ ٹی سیرا	Vice	واش

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Vice-clamp	وائس کلیمپ	Work	کام
		Working drawing	عملی نقشہ
W		Workshop	کارخانہ
Washer	واشر	Wrought iron	پٹواں لوہا
Wood-working	چوب کاری

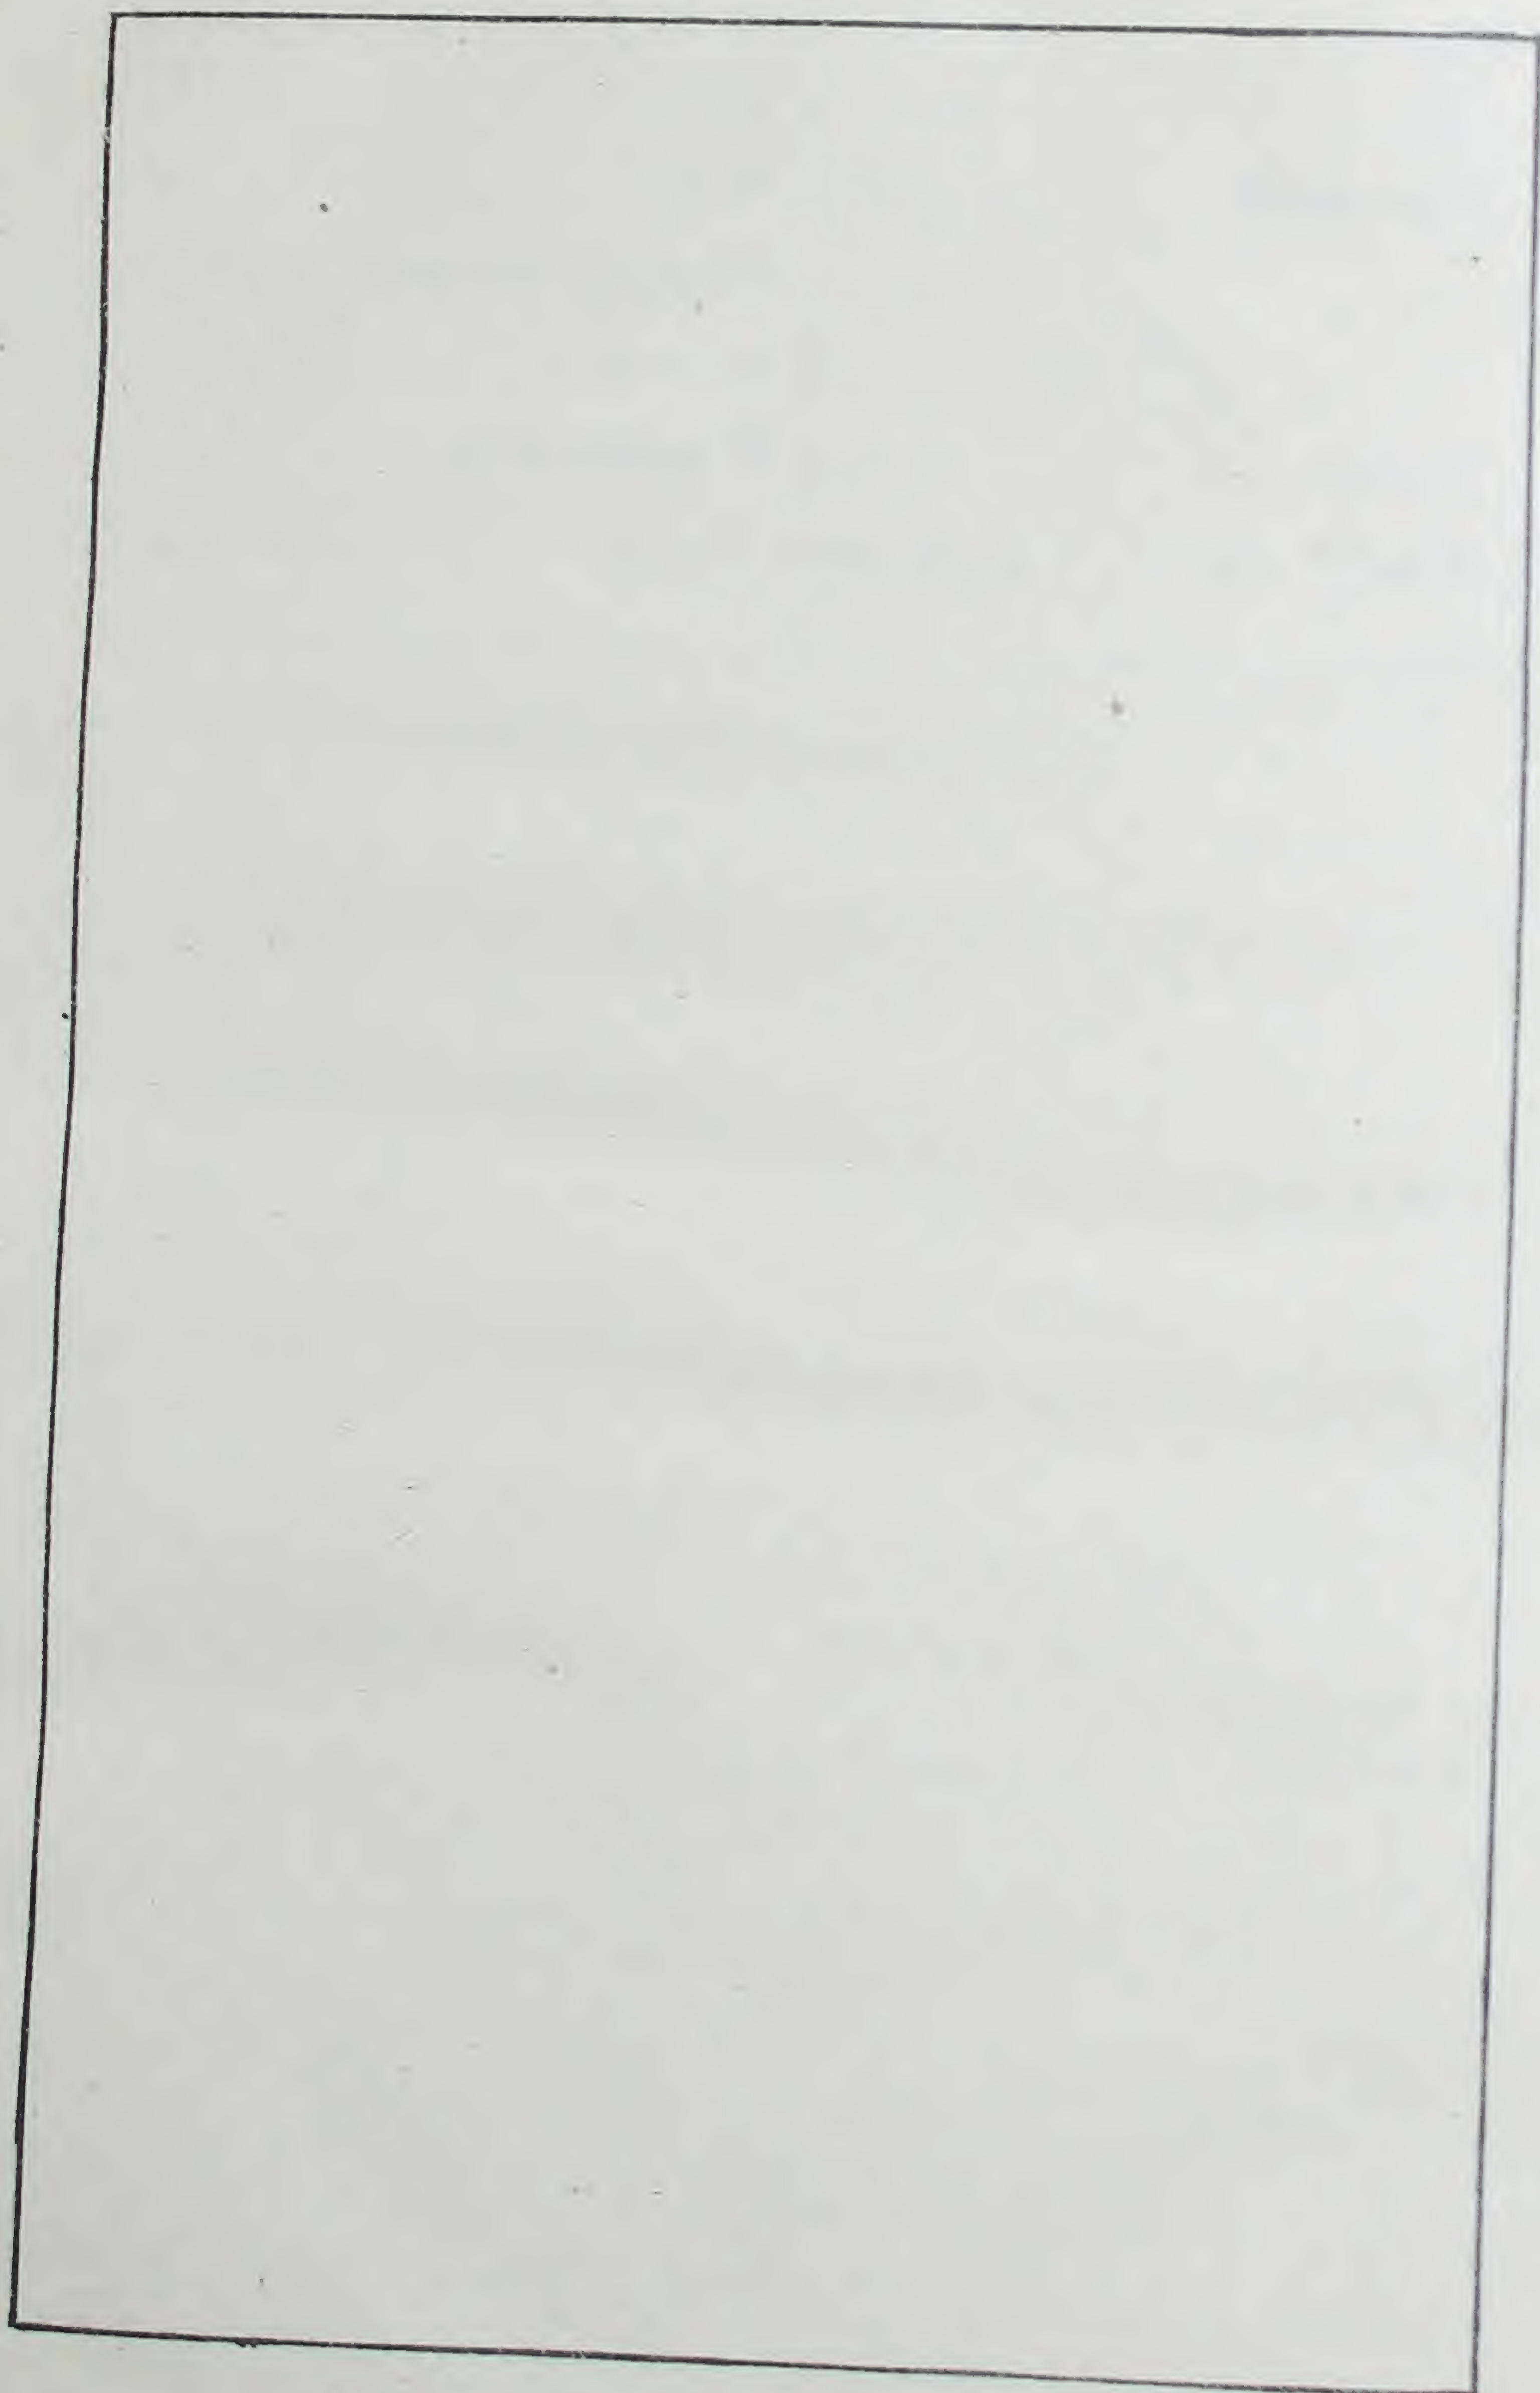

انجینیئر کی کارخانے کے چارمس عملی سبق

اشاریہ

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
الف		اوزار بغلی	۱۱-۱۲-۲۲
آب پھلنی ٹیکن اوزاروں کی	۲۵	اوزار پھلنی ٹیکن کی ساخت	۲۳ تا ۲۶
آب جھینویوں کی	۲۶-۷	اوزار پیچ تراشی کے لیے	۱۲
آب دستی اوزاروں کی	۱۱	اوزار ٹانکا لگانے کے لیے	۴
آب دینے کے لیے پیش	۵۸-۵۹	اوزار دستخرازی کی ساخت	۱۱-۱۲
آب کھرچنیوں کی	۳۶	اوزار کا استعمال	۱۳ تا ۱۵
آب مرکزی سنبہ کی	۸۱	اوزار کتدالہ	۱۲
آری سے گاؤم سوراخ کرنا	۳۲-۵۷	اوزار کو آب دینا	۲۵
آنکھ تراشنا ۱۰-۱۳-۲۸-۳۲-۴۰-۶۴		اوزار گول سر	۱۱-۱۲
آہستہ ٹھنڈا کرنا	۵-۲۷	اوزار گیرندے	۲۶
اشیاد جو ٹانکے کے کام آتی ہیں	۴	اوزار نوکدار	۲۳
اندرونی پیچ تراش بنانا	۱۱-۱۲-۲۵	اوزار نوکدار موٹے کام کے لیے	۲۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰	برما چابی رانا	۴	اوزاروں کو سان چڑھانا
۲۰-۱۹	برما چپٹا	۴۵-۴۴-۱۳-۱۲-۴ تا ۲	اوزاروں کی فہرست
۲۰	برما، سوئی	۵۸	احتیاط آب دینے میں
۲۰-۱۹	برما قلم زبان (D-برما)	۷۷-۷۶	احتیاط پیتل ٹانکا لگانے میں
۱۹-۱۸	برما، کمان	۳۶-۳۵	احتیاط، تسلیح میں
۲۰	برما کے لیے فاصلہ تراویہ	۷۶ تا ۷۲	احتیاط، ٹانکا لگانے میں
۴۲-۴۱	برما گیر اور ٹھپہ کا استعمال	۵۷	احتیاط، سختی میں
۲۱-۲۰-Lubricating drill	برما دھن	۲۶	احتیاط، فولاد کو گرم کرنے میں
۱۰	برما، مرکز	۱	استعمال شدہ مادے
۲۱	برما	۶۴	استوار کیلیں
۲۱	برما نے کی رفتار	۱۶-۱۵	استوانہ نما کام کو ریت کو مربع کرنا
۲۰	برما نے کے لیے سوراخوں کا نشان	۱۵ تا ۱۷	استوانہ نما کام کو مربع کرنا
۲۲-۲۱	برما نے کے متعلق ہدایات	۷	اونچائی، واٹس کی
۲۰-۱۹	برما نیم دوری		ب
۲۰-۱۹	برموں کا تناسب	۵۷	”بالکلیہ“ سختانا
۲۱	برموں کو سان چڑھانا	۴۷	بدل پہیوں کو ثابت کرنا
۳	برموں کی فہرست	۴۷ تا ۴۹	بدل پہیوں کے قاعدے
۷۴-۷۳	بسمتہ ٹانکا	۳۸	بردار، خرا
۴۴-۱۲-۱۱	بغلی اوزار	۴۰-۳۷-۱۸-۱۵ تا ۱۰-۳	بردار، خرا کا استعمال
۲۱-۲۰-۱۹	بلدار برما	۴۰-۳۸	بردار، خرا کی ساخت
۳۲-۳۱	بند کرنا (سورہن کے دانتوں کا)	۲۱-۲۰-۱۹	برما، بلد
۵۰	بولٹ چوڑیاں	۴۵-۴۴	برما پھل
۵۰	بولٹ کی چوڑیوں کا تناسب	۲۱	برما پیمہ کا استعمال
۵۰	بولٹ کی چوڑیوں کی جدول	۲۵ تا ۲۳	برما پیمہ کی ساخت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴-۶-۵	بکڑنا، چھینی کا	۴۶-۴۴-۴۲	بھرتوں کا نقطہ اامت
۲۴-۸-۴	بکڑنا، ریتی کا	۴۶	بھرتیں، پیتل ٹانگے کے لیے
۸۳ تا ۷۸	پگ چرخ یا پاؤں خرا د کا بیان	۴۴-۴۲	بھرتیں ٹانگہ لگانے کے لیے
۴۳-۴۲	بھگنے والا ٹانگہ	۴۴	بیروزہ اور تیل
۵۳-۱۰	پھلنی ٹیکن	۴۴	بیروزہ بطور گدازندہ
۴۶ تا ۴۳	پھلنی ٹیکن اوزار کی ساخت	۳۵-۳۴-۱۲-۱۱	بیرونی پیچ تراش
۴۵	پھلنی ٹیکن اوزاروں کی آب	۵۴-۵۳-۱۲-۱۱	بیرونی پیچ تراش کا استعمال
۵۵ تا ۵۳	پھلنی ٹیکن سے پیچ تراشی	۵۴-۵۶	بیرونی پیچ تراش کو کام پر رکھنا
۴۶ تا ۴۳	پھلنی ٹیکن کے اوزار	۲۳-۱۴-۱۶-۱۵	بیرونی طول پیماس کا استعمال
۴۳	پھلنی ٹیکن کے اوزاروں کی گھڑائی	۳ تا ۳۲	بیرونی طول پیماس کی ساخت
۴۴-۴۶	پہیوں کا سادہ سلسلہ	۲۰	بیضوی سوراخ کا سبب
۴۸-۴۴	پہیوں کا مرکب سلسلہ	پ	
۴۹ تا ۴۶	پہیے بدل، پیچ تراشی کے لیے	۳۲-۲۳	پا نام بنانا
۴۶	پھکنی	۴۰-۶۴-۶۳-۳۲-۲۵-۲۳-۱۴-۱۵	پالش کرتا
۴۶	پیتل ٹانگے کے لیے بھرتیں	۲۵	پالش کرنے کی لکڑی
۴۴-۴۶	پیتل ٹانگے کے لیے گدازندہ	۲۹	پانہ کا زاویہ
۴۸ تا ۴۶	پیتل ٹانگے کے متعلق اشارات	۲۹-۲۸	پانہ کی ساخت
۵۴-۵۶	پیچ تراشی اوزار کا میلان دریافت کرنا	۲۸	پانہ کی گھڑائی
۵۴	پیچ تراش اوزار کی چوڑائی مربع چوڑیوں کے لیے دریافت کرنا	۸۳ تا ۷۸	پاؤں کا خرا د یا گ چرخ
۵۴ تا ۵۵	پیچ تراش پیماس	۱۴-۱۶-۹	پٹ گنیا کا استعمال
۵۴	پیچ تراش پیماس کا استعمال	۲۴-۲۳	پٹ گنیا کی جانچ
۵۵ تا ۵۳	پیچ تراشی اوزار کا استعمال	۲۴-۲۳	پٹ گنیا کی ساخت
۴۲-۴۱	پیچ تراشی براگیر اور ٹھپے سے	۳۴	پٹ گنے کی صحت
		۴۸ تا ۴۶	پکا ٹانگہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵-۴۰-۱۳-۷	تراشنے کا کنارہ یا تراشی کنارہ	۵۳ تا ۵۵	پیچ تراشی پھسلنی ٹیکن سے
۱	تراش کنارہ	۴۲	پیچ تراشی دستی اوزار سے
۴۲-۱۹-۱۱	تراشی زاویوں کی شکل	۵۵ تا ۵۷	پیچ تراشی کا پیمانہ
۳۵	تطیح کی جانچ	۴۴ تا ۴۶	پیچ تراشی کے لیے بدل پھیلوں کی ترتیب
۳۶ تا ۳۵	تطیح کے متعلق ہدایات	۱۱ تا ۱۳	پیچ تراشی کے اوزار بنانا
۲۱-۱۷	تقسیمی پرکار سے مرکز اندازی	۵۷-۵۷	پیچ تراشی کے اوزار کو کام پر رکھنا
۲۲-۱۶	تقسیمی تختی سے تقسیم کرنا	۵۲	پیچ تراشی کے اوزار کی چوڑائی کے قاعدے
۷	تیزاب چٹانے کا کام	۴۶ تا ۴۹	پیچ تراشی کے لیے بدل پھیلے
۷۴	تیل اور بیروزہ	۵۳ تا ۵۵	پیچ تراشی کے متعلق ہدایات
۷۴	تیل اور گدازندہ	۴۳	پیچ چوڑی کا آنا
۲۲-۲۵-۱۵	تیل لگا کر پالش کرنا	۵۰ تا ۵۲	پیچ کی چوڑیاں
۷۷-۷۶	ٹانکا	۵۰-۵۱	پیچ کی چوڑیوں کا تناسب
۴	ٹانکا لگانے کے اوزار	۵۰ تا ۵۲	پیچ کی چوڑیوں کی فہرست
۷۲-۷۲	ٹانکا لگانے کے لیے بھرتیں	۴۷	پیچ کی چوڑیوں کی گھائی
۸۳ تا ۷۲	ٹانکوں کا پھلنا	۱۲	پیچھے کھسکانا
۷۶ تا ۷۲	ٹانکوں کا تناسب	۲۳-۲۴	پیمانہ ڈھیری کی ساخت کا
۷۴ تا ۷۲	ٹانکوں کا نقطہ اعانت	۲۱	پیمانہ (یانپ) کا استعمال
۷۸ تا ۷۲	ٹانکوں کے متعلق ہدایات	۷۴	بیور میں ٹانکا
۷۷ تا ۷۲	ٹانکے کے اجزائے ترکیبی	۲۱	تار میں بطور مدھن
۴	ٹانکے لگانے کی اشار	۴-۸	تیار کرنا
۱۷-۱۰	ٹیک کنڈا	۲۱-۲۰	تدہین برموں کے لیے
۴	ٹیکن سان چڑھانے کے لیے	۷	تدہین چھنی کے لیے
		۴ تا ۴۳-۴۴-۵۳	تدہین کام کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲. ۵۱	چوڑیاں مربع	۷۲	مین گر کا ٹانگا
۷	چھٹکوں کو دور کرنا	ج	ج
۳۸-۷۵	چھیلنا	۱۷-۱۶-۹	جانب یا پٹ گنیے کا استعمال
۶	چھیلنا ڈھلی ہوئی دھاتوں کا	۳۲-۳۳	جانب یا پٹ گنیے کی ساخت
۷-۶	چھیلنے کا استعمال	۷۸ تا ۷۶	جست کا ٹانگا
۲	چھینی	۷۲	جست کا کلورائیڈ
۲۵	چھینی بنانا	۷۸ تا ۷۶	جست کے ٹانگے کے لیے گدازندہ
۲۵-۲۳-۷-۶-۲	چھینی چھٹی	۷۲	جست میں ٹانگا لگانا
۳۸-۵-۲	چھینی صلیبی	۵۹-۵۸-۲۶	جلد بھٹا کرنا
۲۳-۶-۵	چھینی کا استعمال	۸۳	جھولتا فریم
۷ تا ۷	چھینی کو پکڑنا	ج	ج
۲۵	چھینی کی ساخت	۷۱-۷۰	چابی بٹھانا
۲۲-۲	چھینی گول سر	۲۰	چابی رالہ برا
۲	چھینی ہیر کنی	۷۸	چال مخروط
۲۶	چھینیوں کا سختنا	۷۶	چاندی کا ٹانگا
۲۶-۷	چھینیوں کی آب	۲۰-۱۹	چھٹا برا
خ	خ	۲۶-۲۵	چھٹی چھینی
۷۰-۶۲-۴۱-۳۹	خاکہ سوراخ	۳۶-۳۵	چھٹی کھرچنی
۵۲ تا ۵۰	خاکہ سوراخ کی جسامت	۲۰-۱۹	چکر برے کے لیے برے
۸۳ تا ۷۸	خراد	۶۷	چکر یا چرخ برا
۴۰ تا ۳۸	خراد بردار اور اس کی ساخت	۵۲	چوڑائی مربع چوڑیوں کے لیے
۴۰-۳۷-۱۸-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹	خراد بردار کا استعمال	۵۲ تا ۵۰	چوڑیاں پیچ کی
۱۵	خراد ریتنا	۵۲ تا ۵۰	چوڑیاں فائبر درز
۲۷	خراد شکنجہ کی گھڑائی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴-۲۵	دستی چھینی کی ساخت	۸۳ تا ۷۸	خراؤ کا بیان
۱۲-۱۱	دستی فاصلہ رکھانی	۵۸	خراؤ کے اوزاروں کو آب دینا
۵	دستی یا (چھوٹی) متوڑی	۱۴-۱۲-۱۱	خراؤ کے دستی اوزار
۴	وندانے	۱۸-۱۰	خراؤ کے مرکزوں کا زاویہ
۶۰-۳۸-۳۷-۲۹-۲۸	دھات کو برائنا	۱۵	خراؤ میں ریتنا
۷۱ تا ۶۹-۶۲-۶۳-۶۲	دھات کو دور کرنا، سوینوں سے	۵۲-۵۳-۴۵ تا ۴۳	خراؤ کے اوزار پھلنی ٹیکن ۴۳ تا ۴۵-۵۳-۵۲
۳۲-۳۱	دھات کو دور کرنا، سوینوں سے	۱۱	خراؤ کے اوزاروں کو سختانا
۲۳	ڈھیری پیمہ کا استعمال	۴۴-۴۳-۱۲-۱۱	خراؤ کے لیے مختلف اوزار
۲۳	ڈھیری پیمہ کی ساخت	۳۷-۱۵ تا ۱۳	خراؤ کے متعلق ہدایات
۲۲-۲۳	ڈھیری کی ساخت کا پیمانہ	۶۵-۶۴	خط نگار بنانا
۲۹	ڈھیریوں کا تناسب	۱۸ تا ۱۶-۱۰-۹-۶-۵	خطوط اندازی
۲۹	ڈھیریوں کی جدول	۳۹-۳۸-۳۱-۳۰-۲۳ تا ۲۱	خمیدہ فولاد کو سیدھا کرنا
۲۹	ڈھیریوں کی جہامت	۱۰	دست خراؤی
۳۷ تا ۳۵-۱۶-۸	راست دم کا استعمال	۱۵ تا ۱۱	دست خراؤی اوزار
۳۶	راست دموں کا مقابلہ	۱۲-۱۲-۱۱	دست خراؤی اوزار کی ساخت
۳۷-۳۶	راست دم یا سیدھ گنیے کی ساخت	۱۲-۱۱	دست خراؤی اوزاروں کا استعمال
۳۷-۳۶	راست دموں یا سیدھ گنیوں کی جانچ	۱۲-۱۱	دست خراؤی اوزاروں کی تیاری
۱۷-۱۶-۸	راست دموں یا سیدھ گنیوں کے ساتھ جانچنا	۱۱	دستی اوزاروں کی آب
۳۷ تا ۳۵	ریپٹ کرنا	۱۳ تا ۱۱	دستی پیچ تراش اوزار
۶۵-۵۷-۳۴-۳۲	رقاص ڈنڈی	۴۳-۴۲-۱۳	دستی پیچ تراش اوزاروں کا استعمال
۸۳	روغن (تیل) کا دھن	۵۵-۵۴	دستی چھینی کا استعمال
۴۲-۳۲-۲۱-۱۵-۱۲-۷	۵۳-۴۳	۲۵-۲۳-۷	دستی چھینی کا استعمال


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	سختانا	۷۴	روغن گیلی پولی
۵۷	سختانا بالکلیہ	۲۰-۱۶-۱۵-۱۳-۱۲-۸-۷	ریتنے کے متعلق ہدایات
۲۶	سختانا پچھنیوں کا	۲۱ تا ۳۰-۲۹-۲۸-۲۵	
۱۱	سختانا خرا دینے کے اوزاروں کو	۴۵-۴۳-۴۲-۴۰-۵۵-۴۵	
۵۷	سختانا سطح کا	۲۴-۸-۷	ریتی کا پکڑنا
۳۲	سختانا طول پیماس کا	۲۶-۲	ریزہ دار پتھر
۷۸	سرگیرا خرا د	۴۵	مرا
۱۷-۱۳-۹-۸	سروں کو مربع کرنا	۴۵-۲۱-۱۹-۷	زاویہ تراشی اوزاروں کے لیے
۳۵	سطح تختی	۱۹	زاویہ تراشی برہوں کے لیے
۵۷-۳۵	سطح سختانا	۴۵-۲۴	زاویہ تراشی پھلنی ٹکین پر سے
۵۷	سطح سختانے کا آمیزہ	۷-۶	خرا دینے کے اوزار کے لیے
۳۱	سلاخی کنڈا	۱۳-۱۱	زاویہ تراشی پچھنیوں کے لیے
۲۲-۱۷-۱۰	سنبہ مرکز کا استعمال	۴۶ تا ۴۴-۱۲-۱۱	زاویہ تراشی فولاد پٹواں لوہے
۱۸-۱۷	سنبہ مرکز کی ساخت	۴۶ تا ۴۴-۱۲-۱۱	ڈھلے لوہے اور پتیل کے لیے
۲۱-۱۷-۱۶-۹	سنبہ نقطہ	۴۴-۲۰-۱۹-۱۱	زاویہ فاصل
۲۲-۲۱	سورخ کی کشید	۵۵-۲۴	زاویہ کی نوک
۳۱	سوہن برش	۴۴	سان چڑھانے کے اوزار
۳۱-۲۴-۱۴	سوہن پر کھریا لگانا	۲۱	سان چڑھانے کے برہ
۳۱	سوہن سے دھات کو دور کرنا	۲۰-۴	سان چڑھائی کے متعلق ہدایات
۳۲	سوہن سے صاف کرنا	۴	سان کا استعمال
۳۱	سوہن کا صاف کرنا	۴	سان کے متعلق ہدایت
۳-۲	سوہن کی قسمیں	۴۱-۴۰	سپرٹ لیول یا الکوہلی افق نما
۲۰-۱۹	سوئی برہ		
۷۷	سہاگا بطور گدازندہ		

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
سیدھ گئیے یا راست دم	۳۶	فانہ ورز چوڑیاں بولٹوں کے لیے	۵۰ تا ۵۲
سے کے شکنجے	۲۲	فانہ ورز چوڑیوں کا تناسب	۵۰ تا ۵۲
سینڈ وراوریل کا استعمال	۸ - ۳۵ - ۳۷	فانہ ورز کندا	۹
سینڈ وراوریل کا لپ لگانا	۸	فولاد کا کاٹنا	۱۷
شش		فولاد کو آجے دینا	۱۱ - ۱۸ - ۲۱ - ۲۶ - ۳۵ - ۴۲ - ۴۵
شاقول کے لٹو کی ساخت	۴۰ - ۴۱	فولاد کو تپا کر مانا	۵
شانے بنانا	۱۲	فولاد کو حرارت پہنچانے میں	۲۶ - ۴۵
شکنجہ تختی	۲۴	احتیاط	۵۷ تا ۵۹
شہ پیچ ساز کا استعمال	۱۳	فولاد کو سختانا	۱۱ - ۲۷ - ۳۲ - ۴۵ - ۵۷
ص		فولاد کے اوزار	۲ تا ۴ - ۷ - ۱۱ تا ۱۳ - ۱۸ تا ۲۱
صابن کے پانی سے تدبیر	۱۴	فہرست سوتن کی	۲
صندوق میں چونا	۵ - ۲۷	فہرست گھڑے ہوئے اوزار کی	۳
طلبہ کو ہدایات	۱	ق	
طول پیمیا کا استعمال	۱۶ - ۱۷ - ۲۳	قلعی کرنا، کاٹیا پر	۷۶
طول پیمیا کا سختانا	۳۲	”قلم زبان“ برے	۲۰
طول پیمیا کی ساخت	۳۰ تا ۳۲	ک	
ع		کاٹھی چابی	۸۳
عشری چوڑیوں کے قاعدے	۴۸	کارخانے کے اوزار	۲
ف		کار دالے	۴۴ - ۴۵
فاصل رکھانی	۱۱ - ۱۲ - ۴۴ - ۴۶	کام پر کھریا لگانا	۹ - ۱۰ - ۱۷
فاصل رکھانی پھلنی ٹیکن	۴۴ - ۴۵	کام کا کاٹنا	۳۰ تا ۳۲ - ۵۵ - ۶۳
فاصل رکھانی دستی	۱۱ - ۱۲	ن	
فاصل زاویہ	۱۱ - ۱۹ - ۲۰ - ۴۴	مکاشا یا خط	۹ - ۱۶ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۸ - ۳۰
فانہ ورز چوڑیاں	۵۰ تا ۵۲	مکاشا یا خط	۳۲ تا ۳۴ - ۳۸ - ۵۵ - ۵۶
		مکاشا یا خط	۶۰ - ۶۲ تا ۶۴ - ۶۷ تا ۷۰

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲-۱۱	کنگھ پیچہ اوزار	۲۱-۱۰-۹	کام کی تیاری برمانے کے لیے
۳۶-۱۳-۱۱	گھر چنیاں بنانا	۷۷-۷۶	کام کی تیاری پیتل ٹانگے کے لیے
۳۷-۱۳-۱۳	گھر چنیوں کا استعمال	۷۶-۷۲	کام کی تیاری ٹانگا لگانے کے لیے
۳۶	گھر چنیوں کی آب	۵	کام کی تیاری چھیلنے کے لیے
۳۱-۲۲	گھر یا لگانا سوہن پر	۱۳-۱۰-۹	کام کی تیاری خراونے کے لیے
۲۲-۱۷-۱۰-۹	گھر یا لگانا کام پر	۷	کام کی تیاری ریتنے کے لیے
۵۹	س کی وضع کی رکھانی	۱۷-۹	کام کی تیاری مرکز اندازی کے لیے
گ		۵۹	کام کی مرکز اندازی
۵۵-۳۲	گاؤ دم سوراخ آری سے بنانا	۱۰-۹	کام کے مرکز کی جانچ
۲۶-۳۲	گاؤ دم کرنا	۷۵	کانیا
۷۷-۷۶	گدازندہ پیتل ٹانگے کے لیے	۷۶-۷۵	کانیا پر قلعی چڑھانا
۷۷-۷۲	گدازندے	۷۵-۷۲-۷۲	کچا ٹانگا
۳۲-۳۳	گنیے کی جانچ	۳۲-۲۵-۱۵	کرند پارچہ
۱۲-۱۱	گول سر اوزار	۶۹	کریدنی
۲۲-۲	گول سر چھینی	۶	کڑی جوڑ
۳۸-۳۷-۳۳	گول سر ہتوڑی	۴۸	کسری چوڑیوں کے قاعدے
۲۸	گھڑائی، پانہ کی	۱۹-۱۸	کمان برما
۴۳	گھڑائی پھلنی ٹنگن کے اوزاروں کی	۱۹-۱۸	کمانی برما
۲۷-۲۶	گھڑائی، متوڑی کے سرکی	۴۵	کمانی دار اوزار
۲۶-۲۵	گھڑ چھینی	۷۱	کمانی کو آب دینا
۴-۳	گھڑے ہوئے اوزاروں کی فہرست	۱۵	کم یا زیادہ کاٹنا
۳۱	گھڑے ہوئے طول پیم	۱۷-۱۰	کندا، ٹیک
ل		۳۱	کندا، سلاخی
		۹	کندا، فاندوز
		۲۲-۱۵-۱۲	کندالہ
۵۸	لوہے کی "سطح سخانا"	۱۲	کندالہ اوزار

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳-۲۲	مدرس گھنڈی بنانا	۳۸-۳۷-۲۶	مارکہ یا نمبر اندازی
۲۳-۲۲	مدرس گھنڈی کا ریتنا	۳۵	مثبت کھرچنی
۳۳-۱۲ تا ۱۲	موٹا کام کرنا یا کام کو کھر در کرنا	۱۲	مثبتی سوہن
۴۴-۴۳	موٹا کام کرنے کا اوزار	۳۸-۳۶-۲۶-۲۱-۱۸-۱۱-۷	مختلف رنگوں کی
۴۳	موٹے کام کا نوکدار اوزار	۷۰-۶۷-۶۵-۵۸-۴۵	آب دینا
۷۴	میویر یا ٹک ترشہ	۵۲-۵۱	مربع چوڑیاں
۴	نرمانا	۵۱-۵۰	مربع چوڑیوں کا تناسب
۱۷-۱۰-۹	نشان دہی مرکز کی	۵۲	مربع چوڑیوں کی چوڑائی پیچ تراش
۱۰ تا ۸	نشان کش سے مرکز اندازی	۵۲	اوزار سے دریافت کرنا
۱۰ تا ۸	نشان کش کا استعمال	۵۲	مربع چوڑیوں کے لیے پیچ تراشی
۶۵-۶۴	نشان کش کی تیاری	۵۹	اوزار کی چوڑائی
۸۳	نشت خراو	۱۷	مربع مرکز اندازی
۴۳-۴۱-۱۳ تا ۱۱	نقش تراش کا استعمال	۵۹	مرکز اندازی تقسیمی پرکار سے
۱۱	نقش تراش کی ساخت	۸	مرکز اندازی مربع
۷۴ تا ۷۲	نقطہ امانت، ٹانگوں کا	۱۰	مرکز اندازی نشان کش سے
۲۱-۱۷-۱۶-۹	نقطہ سنبی	۱۸-۱۷	مرکز سنبہ اور اس کی ساخت
۵۲	نلوں کی چوڑیاں	۲۲-۱۷-۱۰	مرکز سنبہ کا استعمال
۷۵	نوشار	۱۷-۱۰-۹	مرکز کی نشان دہی
۴۳	نوکدار اوزار	۶۲	مرکز گنیا
۲۰	نیم دوری برا	۶۰-۱۳-۱۰-۹	مرکزوں کو برمانا
۵۵ تا ۵۷	واشر	۱۸	مرکز سنبہ کی آب
۶۷ تا ۶۵	واشر کی بلندی	۶۹	مسٹر اجڑن کے قاعدے
۷		۶۲	مرکز سنبہ گنیا


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴-۲۶	ہتوڑی کے سر کی گھڑائی	۷	وائس میں کام کی وضع
۸۳-۴۳-۴۲-۱۴-۱۳	ہتوڑی ٹیکن	۵۲ تا ۵۰	وہوڑتھ چوڑیوں کا تناسب
۱	ہدایات برائے طلبہ	۵۰	وہوڑتھ چوڑیوں کی جدول
۲۲-۲۱	ہدایات برائے متعلق	۵	
۵۵ تا ۵۲-۴۳ تا ۴۱	ہدایات بیچ تراشی کے متعلق		
۳۷-۱۵ تا ۱۳	ہدایات خراڈنے کے متعلق	۷۴	مائیڈ روکلورک ترشہ
۸-۷	ہدایات ریتنے کے متعلق	۳۸-۳۷	ہتوڑی خراڈنا
۲۰-۴	ہدایات سان چڑھائی کے متعلق	۵-۴	ہتوڑی کا استعمال
۲۴	ہکا سومن کرنا	۳۸-۳۷-۲۷	ہتوڑی کی ساخت
۶	ہلکی چوٹ	۲۷-۲۶	ہتوڑی کی گھڑائی

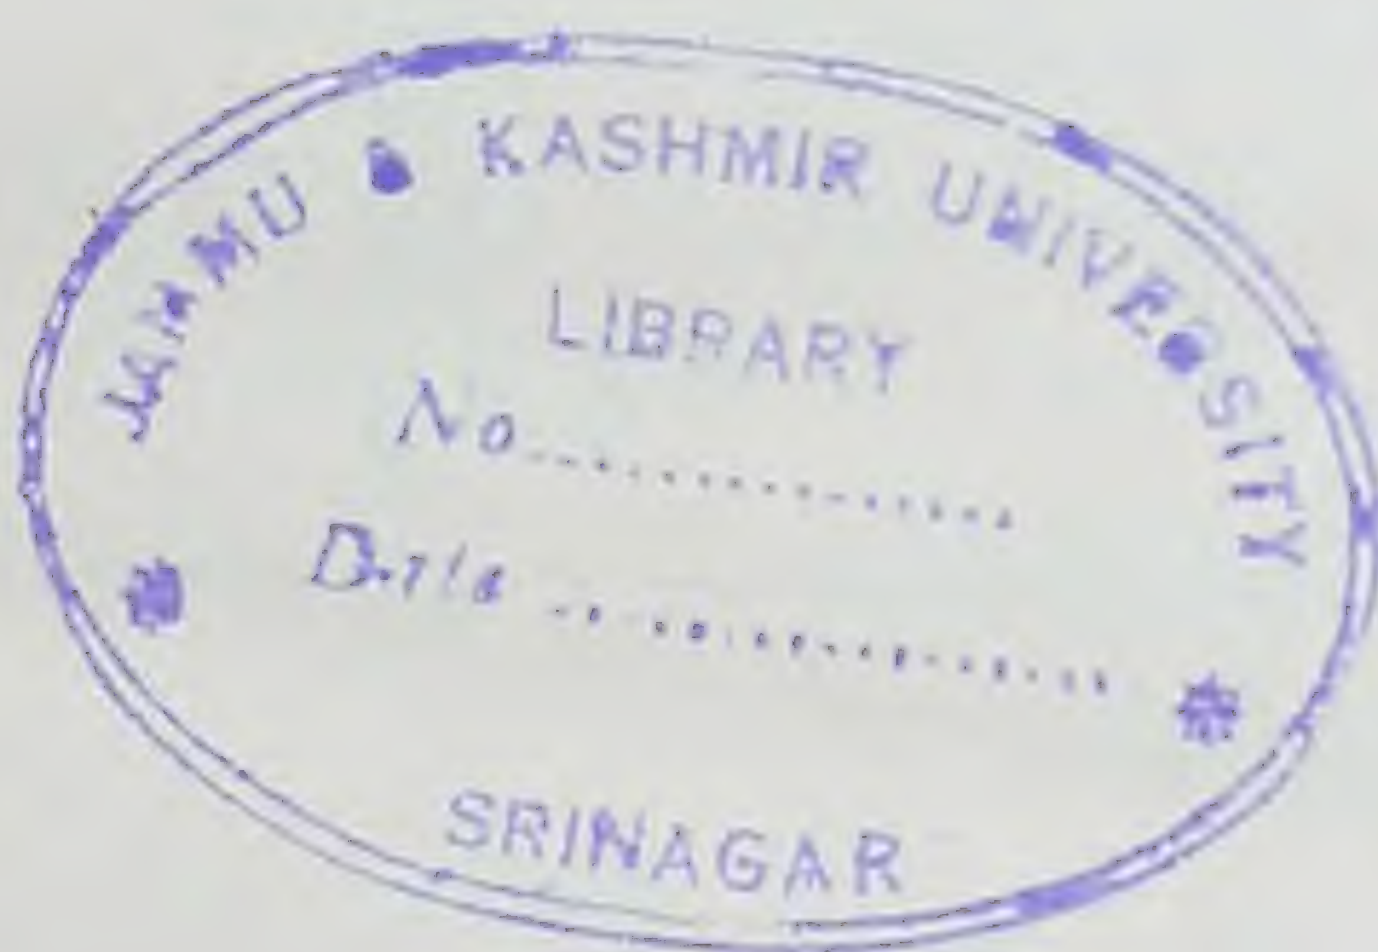

صورت نامہ

انجینیری کارخانہ کے چالیس عملی سبق

نمبر	اسکا	غلط	صحیح	نمبر	اسکا	غلط	صحیح
۶	۱۲	سہاتوں	دوہاتوں	۵۹	۲	یہجھا کر	یہجھا کر
۹	شکل ۵	فانہ ورز گندا	فانہ ورز گندا	۶۱	شکل ۱۱	پلستر	پلستر
۱۱	شکل ۶	ال	ال	۶۸	شکل ۱۳۵	۱۱	۱۱
۱۳	۲۱	۱۱	۱۱	۹۳	۱۲	۱۱	۱۱
۱۴	شکل ۲۳	دھننے	دھننے	۹۹	۱۱	پوواں	پوواں
۳۱	شکل ۵۸	۱۱	۱۱				
۴۱	۲۵	پوٹری	پوٹری				
۴۳	۳۴	ٹسکین	ٹسکین				
۴۴	شکل ۸۵	۸۳	۸۳				
۴۵	۱۱	فاصل زاویہ	فاصل زاویہ				
۵۶	شکل ۹	عطق	عطق				
۵۷	۱۸۰	دوست کیا جائے	دوست کیا جائے				

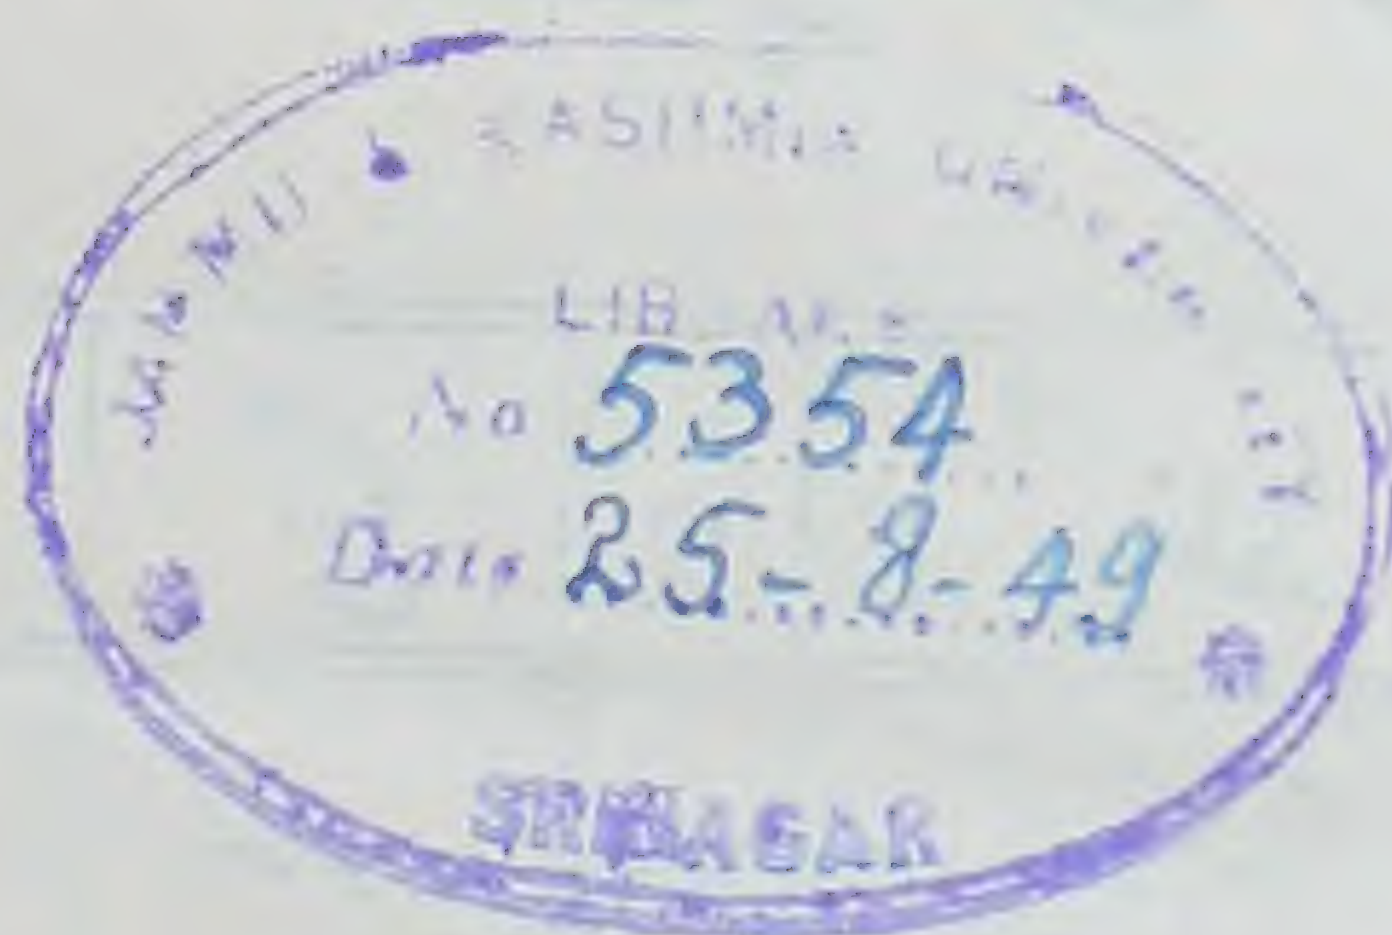



**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**